




SZAKRAJZ


Tanulmányi segédlet

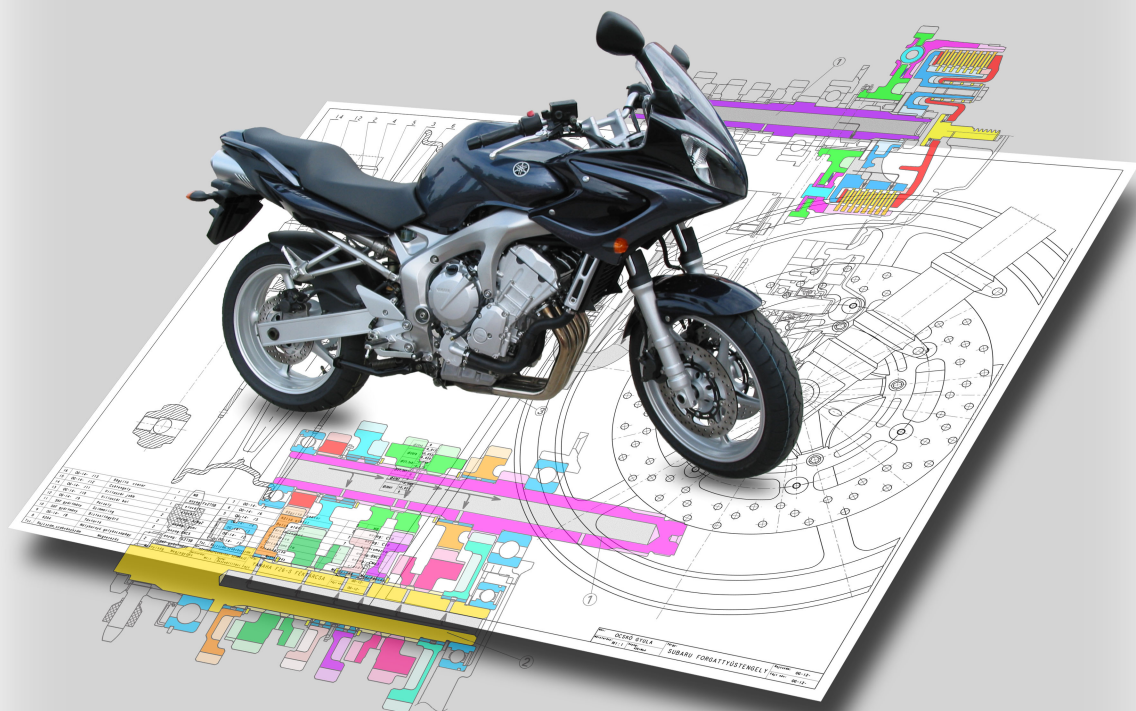

Szerző:
Ocsó Gyula


Szerkesztette:
Ocsó Gábor

Bevezetés

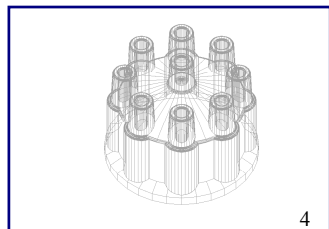


4. Axonometrikus ábrázolás

1. Alaki és formai ismeretek

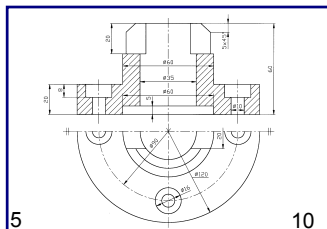


5. Ipari formák nézeti ábrázolása

2. Síkmértani szerkesztések

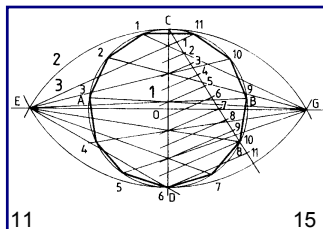


6. Metszeti ábrázolás


3. Vetületi ábrázolás

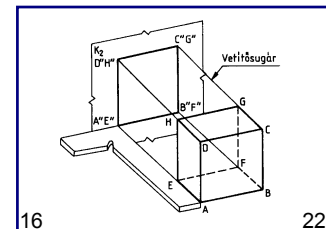


7. Ábrázolási különlegességek

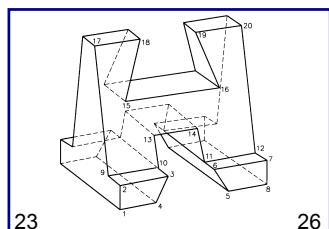


8. Mérethálózat

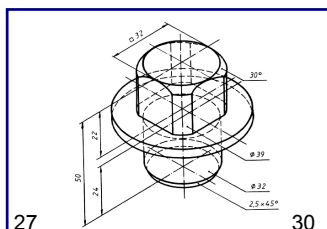


9. Felületminőség megadása

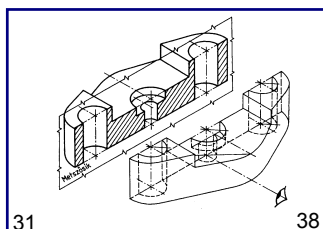


10. Mérettűrés

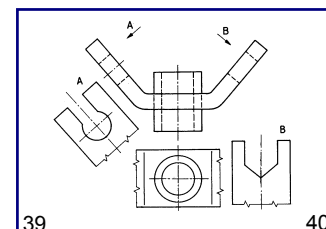


11. Illesztések

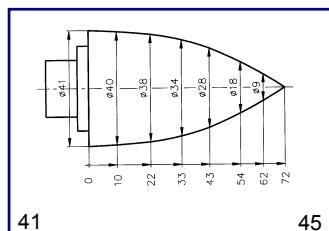


12. Felvételi vázlatkészítés

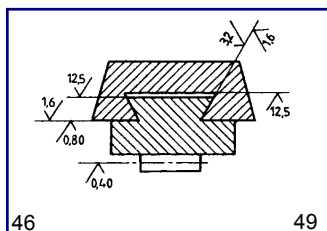


13. Csavarok, csavarkötések

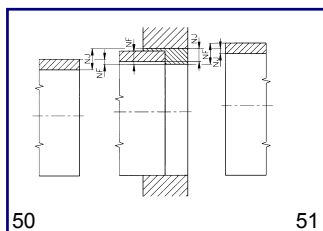


14. Szegek és csapszegek

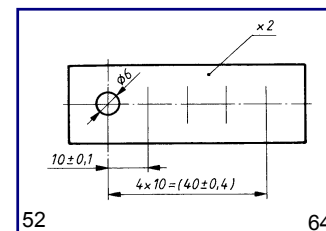


15. Ékek, ékkötések

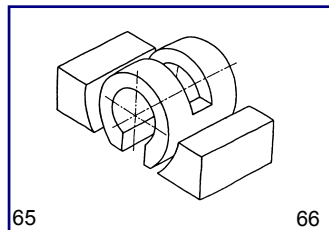


16. Reteszek, reteszkötések

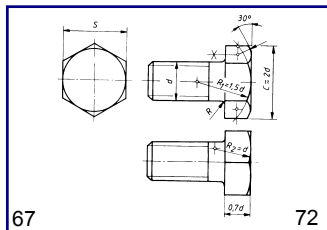


17. Bordás tengelykötés

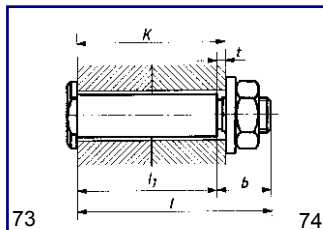


18. Kúpos kötések

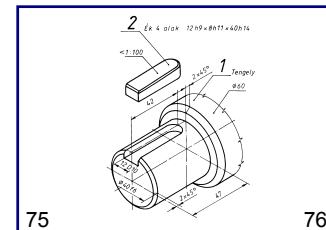


19. Szilárd illesztésű kötés

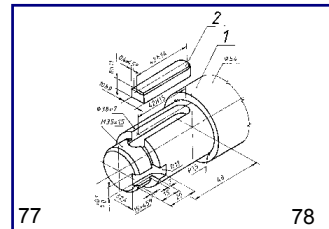


20. Csapágyak, csapágyazások

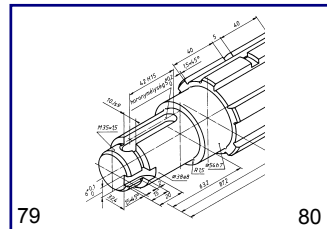


21. Rugók

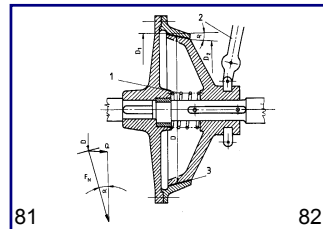


22. Hajtások

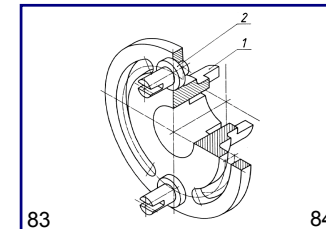


Példatár

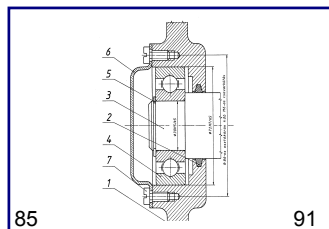


85

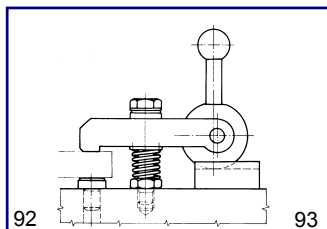

92

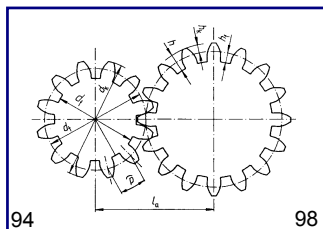

94

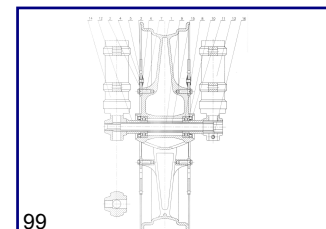

99

4

5

10

11

15

16

22

23

26

27

30

31

38

39

40

41

45

46

49

50

51

52

64

65

66

67

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

91

92

93

94

98

99



Bevezetés	4	6. Metszeti ábrázolás	31
1. Alaki és formai ismeretek	5	6.1. A metszet keletkezése és ábrázolása	31
1.1. Szabványok	5	6.2. A metszetek fajtái	31
1.2. Rajzlapok méretei	5	6.2.1. Az egyszerű metszetek fajtái	32
1.3. Méretarány	5	6.2.2. A lépcsős metszet	33
1.4. Vonalfajták, vonalcsoportok	6	6.2.3. A befördített metszet	34
1.4.1. Vonalfajták	6	6.2.4. A félmetszet	35
1.4.2. Vonalvastagságok	6	6.2.5. A kitörés	35
1.4.3. Vonalfajták alkalmazása	7	6.2.6. A szelvény	36
1.4.4. Rajztechnikai követelmények	7	6.3. A metszeti ábrázolás sajátos szabályai	38
1.5. Méretmegadás	8	6.3.1. Az anyagtól független metszetjelölések	38
1.5.1. A méretmegadás elemei	8	6.3.2. Nem metszendő alkatrészek, részletek	38
1.5.2. A méretmegadás gyakorlata	8	7. Ábrázolási különlegességek	39
1.5.3. A méretmegadás rajz- és betűjelei	9	7.1. Nézetek elhelyezése az európai és amerikai vetítési módtól eltérően	39
1.6. Szabványírás	10	7.2. Különleges (a nézetrendtől eltérő) nézetek	39
2. Síkmértani szerkesztések	11	7.3. Résznézetek (részletek)	39
2.1. Körző nélküli szerkesztések	11	7.4. Törésvonallal megszakított ábrázolás	40
2.2. Síkgeometriai szerkesztések	11	7.5. Szimmetrikus tárgyak részábrázolása (félvetület, negyedvetület)	40
2.3. Egyenes vonalú síkidomok szerkesztése	13	7.6. Helyi nézetek	40
2.4. Körérintő egyenesek, érintőkörök szerkesztése	15	7.7. Ismétlődő alakzatok egyszerűsített ábrázolása	40
3. Vetületi ábrázolás	16	7.8. Nagyobb léptékű (kiemelt) részletek	40
3.1. Látás és ábrázolás, vetítési módok	17	8. Mérethálózat	41
3.2. Merőleges vetítés	17	8.1. Különleges méretmegadások és egyszerűsítések	41
3.2.1. Térelemek ábrázolása	18	8.2. Lejtés és kúposág jelölése	42
3.2.2. Három képsík ábrázolása	18	8.3. Furatok egyszerűsített méretmegadása	43
3.3. Síklapú testek vetületi ábrázolása	19	8.4. A felületkikészítés és hőkezelés rajzi megadása	43
3.3.1. A kocka vetületi ábrázolása	19	8.5. Kötőelemek felfekvő felületének jelölése	44
3.3.2. A hasáb vetületi ábrázolása	20	8.6. Magától értetődő méretek	44
3.4. Forgásfelületek ábrázolása	21	8.7. A mérethálózat felépítése	44
3.4.1. A henger vetületi ábrázolása	22	8.7.1. A mérethálózat felépítésének általános szabályai	44
3.4.2. A kúp vetületi ábrázolása	22	8.7.2. Láncszerű méretmegadás	44
3.4.3. A gömb vetületi ábrázolása	22	8.7.3. Bázistól induló méretmegadás	44
3.4.4. A körgyűrűfelület vetületi ábrázolása	22	8.7.4. Táblázatos méretmegadás	45
4. Axonometrikus ábrázolás	23	8.7.5. Kombinált méretmegadás	45
4.1. Az axonometrikus ábrázolás fajtái	23	8.7.6. Méretek elosztása a rajzon	45
4.1.1. Az egyméretű (izometrikus) axonometria	23	9. Felületminőség megadása	46
4.1.2. A kétméretű (dimetrikus) axonometria	23	9.1. Alapfogalmak	46
4.1.3. A frontális (kavalier) axonometria	23	9.2. Egyenetlenségek	46
4.2. A síklapú testek axonometrikus ábrázolása	24	9.3. Felületi érdesség	47
4.2.1. A kocka axonometrikus ábrázolása	24	9.4. Az érdesség megadása géprajzon	48
4.2.2. Mértani testek axonometrikus ábrázolása	24	9.5. Felületi hullámosság	49
4.3. A görbe felületű testek axonometrikus ábrázolása	25	10. Mérettűrés	50
4.3.1. A henger axonometrikus ábrázolása	25	10.1. A tűrés	50
4.3.2. Forgástestek axonometrikus ábrázolása	25	10.2. A mérettűrés alapfogalmai	50
5. Ipari formák nézeti ábrázolása	27	10.3. A tűrésmező, a tűrésnagyság és a tűrés elhelyezkedése	51
5.1. Összetett mértani test fogalma	27	10.4. Tűrésetlen méretek pontossága	51
5.1.1. Felületelemzés	28		
5.1.2. Idomelemzés	28		
5.2. Különböző nézeti képek egymáshoz rendelése	29		
5.2.1. Nézetrend	29		
5.2.2. Az európai vetítési mód nézetrendje	30		
5.2.3. Az amerikai vetítési mód nézetrendje	30		
5.3. Üreges alkatrészek metszeti ábrázolása	30		



11. Illesztések	52	17. Bordás tengelykötések	79
11.1. Az illesztés alapfogalmai	52	17.1. Párhuzamos oldalú bordás tengelykötés	79
11.2. Az egységes tűrés- és illesztési rendszer felépítése	53	17.2. Evolvens profilú bordás tengelykötés	80
11.2.1. Alapeltérések	53	17.3. Bordás tengelykötés elemeinek ábrázolása	80
11.2.2. Illesztési rendszerek	54	17.3.1. Bordástengely ábrázolása	80
11.2.3. Az illesztés jelölése	55	17.3.2. Bordásfurat ábrázolása	80
11.2.4. A tűrésezett méretek és a felületi érdesség összefüggése	55	17.3.3. Bordáskötés ábrázolása	80
11.3. Csap- és lyuktűrések táblázata	55	18. Kúpos kötések	81
12. Felvételi vázlatkészítés	65	18.1. Erőzáró kötés kialakulása	81
12.1. A vázlatkészítés menete	65	18.2. Erőviszonyok kúp felületen	81
12.2. Lebontó vázlatkészítés	65	18.3. Kúpos kötések rajzi ábrázolása	82
12.3. Felépítő vázlatkészítés	65	19. Szilárd illesztésű kötések	83
12.4. A vázlatkészítés lépései	66	19.1. Sajtolt kötés	83
12.5. Alkatrészrajz készítés	66	19.2. Zsugor kötés	83
12.5.1. Alapfogalmak	66	19.3. Szilárd illesztésű kötések rajzi ábrázolása	84
12.5.2. A műhelyrajz formái	66	20. Csapágyak, csapágyazások	85
12.5.3. A rajzok feliratai	66	20.1. Siklócsapágyak	85
12.5.4. A rajz- és rajzszámrendszer	66	20.1.1. Siklócsapágyak fajtái, szerkezeti kialakítása	85
13. Csavarok, csavarkötések	67	20.1.2. Siklócsapágyak ábrázolása	85
13.1. Csavarvonal, csavartest, csavarment	67	20.2. Gördülőcsapágyak	87
13.2. Orsómenet és anyamenet ábrázolása	69	20.2.1. A gördülőcsapágyak fajtái, beépítése	87
13.2.1. Orsómenet ábrázolása	69	20.2.2. Gördülőcsapágyak ábrázolása	88
13.2.2. Anyamenet ábrázolása	69	20.2.3. Csapágybeépítések ábrázolása	88
13.2.3. Menetsatlakozások ábrázolása	69	21. Rugók	92
13.2.4. Menetkifutás, szerszámkifutás és beszúrás	70	21.1. A hengeres csavarrugó fajtái	92
13.3. Csavarment méretmegadása	70	21.2. Hengeres rugók ábrázolása	93
13.3.1. Jellemző méretek megadása	70	21.3. Hengeres rugók műhelyrajza	93
13.3.2. Csavarment felületi érdessége	70	22. Hajtások	94
13.4. Balmenetű gépelemek jelölése	70	22.1. Szíjhajtások	94
13.5. Csavarmentek tűrése és illesztése	70	22.1.1. Lapos bőr- és gumiszíj hajtás	94
13.6. Hatlapú kötőelemek rajza	71	22.1.2. Fogazotszíj hajtás	94
13.7. Csavarvégződés	71	22.1.3. Ékszíjhajtás	94
13.8. Csavarment egyszerűsített ábrázolása	71	22.2. Fogaskerék-hajtás	95
13.8.1. Menetes furat egyszerűsített ábrázolása	71	22.2.1. Fogazatok jellemzői és méretei	95
13.8.2. Kötőelemek egyszerűsített ábrázolása	71	22.2.2. Fogazatok ábrázolása	96
13.9. Csavarkötések, csavarbiztosítások	72	Bevezetés	
13.9.1. A csavarok és csavaranyák kialakítása	72	<i>A műszaki ábrázolás, a géprajz és a szakrajz az ipari célú gondolatok rögzítésének és közlésének olyan speciális eszköze, amellyel a tervező közvetíti elgondolásait a kivitelező szakemberekkel.</i>	
13.9.2. Csavarok és csavaranyák méretmegadása	72	<i>A szakmunkások munkájukat műszaki dokumentációk alapján végzik, amelyek tartalmazzák a munkadarabok rajzait és az elkészítésük lépéseinek műveleti leírását. A tervező által készített rajzot a szakmunkásnak szakszerűen kell olvasnia, abból kell a munkadarab alakját elképzelnie</i>	
13.9.3. Csavarkötések	72	<i>A rajz alapján tudja megállapítani az alkatrész méreteit és jellemzőit, és szakmai ismereteire támaszkodva tervezi meg az elkészítés műveleteit.</i>	
13.9.4. Csavarkötési ábrák rajzolására	72	<i>A rajzolás azonban csak úgy sajátítható el, ha a rajzolás ismeret párosul megfelelő rajzolási és szerkesztési ismeretekkel. A rajzolásához azonban még ez sem elegendő, mert megfelelő <i>térszemlélet</i> is szükséges ahhoz, hogy az ipari célú rajzolás alkalmazott vetületi ábrázolásban rejlő elvontságot szakszerűen tudjuk értelmezni.</i>	
13.9.5. Csavarbiztosítások	72		
14. Szegek és csapszegek	73		
14.1. Szegek és szegkötések	73		
14.2. Csapszegek és csapszegkötések	73		
14.3. Axiális helyzetbiztosító elemek	73		
15. Ékek, ékkötések	75		
15.1. Ékek	75		
15.2. Ékkötések és ábrázolásuk	75		
16. Reteszek, reteszkötések	77		
16.1. Reteszek	77		
16.2. Reteszkötések és ábrázolásuk	77		

1. Alaki és formai ismeretek



1. Alaki és formai ismeretek

1.1. Szabványok

A *szabvány* olyan műszaki dokumentáció, amely előírja az anyagok minőségét, a technológiák és gyártmányok paramétereit és az információcsere jellemzőit.

A *szabványosítás* az érdekelt gyártó-, kereskedelmi- és felhasználó vállalatok szervezett együttműködése révén *közmegegyezéssel* valósul meg, és például az egyes alkatrészek méreteire, megnevezéseire és minőségi előírásaira vonatkozik annak érdekében, hogy a nagyszámú alkatrész gazdaságosan legyen gyártható, a raktározási költségek csökkenjenek és az alkatrészcsere egyszerű legyen.

A szabványosítás célja, hogy a minőség és a jellemzők meghatározásával egyöntetűséget teremtsen szinte az élet minden területén a hazai és a nemzetközi kapcsolatokban egyaránt.

Magyarországon a szabványosítás kérdéseivel a *Magyar Szabványügyi Testület* foglalkozik. Ez az intézmény a következő jelzetű szabványokat adja ki:

MSZ magyar nemzeti szabvány

MSZ EN európai szabvány magyar szabványként bevezetve

MSZ ISO nemzetközi szabvány magyar szabványként bevezetve

MSZ IEC nemzetközi szabvány magyar szabványként bevezetve

A *Nemzetközi Szabványügyi Szervezet* (ISO) ajánlásokat dolgoz ki, amelyeket a szervezet tagországai saját szabványaikban felhasználnak.

A magyar és a nemzetközi szabványokon kívül a német szabvány - jele DIN - előírásaival is találkozunk.

1.2. Rajzlapok méretei

A rajzlapok méreteit az MSZ ISO 5457 rögzíti *"A rajzlapok kialakítása és méretei"* címmel.

A rajzlap oldalainak aránya a négyzet oldala és átlója 1:1,4142 arányának megfelelő (1. ábra). Az 1 m² nagyságú (A0) rajzlapból kisebb rajzlapok egyszerű hajtogatással állíthatók elő (2. ábra).

Az ISO - A méretsorozat első választék szerinti rajzlapok méreteit az 1. táblázat tartalmazza.

Bármely álló alakú rajzlap vízszintes irányú oldalának kétszerese is szabványos méretű rajzlapozhoz vezet.

Három- vagy többszörös méretre növelése is megengedett, pl.: A3x3; A3x4; A4x4; A4x5 stb.

Az ilyen méretű rajzlapokat *különleges méretű rajzlapoknak* nevezzük.

A rajzlapok hosszabbik oldala lehet vízszintes (X típusú) vagy függőleges helyzetben (Y típusú) (3. ábra).

1.3. Méretarány


A méretarány a rajzon lemérhető méretek és a munkadarab megfelelő méreteinek viszonya. Jele: *M*

A *természetes nagyság* méretaránya M1:1.


Az M1:2 azt jelenti, hogy az ábra a tárgyhoz viszonyítva fele nagyságú, ez a *kicsinyítés*.

Az M2:1 azt jelenti, hogy az ábra kétszerese a tárgy méreteinek, ez a *nagyítás*.

A gépiparban használatos méretarányokat a 2. táblázat tartalmazza.

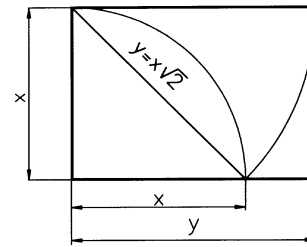

1. ábra

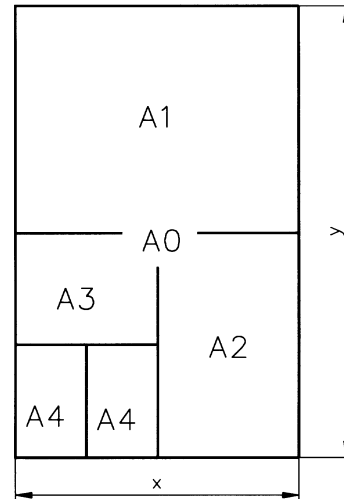


2. ábra

1. táblázat

Elnevezés	Méretek, mm
A0	841×1189
A1	594×841
A2	420×594
A3	297×420
A4	210×297

Elnevezés	Méretek, mm
A3×3	420×891
A3×4	420×1189
A4×3	297×630
A4×4	
A4×5	297×1051

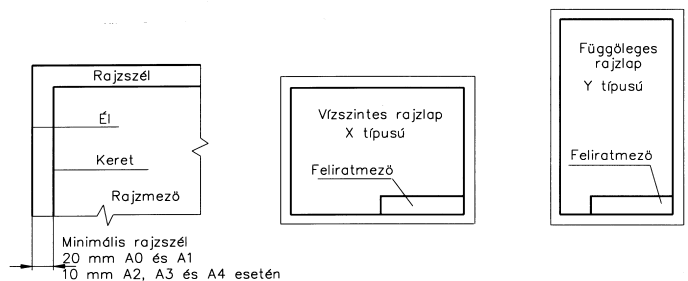

3. ábra

2. táblázat

Nagyítás	2:1	5:1	10:1
Természetes nagyság			1:1
Kicsinyítés	1:2 1:20	1:5 1:50	1:10 1:100

1. Alaki és formai ismeretek



1.4. Vonalfajták, vonalcsoportok

A műszaki rajzok vonalas rajzok, amelyeknek elkészítéséhez különféle típusú és különböző vastagságú vonalakat használunk az egységes értelmezés érdekében.

A használható vonalvastagságokat lásd a 5. ábrán.

1.4.1. Vonalfajták

A műszaki rajzokon meghatározott fajtájú és vastagságú vonalakkal kell kifejeznünk a tárgy alakját, és megadnunk méreteit.


Rajzainkon az alkatrészek vagy szerelvények alakjának és méreteinek megadásához két vonalvastagságra van szükség, amelyekkel a 4. ábrán felsorolt vonalfajták rajzolhatók meg:

1.4.2. Vonalvastagságok

A vonalvastagságokat a rajz fajtája és mérete szerint kell kiválasztani a következő sorozatból:

vonalvastagság /mm/

0,18; 0,25; 0,35; 0,5; 0,7; 1,0; 1,4; 2,0

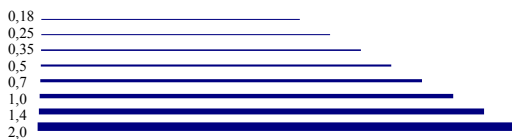

5. ábra

A felsorolt vonalvastagságokat és egymáshoz viszonyított arányukat szemlélteti a 5. ábra.

Műszaki rajzokon kétféle vonalvastagságot kell alkalmazni úgy, hogy a vastag és a vékony vonal aránya 2:1-nél kisebb ne legyen pl.: 0,5-0,25 vagy 0,7-0,35.

Egy tárgy összes azonos méretarányú nézetét azonos vonalvastagsággal kell rajzolni.

A párhuzamos vonalak közötti legkisebb távolság ne legyen kevesebb, mint az ábra vastag vonalának kétszerese.

A két vonalcsoport vonalvastagságaival megrajzolt vonalfajtákat mutatja a 6. és a 7. ábra.

jel	Rajza	Vastagság	Vonalfajta
A		Vastag	Folytonos
B		Vékony	Folytonos
C		Vékony	Szabadjézi
D		Vékony	Törésvonal
E		Vastag	Szaggatott
F		Vékony	Szaggatott
G		Vékony	Pontvonal
H		Vékony Vastag	Pontvonal
J		Vastag	Pontvonal
K		Vékony	Kétpontvonal

4. ábra

Vonalcsoport	jel	Rajza	Vonalvastagság
0,5 0,25	A		0,5
	B		0,25
	C		0,25
	D		0,25
	E		0,5
	F		0,25
	G		0,25
	H		0,5/0,25
	J		0,5
	K		0,25

6. ábra

Vonalcsoport	jel	Rajza	Vonalvastagság
0,7 0,35	A		0,7
	B		0,35
	C		0,35
	D		0,35
	E		0,7
	F		0,35
	G		0,35
	H		0,7/0,35
	J		0,7
	K		0,35

7. ábra

1. Alaki és formai ismeretek



1.4.3. Vonalfajták alkalmazása

A műszaki rajzokon alkalmazott vonalfajták általános értelmezése (**8. ábra**)

A.) Folyamatos vastag
látható körvonalak, élek

B.) Folyamatos vékony
elméleti áthatási vonal
méretvonalak
méretsegédvonalak
mutatóvonalak
vonalkázás

befordított szelvények körvonala
rövid középvonalak

C.) Folyamatos, vékony szabadkézi törésvonal
részletek

megszakított nézetek és metszetek

D.) Folyamatos, vékony egyenes törésvonal
u. a. mint a C

E.) Vastag szaggatott vonal
nem látható körvonalak, élek

F.) Vékony szaggatott vonal
nem látható körvonalak
nem látható élek

G.) Vékony pontvonal
középvonal

szimmetriatengelyek

H.) Vékony pontvonal irányváltással
metszősík nyomvonala

J.) Vastag pontvonal
hőkezelés

felületkikészítés

K.) Vékony kétpont-vonal

csatlakozó alkatrészek körvonala
mozgó alkatrészek szélső, vagy változó helyzetű
súlyvonalak

kiindulási, alakítás előtti körvonal
metszés előtti részek körvonala

1.4.4. Rajztechnikai követelmények

A rajzokon a vonalvastagságok és vonalfajták felismerhetőek legyenek (**10a. ábra**).

Minden vonaltípus határozott vonalszakasszal kezdődik és fejeződik be (**10b. ábra**).

A nem folytonos vonalakat a **9. ábra** szerint kell rajzolni, a pontot 1mm hosszú vonallal helyettesíthetjük. A megadott mértékeket a vonalvastagságtól függetlenül be kell tartani.

A szaggatott-, pont- és kétpontvonal vonalszakasszal indul (**10c és d. ábra**).

Egymáshoz közel futó szaggatott és pontvonalak tagoltságát egymáshoz képes elcsúsztatva rajzoljuk (**10e és f. ábra**)

12mm-es méret alatt a szimmetria tengely folytonos vékony vonallal helyettesíthető (**10g. ábra**).

Szimmetriatengelyek egymást illetve kontúrvonalat vonalszakasszakkal messék (**10h. ábra**).

Fedésben lévő vonalak *kihúzási sorrendje*:

A, E vagy F, H, G, K és B.

Vonalfajta	Általános alkalmazás
A Folytonos, vastag	A1 Látható körvonalak (kontúrvonalak) A2 Látható élek
B Folytonos, vékony (egyenes vagy görbe)	B1 Elméleti áthatás (tagolóvonal) B2 Méretvonalak B3 Méretsegédvonalak (szerkesztési vonalak) B4 Mutatóvonalak B5 Vonalkázás (sraffozás) B6 Befordított szelvény körvonala B7 Rövid középvonalak
C Folytonos szabadkézi törésvonal, vékony	C1 Részletek, megszakított nézetek és metszetek határolóvonalak, ha a határoló nem vékony pontvonal
D Folytonos, egyenes törésvonal, vékony	D1 u.a. mint C1
E Szaggatott, vastag	E1 Nem látható körvonalak E2 Nem látható élek
F Szaggatott, vékony	F1 Nem látható körvonalak F2 Nem látható élek
G Pontvonal, vékony	G1 Középvonalak G2 Szimmetriatengelyek G3 Adott pont által leírt görbe, pl.: osztókör
H Pontvonal, vékony, a végződéseknél és az irányváltásoknál vastag	H1 Metszősík nyomvonala
J Pontvonal, vastag	J1 Speciális megmunkálási felületek vagy élek jelölése (pl.: hőkezelés vagy felület-előkészítés)
K Kétpont-vonal, vékony	K1 Csatlakozó alkatrészek körvonala K2 Mozgó alkatrészek szélső vagy változó helyzetű K3 Súlyvonalak K4 Kiindulási, alakítás előtti körvonal K5 Metszősík előtti részek körvonala

8. ábra

Vonalfajta	Rajza
F	
G	
K	

9. ábra

a)	b)	e)
c)	d)	f)
g)	h)	

10. ábra

1. Alaki és formai ismeretek



1.5. Méretmegadás

1.5.1. A méretmegadás elemei

Műszaki rajzokon a gépkatrészek alakját vetületi rajzaival mutatjuk meg. A vetületekhez kapcsolnunk kell az alkatrész elkészítéséhez szükséges méreteket és a szóveges technológiai utasításokat.

A munkadarab méreteit - a méretmegadás elemeinek felhasználásával *mm*-ben adjuk meg, a mértékegység kiírása nélkül.

A méretmegadás elemei:

- a méretsegédvonal
- a méretvonal
- a mutatóvonal
- a méretvonal végpontja és kiindulási pontja
- a méretvonal határoló és
- a méretszám

A méretmegadás elemeinek alkalmazását mutatja a **11.** és a **12. ábra**. A méretsegédvonalakat, a méretvonalakat és a mutatóvonalakat folytonos vékony vonallal kell ábrázolni. A méretsegédvonalak 2 mm-rel nyúlnak túl a méretvonalakon illetve a nyíl hegyén.

A méretsegédvonalakat a méretezett részre merőlegesen kell elhelyezni, szükség esetén el lehet helyezni ferdén is, de abban az esetben is párhuzamosak legyenek a **19. ábra** szerint.

A méretsegédvonalak és a méretvonalak általában ne messék egymást és más vonalakat.

A méretvonal végződéseit jól látható módon meg kell különböztetni mérethatároló nyílhegygel vagy ferde vonással. A nyílhegy gépészeti rajzokon 15°-os szöget bezáró egyenesekből áll, lehet feketített (**13. ábra**) nyitott és zárt (**14. ábra**).

A méretvonal határolók mérete legyen arányos a rajz méreteivel, a nyílhegy hossza minimum 2,5 mm.

Ha kevés a hely a nyílhegy számára, akkor azt ferde vonás vagy pont helyettesíti. A ferde vonás a méretvonalal 45°-os szöget bezáró rövid vonal, hossza minimum 3,5 mm; a pont átmérője 1 mm (**15. ábra**).

A közös bázistól induló méretek esetében jelölni kell a kiindulási pontot is, 3 mm átmérőjű kis üres körrel (**16. ábra**).

1.5.2. A méretmegadás gyakorlata

A méretmegadás elemei lehetnek vetületen belül és vetületen kívül (**17. ábra**).

Szög méretezéséhez íves méretvonalat használunk (**18. ábra**).

Méretek kivetíthetők ferde párhuzamos méretsegédvonalakkal (**19. ábra**).


A méretmegadás követi a munkadarabok ferde részleteinek irányát (**20. ábra**).

Szimmetrikus tárgy méretezését mutatja a **21.** és a **22. ábra**.


A különböző dőlésű méretvonalakhoz tartozó méreteket a **23. ábrán** látható módon helyezzük el.

Szögek méreteit a **24. ábra** szerint kell elhelyezni.


Méretaránytól függetlenül mindig a valóságos méreteket írjuk fel. (**25., 26. ábra**)

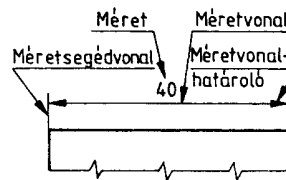


11. ábra

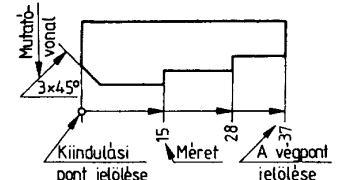


12. ábra

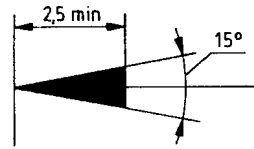


13. ábra

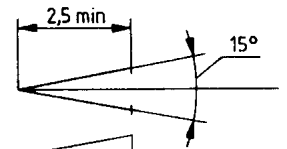


14. ábra

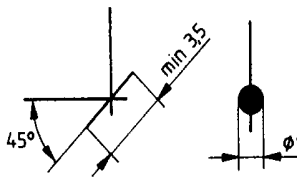


15. ábra

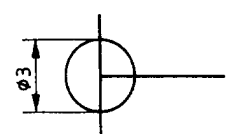


16. ábra

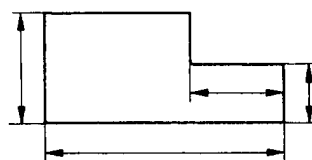


17. ábra

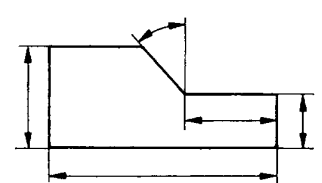


18. ábra

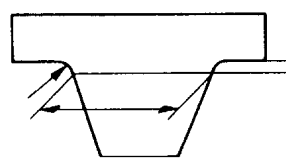


19. ábra

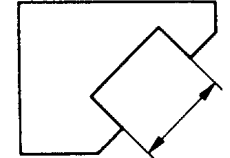

20. ábra

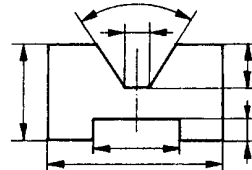


21. ábra

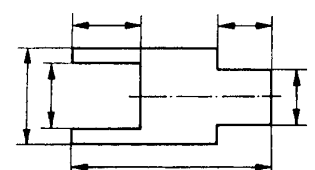


22. ábra




23. ábra

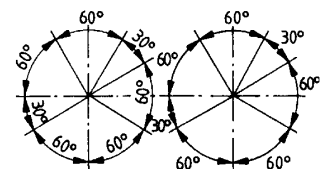

24. ábra

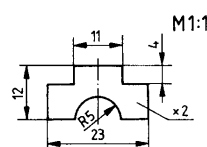

25. ábra

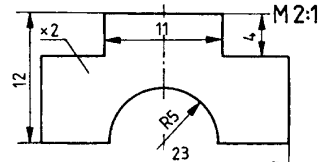

26. ábra

1. Alaki és formai ismeretek



1.5.3. A méretmegadás rajz - és betűjelei

A méretmegadásnál alkalmazott *méret* mértékegységgel, számszerűen megadott érték, amely vonalakkal, jelekkel és megjegyzésekkel lehet kiegészítve. A méretszám minimum 2,5 mm, a jó olvashatóság érdekében használjunk 3,5 mm nagyságú méretszámot.

A munkadarab alakjához kapcsolódó méretek jelölése (27. ábra):

- átmérő, jele: Ø

Hengeres anyagok és furatok méretének megadására használjuk. A méretmegadást végezhetjük vetületen belül, illetve kívül. Vetületen belül megadott átmérőnél a méretvonal ne essen egybe a tengelyvonallal.

- sugár, jele: R

Lemeztárgyak fémkörzövel kirajzolt és elkészített köriveinek, valamint lépcsős tengelyek átmeneti íveinek méretmegadásához használjuk leginkább. A sugár méretmegadásához félméretvonalat használunk, amelynek iránya a középpontból indul, és a rádiuszos felületre mutat. *Ne alkalmazzuk az átmérőként mérhető és megadható felületek méretének megadásához.*

- gömbsugár, jele: SR

- gömbátmérő, jele: SØ

Forgástesteken jelentkező gömbfelületek, illetve gömbfelületű lekerekítések méretének megadásához használjuk. A rajzi méret megadás elvégezhető félméretvonalal, amely értelemszerűen a gömbfelület középpontjához mutat.

- négyzet, jele: □

Négyzetes anyagok szelvényének, valamint négyzetes megilletve kimunkálások méretének megadásához használjuk. A négyzet geometriai jellegének megfelelően a jel után írt méret két dimenzió kiterjedését is jelenti.

- ív, jele:


Megadott sugarú vagy átmérőjű rádiuszos megmunkálások ívhosszának megadásához használjuk.

A méretmegadáshoz használt méretsegédvonalakat az íves felület középpontjából sugárirányban, a méretvonalat rádiuszosan kell megrajzolni.


- nézetre merőleges méret, jele: x

Egy vetületével megrajzolható lemeztárgyak vastagsági méreteinek megadásához használjuk leggyakrabban. Értelemszerű használata sokszor vetületek elhagyását teszi lehetővé. A hatlapú alkatrészek jellegzetes ábráján a csúcs távolság látszik, e vetületen a laptávolság kivételével minden méret megadható. A laptávot mutatóvonalon az x-jelhez kapcsolva adjuk meg.


Ø

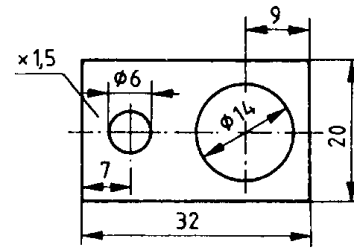


R

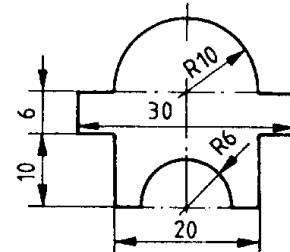


SR

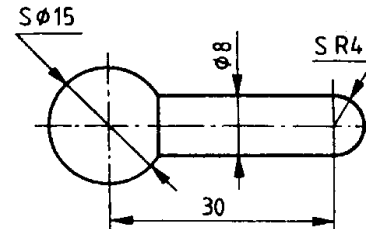


SØ

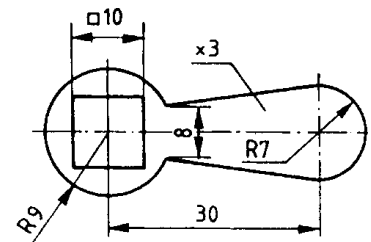


□

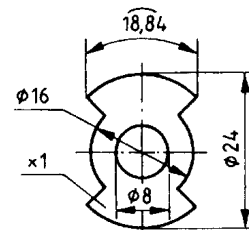

⌒

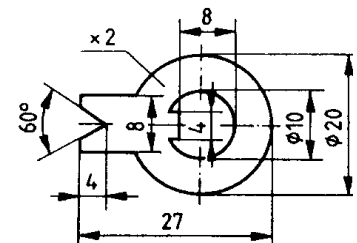

X

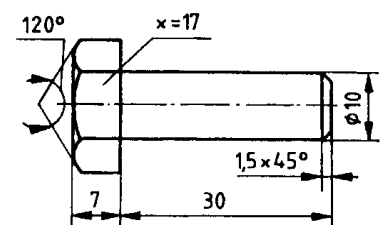

27. ábra

1. Alaki és formai ismeretek



1.6. Szabványírás

A gépészeti rajzok feliratainak - szöveg, számok és jelek - olvashatósága különösen fontos. Ezért a betűk, a számok és a jelek alakját és méreteit a szabványok gondosan előírják. A rajzokon szereplő feliratokkal szembeni elvárások:

- az olvashatóság
- az egységesség
- alkalmasság mikrofilmezésre

Az olvashatóságon azt kell érteni, hogy ne térjünk el a szabványban megadott írás alak- és méretelőírásától.

Az egységesség azt jelenti, hogy egy termékről készített összes rajzon az írás típusa és helyzete azonos legyen.

Műszaki rajzok felirata lehet *álló*, vagy a vízszinteshez képest 75° -os dőlésszögű, *keskeny* (A típusú), illetve *közepes* (B típusú) szélességű. A gépész rajzokon a B típusú szabványírást használjuk.

Az álló "B típusú" szabványírás (28. ábra) geometriai jellemzői és betűjele:

- írásnagyság h arányai: 10/10h
- kisbetűk magassága c 7/10h
- betűköz a 2/10h
- legkisebb sorköz b 14/10h
- szóköz e 6/10h
- vonalvastagság d 1/10h

A dőlt betűs szabványírás 29. ábra szerinti geometriai jellemzői és arányai megegyeznek az álló betűírás paramétereivel, csak a betűk alakja dől jobbra a vízszinteshez képest 75° -ra, illetve a függőlegeshez képest 15° -ra.

Az A típusú és B típusú szabványírás geometriai jellemzői és méretei az 30. ábrán láthatók.

Az írástípusok alapmérete a nagybetűk h magassága, amelyet *írásmagasságnak* (írásnagyságnak) nevezünk.

Az írásnagyságok értékeinek sorrendje a papírlapok szabványos méretnövekedésének arányával egyezően $\sqrt{2}$ -vel való szorzásból származik.

Az írásmagasság ismeretében a B típusú szabványírás arányait és méreteit foglalja össze a 3. táblázat.

A feliratokat a legegyszerűbben betűsablonnal készíthetjük el.

A "B típusú" álló szabványírás alakját mutatja az egységvonalkázású hálóban az 31. ábra.

A nagybetűk szélességi jellemzői:

- 1/10 h szélességű : I
- 4/10 h szélességű : J
- 5/10 h szélességű : C; E; F; L
- 6/10 h szélességű : B; D; G; H; K; N; O; P; Q; R; S; T; U; Z
- 7/10 h szélességű : A; M; V; X; Y
- 9/10 h szélességű : W


A kisbetűk szélességi jellemzői:

- 1/10 h szélességű : i
- 2/10 h szélességű : j
- 3/10 h szélességű : c; e; f; l
- 4/10 h szélességű : b; d; g; h; k; n; o; p; q; r; s; t; u; z
- 5/10 h szélességű : a; m; v; x; y
- 7/10 h szélességű : w


A számjegyek szélességi jellemzői:

- 3/10 h szélességű : 1
- 5/10 h szélességű : 2; 3; 5; 6; 7; 8; 9; 0
- 6/10 h szélességű : 4

A "B típusú" álló szabványírás számjegyeinek alakját is mutatja egységvonalkázású hálóban a 31. ábra.

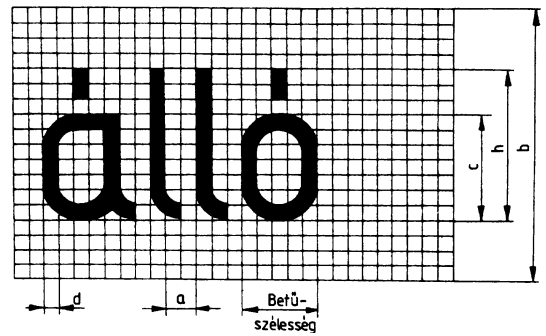

28. ábra

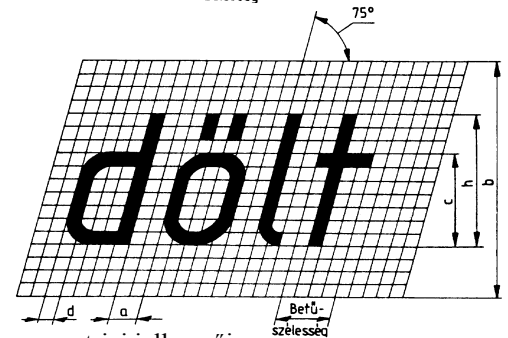

29. ábra

A szabványírás geometriai jellemzői

Az írás típusa	sortávolság arány	Írásmagasság, h						
		2,5	3,5	5	7	10	14	20
A	$(24/14) h$	4,2	6	8,4	12	16,8	24	33,6
B	$(18/10) h$	4,5	6,4	9	12,8	16	25,6	36

30. ábra

B típusú szabványírás arányai

3. táblázat

Megnevezés	Sortáv	Méret, mm							
Írásmagasság (írásnagyság)	h	(10/10)	2,5	3,5	5	7	10	14	20
Nagybetűk magassága	h		2,5	3,5	5	7	10	14	20
Kisbetűk magassága túlnyúlás és kinyúlás nélkül	c	(7/10) h	-	2,5	3,5	5	7	10	14
A jelek közötti távolság	a	(2/10) h	0,5	0,7	1	1,4	2	2,8	4
Betűköz	a		0,5	0,7	1	1,4	2	2,8	4
Az alapvonalak legkisebb távolsága. Legkisebb sor-köz	b	(14/10) h	3,5	5	7	10	14	20	28
A szavak közötti legkisebb távolság. Szóköz	e	(6/10) h	1,5	2,1	3	4,2	6	8,4	12
Vonalvastagságok	d	(1/10) h	0,25	0,35	0,5	0,7	1	1,4	2



31. ábra

2. Síkmértani szerkesztések



2. Síkmértani szerkesztések


Euklidész görög matematikus (i. e. 325 körül) szerint azokat az eljárásokat tekintjük *szerkesztésnek*, amelyek egy egyenes vonalzóval és egy körzővel véges számú lépésben elvégezhetők. Ma azonban a háromszögvonalzókkal végzett szerkesztéseket is ide soroljuk.

2.1. Körző nélküli szerkesztések

Párhuzamos rajzolása

Adott a egyenes és P pont (32a ábra)

1. A háromszögvonalzót az a egyenesre illesztjük
2. Megtámasztjuk a befogója mentén
3. Elcsúsztatjuk a P pontig, és megrajzoljuk az a' egyenest.

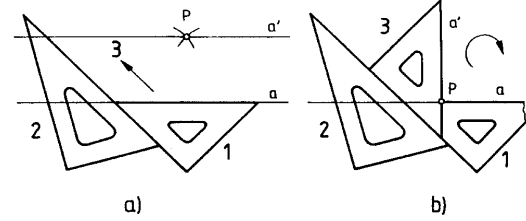

32. ábra

Merőleges rajzolása

Adott a egyenes és P pont (32b ábra)


1. Háromszögvonalzót átfogójával az a egyeneshez illesztjük
2. Megtámasztjuk befogója mentén
3. Átfordítjuk a másik befogójára, és a P ponton keresztül meghúzzuk az a' egyenest.

2.2. Síkgeometriai szerkesztések

Szakaszfelező merőleges

Adott: AB szakasz (33. ábra)

1. Körzőnyílásba veszünk AB felénél nagyobb R távolságot, és körívet húzunk A pontból
2. R sugárral körívet húzunk B pontból.
3. A körívek metszéspontjait egyenessel összekötjük amely merőleges az AB szakaszra.

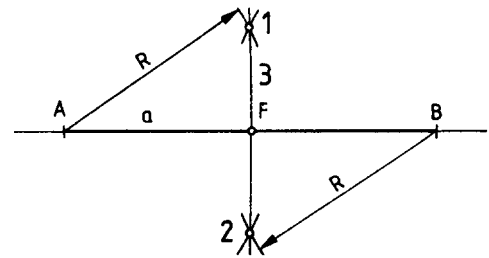


33. ábra

Merőleges egyenes szerkesztése egyenesen kívül fekvő pontból

Adott: a egyenes és P pont (34. ábra) P pontból tetszőleges körívvel a egyenesen kijelöljük az A, B pontot

1. A pontból R sugárral ívet húzunk
2. B pontból R sugárral ívet húzunk
3. Az ívek metszéspontjait és P ponton keresztül egyenest húzunk.

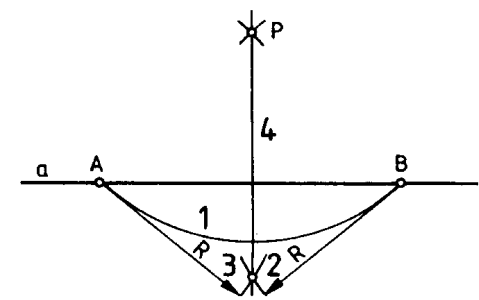


34. ábra

Merőleges szerkesztése egyenes végpontjára

Adott: a egyenes és P pont (35. ábra)

1. P pontból PA sugárral ívet rajzolunk
2. Az íven PA sugárral kimetszünk B pontot
3. A és B ponton keresztül húzott egyenesen B ponttól PA sugárral jelöljük a C pontot
4. PC szakasz a egyenesre merőleges.

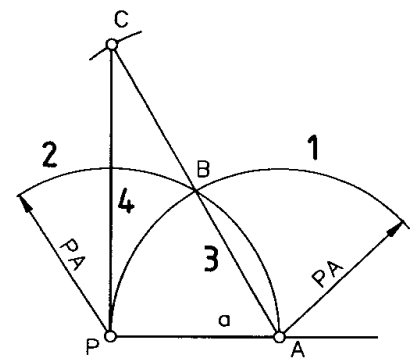


35. ábra

Szögfelező egyenes szerkesztése

Adott: a, b egyenes (36. ábra)

1. O pontból tetszőleges sugárral ívet rajzolunk (A, B pont)
2. A pontból R sugárral ívet rajzolunk
3. B pontból R sugárral ívet rajzolunk (C)
4. O, C ponton keresztül egyenest húzunk.

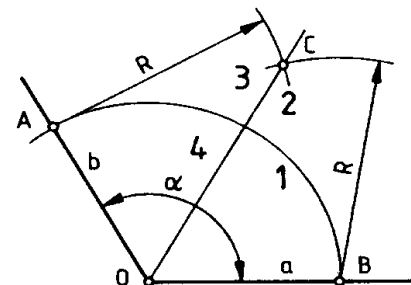


36. ábra

Szakasz felosztása "n" egyenlő részre

Adott: a egyenes AB végpontjával (37. ábra)

1. A pontból tetszőleges hajlásszöggel b jelű segédegyenest húzunk
2. Tetszőleges körzőnyílással b jelű segédegyenesen n számú jelet rajzolunk
3. B jelű pontot a segédegyenes végpontjával összekötjük.
4. Az összekötő egyenessel párhuzamosokat rajzolunk a egyenesre

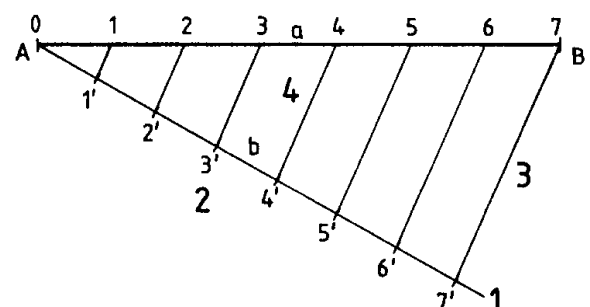

37. ábra

2. Síkmértani szerkesztések




Egyenes szakasz felosztása adott arányban

Adott: a egyenes A, B végpontjaival; felosztás aránya: $4/3$

(38. ábra)


1. Az egyenes A végpontjából tetszőleges segédegyenest rajzolunk
2. A segédegyenessel párhuzamost rajzolunk B végpontból
3. A pontból húzott segédegyenesre 4 egyenlő távolságot rajzolunk
4. B pontból húzott segédegyenesre 3 egyenlő, az előzővel azonos távolságot rajzolunk
5. A kapott végpontokat összekötjük (C).

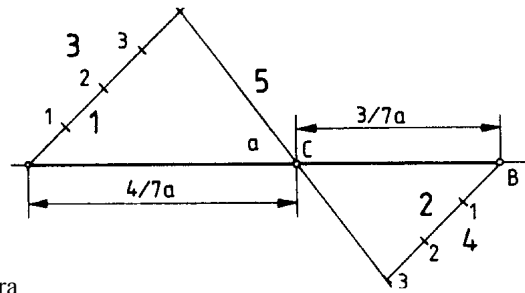

38. ábra

Thalész-tétel (39. ábra)


Félköríven nyugvó kerületi szögek derékszögek. Bizonyítás: minden kerületi szög fele annak a középponti szögnek, ami ugyanazon a köríven nyugszik, mert a félköríven egyenesszög vagyis 180° , két derékszög tartozik, a középpontban a kerületi szögek bármelyike ennek a fele, tehát 90° .

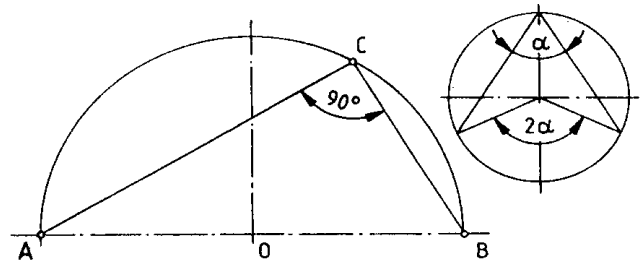

39. ábra

Pitagorasz-tétel (40. ábra)

Bármely derékszögű háromszögben az átfogó négyzete ($c^2 = AB^2$) egyenlő a két befogó négyzetével ($a^2 = AC^2$) és ($b^2 = BC^2$) összegével: $a^2 + b^2 = c^2$. Bizonyítás: körben ABC derékszögű háromszöget rajzolunk, majd megrajzoljuk a háromszög CD magasságvonalát. A BCD és a ACD háromszög egymáshoz is, és az eredetihez is hasonló.

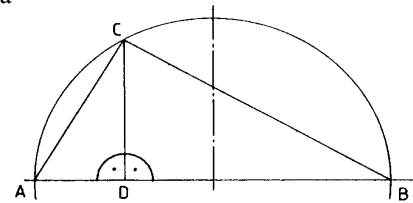


40. ábra

Aranymetszés (41. ábra)

Egy távolságot úgy osztunk kétfelé, hogy a kisebb úgy aránylik a nagyobbhoz, mint a nagyobb az egészhez: az aranymetszetet kapjuk.

1. Az AB távolság A végpontjához AB átmérőjű kört rajzolunk
2. A B végpontból a kör középpontján át húzott egyenes kimetszi a C és D pontokat
3. Az AC egyenessel párhuzamost húzunk a D pontból, ez kimetszi az AB egyenesből a G pontot.

Ez a pont az AB egyenest az aranymetszés szabályának megfelelően metszi két részre.

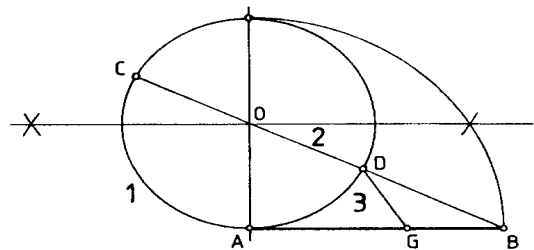


41. ábra

Kör fél kerületének kiterítése

(Kochansky-féle közelítő eljárás, 42. ábra)

Adott: R sugarú kör A és B pontokkal

1. B pontba merőleges érintőt húzunk
2. Az érintőt metsszük az átmérőhöz 30° -ra húzott egyenessel
3. Az érintőre C pontból felmérünk $3R$ távolságot
4. A DA távolság közelítőleg $R\pi$.

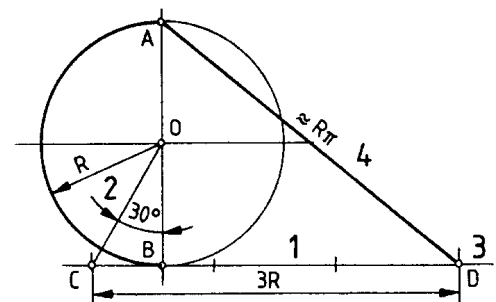


42. ábra

Körív hossza

(Snellius-féle közelítő eljárás, 43. ábra)

Adott: R sugarú kör, A, B körív végpontokkal

1. A körív C felezőpontjához tartozó átmérőt meghosszabbítjuk
 2. A meghosszabbított átmérőre felmérünk $3R$ távolságot
 3. AD pontokon keresztül egyenest rajzolunk
 4. BD pontokon keresztül egyenest rajzolunk
- C pontból húzott érintőkkel az előzőleg meghúzott egyeneseket metszésbe hozzuk. A fél körív hossza az EF távolság lesz.

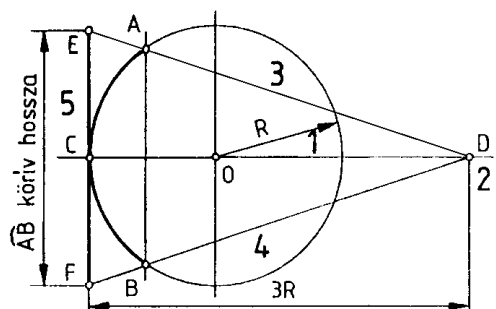

43. ábra

2. Síkmértani szerkesztések




2.3. Egyenes vonalú síkidomok szerkesztése

Egyenlő oldalú háromszögek szerkesztése

a) Adott: R sugarú kör (44. ábra)

1. A pontból R sugárral ívet rajzolunk
2. Kimetszett C és D pontokat összekötjük
3. D és B ponton keresztül egyenest húzunk
4. C és D ponton keresztül egyenest húzunk.

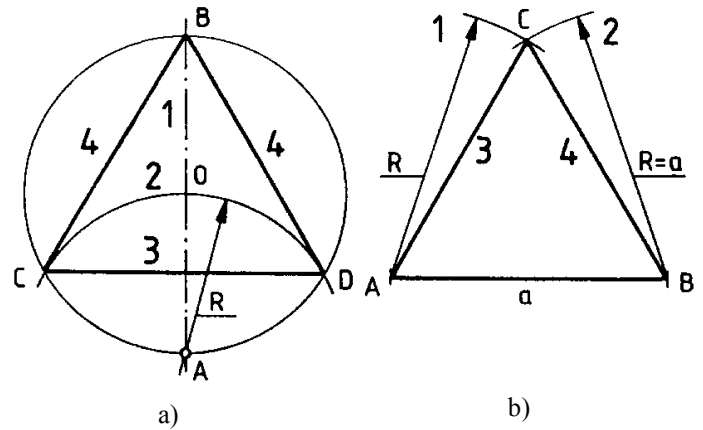

44. ábra

b) Adott: a háromszög a oldalhossza


1. A pontból $R=a$ sugárral ívet rajzolunk
2. B pontból $R=a$ sugárral ívet rajzolunk
3. A és C ponton keresztül egyenest húzunk
4. B és C ponton keresztül egyenest húzunk.

Magasságpont (M)

(a magasságvonalak metszéspontja)

Adott: ABC háromszög (45. ábra)

1. AB oldalra C ponton keresztül merőlegest rajzolunk, m_1
2. BC oldalra A ponton keresztül merőlegest rajzolunk, m_2 ,
 m_1 és m_2 metszéspontja a magasságpont (M).

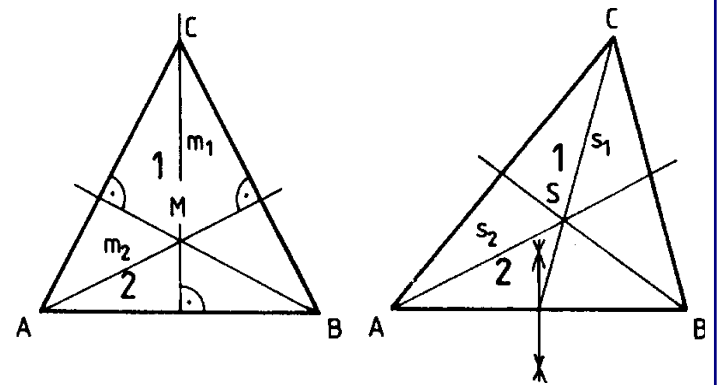

45. ábra

46. ábra

Súlypont (S)

(a súlyvonalak metszéspontja)

Adott: ABC háromszög (46. ábra)


1. AB oldal felezőpontjára C pontból súlyvonalat rajzolunk, s_1
2. BC oldal felezőpontjára A pontból súlyvonalat rajzolunk, s_2 ,
 s_1 és s_2 metszéspontja a súlypont (S).

Háromszögbe írható kör középpontja (O_b)

(a szögfelezők metszéspontjából rajzolt kör)

Adott: ABC háromszög (47. ábra)

1. Szerkesszük meg az α szög szögfelezőjét
2. Szerkesszük meg a β szög szögfelezőjét
3. Rajzoljuk meg R sugárral a háromszögbe írható kört.

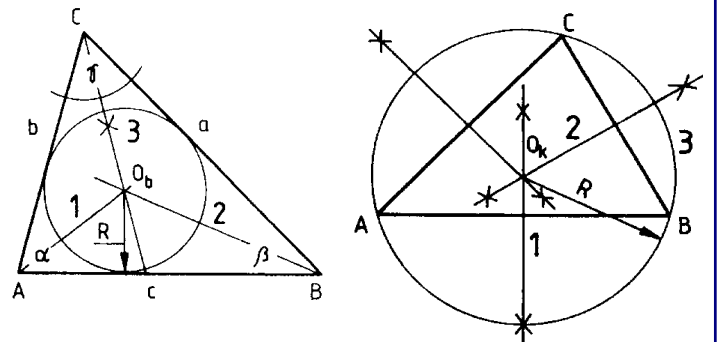

47. ábra

48. ábra

Háromszög köré írható kör (O_k)

(a oldalfelezők metszéspontjából rajzolt kör)


Adott: ABC háromszög (48. ábra)

1. AB oldalra szakaszfelező merőlegest állítunk
2. BC oldalra szakaszfelező merőlegest állítunk
3. Rajzoljuk meg R sugárral a háromszög köré írható kört.

Négyzet szerkesztése

Adott: a oldalhossz (49a. ábra)

1. Merőlegest állítunk az a oldal végpontjára $R=a$ sugárral
2. B pontból $R=a$ sugárral ívet húzunk
3. D pontból $R=a$ sugárral ívet húzunk, az ívek metszéspontja a négyzet negyedik C csúcsa.

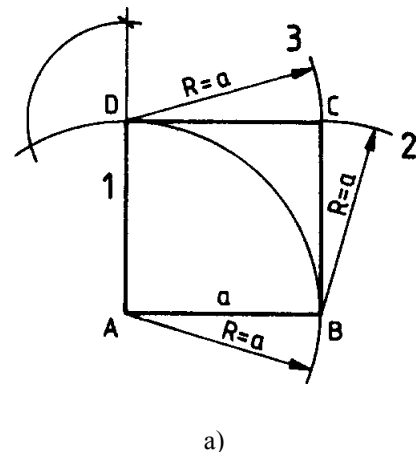

49. ábra

2. Síkmértani szerkesztések



Adott: AC átlóhossz (49b. ábra)

1. Az átlóra szakaszfelező merőlegest állítunk
2. Kijelöljük a B és D csúcsokat $AC/2$ rádiusszal.

Adott: R sugarú kör (50. ábra)

1. Rajzoljuk meg a felvett oldalirányokkal párhuzamos tengelyvonalakat
2. Rajzoljuk meg a tengelyvonalak szögfelezőit
3. A szögfelezők és a kör metszéspontjai a négyzet csúcspontjai.

Nyolcszög szerkesztése

Adott: R sugarú kör (51. ábra)

1. Rajzoljuk meg a tengelyvonalakat
2. Rajzoljuk meg a tengelyvonalak szögfelezőit
3. A tengelyvonalak és a szögfelezők körrel való metszéspontjai a nyolcszög csúcsai.

Ötszög szerkesztése köré írt körbe

Adott: R sugarú kör (52. ábra)

1. OB sugárra felező merőlegest állítunk (F)
2. FC körzőnyílással a vízszintes tengelyvonalon kijelöljük az E pontot
3. A CE húrhossz a szabályos ötszög élhossza.

Ötszög szerkesztése adott oldalhosszból

Adott: a oldalhossz (53. ábra)

1. Az a oldalra szakaszfelező merőlegest állítunk, jelöljük az F pontot
2. A 2 pontban emelt merőlegesre felmérjük az oldalél felét, jelöljük az O pontot
3. O pontból $a/2$ rádiusszal kört rajzolunk
4. $I - O$ ponton keresztül húzott egyenessel messzük a kört, jelöljük az A pontot
5. Húzzunk körívet I pontból $R=IA$ sugárral
6. Húzzunk körívet 2 pontból a sugárral, jelöljük az 3 pontot.
A többi pont a szimmetria szabályai szerint szerkeszthető.

Hatszög szerkesztése csúcstávolságából

Adott: a hatszög 14 csúcstávolsága (54. ábra)

1. Rajzoljunk kört O pontból a csúcstávolság felével (R)
2. Az I pontból metsszük a körvonalat R sugárral
3. A 4 pontból metsszük a körvonalat R sugárral, a körön kimetszett pontok a hatszög csúcsai.

Hatszög szerkesztése laptávolságából

Adott: a hatszög laptávolsága (55. ábra)

1. Felmérjük a laptávolság felét ($S/2$) a függőleges szimmetriatengelyre felfelé és lefelé
2. Húzzunk párhuzamosokat a vízszintes szimmetriatengellyel A és B ponton keresztül
3. Az O pontban szerkesztett 60° -os szög szára metszi ki a hatszög keresett csúcspontját

Négyzet rajzolása adott sugarú körbe


Adott R sugarú kör (56. ábra)

A középponton átmenő egymásra merőleges átmérők jelölik ki a négyzet csúcsait.

Hatszög rajzolása adott sugarú körbe


Adott R sugarú kör (57. ábra)

Bármely átmérő végpontjaiból 60° -os háromszögvonalzóval közvetlenül kijelölhető.

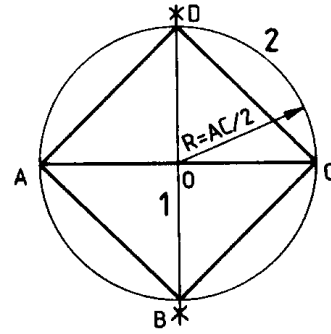


49. ábra


b.)

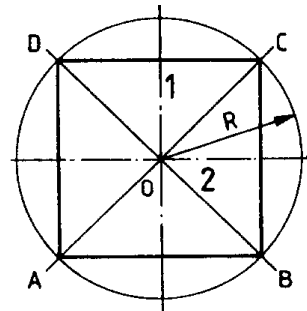


50. ábra

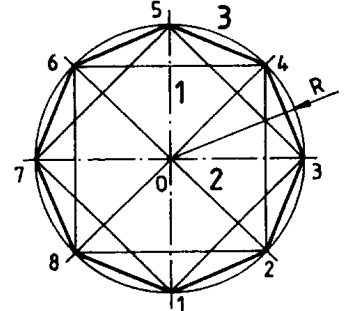


51. ábra

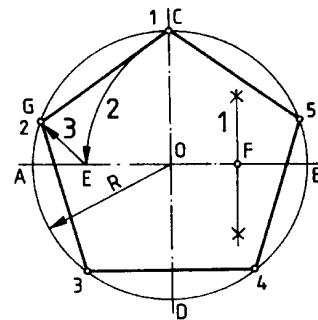


52. ábra

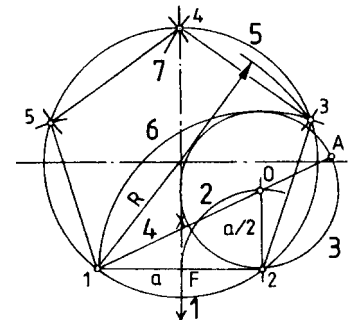


53. ábra

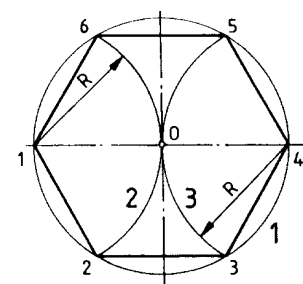


54. ábra

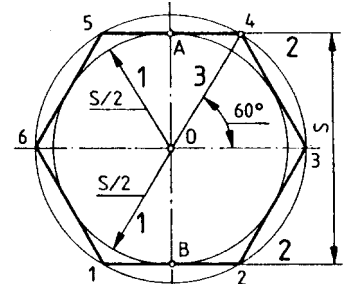

55. ábra

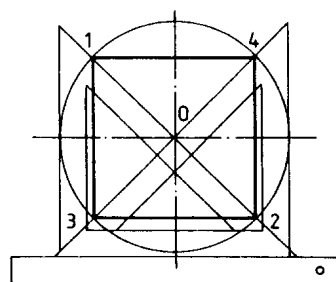

56. ábra

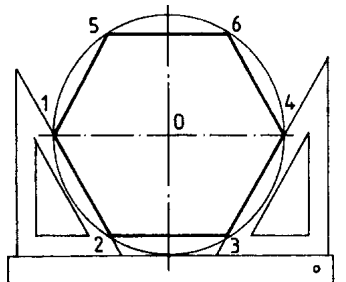

57. ábra

2. Síkmértani szerkesztések




2.4. Körérintő egyenesek, érintőkörök szerkesztése

Érintőegyenest szerkesztése körön fekvő pontba

Adott: R sugarú kör és E pont (58. ábra)

1. E pontból $R=EO$ rádiusszal ívet rajzolunk, jelöljük az A pontot
2. O, A ponton keresztül egyenest húzunk
3. A -tól R távolságra jelöljük a P pontot
4. $E-P$ ponton keresztül meghúzzuk az érintőt.

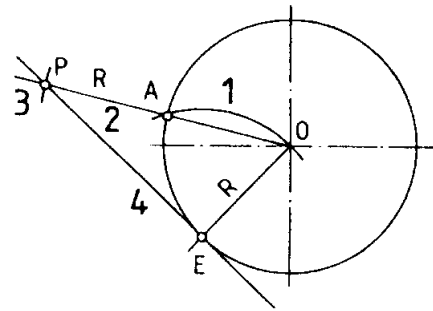


58. ábra

Érintőegyenest szerkesztése körön kívül fekvő pontból

Adott: R sugarú kör és P pont (59. ábra)

1. Az $O-P$ szakaszra felező merőlegest állítunk, jelöljük az F pontot
2. F pontból $R=OF$ rádiusszal körívet rajzolunk, jelöljük az E pontot
3. $E-P$ ponton keresztül megrajzoljuk az érintőegyenest.

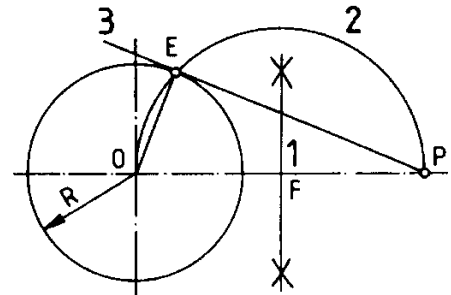


59. ábra

Külső érintőegyenest szerkesztése különböző átmérőjű körökhöz

Adott: R és r sugarú kör (60. ábra)

1. $R-r$ sugárral O_1 pontból kört rajzolunk
2. O_1O_2 szakaszra felező merőlegest állítunk, jelöljük az F pontot
3. F pontból $R=O_1F$ rádiusszal kört rajzolunk, jelöljük az A és B pontot
4. O_1-A, O_1-B pontokon keresztül rádiust húzunk, jelöljük E_1 és E_2 pontot
5. O_1E_1 ill. O_1E_2 iránnyal O_2 pontból párhuzamosot húzunk, jelöljük az E_3 és E_4 pontot
6. O_2A iránnyal párhuzamosan megrajzoljuk e_1 külső érintőt
7. O_2B iránnyal párhuzamosan megrajzoljuk e_2 külső érintőt

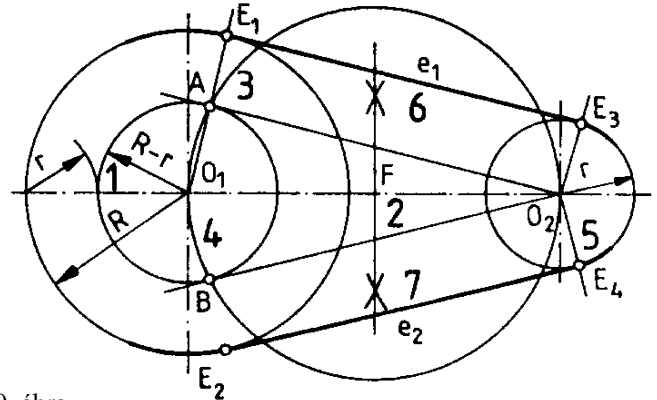


60. ábra

Külső érintőkör szerkesztése különböző átmérőjű körökhöz

Adott: O_1 és O_2 középponttal R_1 és R_2 sugarú kör, és a külső érintőkör R_3 sugara (61. ábra)

1. O_1 középpontból R_1+R_3 sugárral ívet rajzolunk
 2. O_2 középpontból R_2+R_3 sugárral ívet rajzolunk, jelöljük az O pontot.
 3. O és O_1 illetve O_2 ponton keresztül egyenest húzunk, jelöljük az E_1 és E_2 pontokat
- O pontból R_3 sugárral E_1 és E_2 érintési pontok között ívet húzunk.

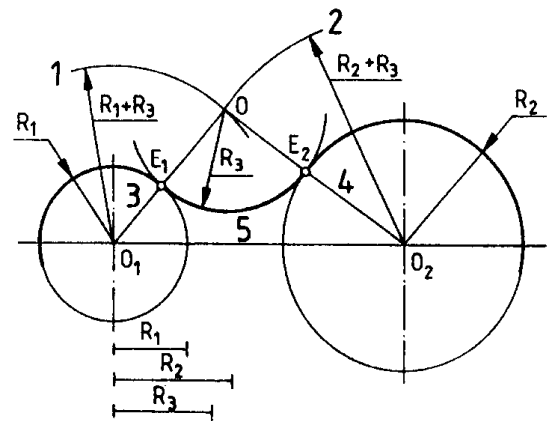


61. ábra

Belső érintőkör szerkesztése különböző átmérőjű körökhöz

Adott: O_1 és O_2 középponttal R_1 és R_2 sugarú kör, és a belső érintőkör R_3 sugara (62. ábra)

1. O_1 pontból R_3-R_1 sugárral ívet rajzolunk
 2. O_2 pontból R_3-R_2 sugárral ívet rajzolunk, jelöljük az O pontot.
 3. O és O_1 illetve O_2 ponton keresztül egyenest húzunk, jelöljük az E_1 és E_2 pontokat
- O pontból R_3 sugárral E_1 és E_2 érintési pontok között ívet húzunk.

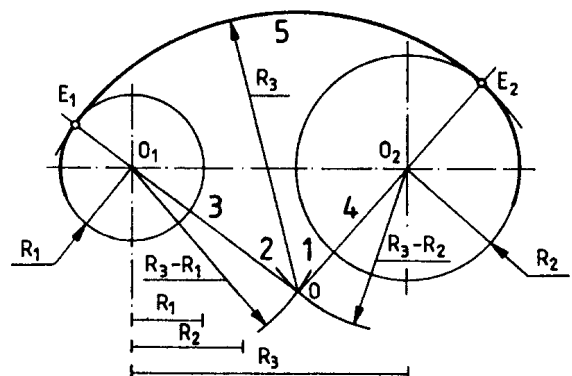

62. ábra

3. Vetületi ábrázolás



3. Vetületi ábrázolás

A térbeli alakzatok a térnek lapokkal és felületekkel határolt részei. Közös jellemzőjük, hogy térfogatuk van.

A mértani testek is térbeli alakzatok, amelyeket alkotóelemeik alapján két csoportba sorolhatunk:

- szögletes vagy síklapú testekre és
- görbe felületű testekre.

Az egyes csoportokba sorolható mértani testek a következők:

A szögletes vagy síklapú testek (63. ábra) legismertebb típusa a kocka, amelyet hat egybevágó négyzet határol, és így élei azonos hosszúságúak.

Ezenkívül gyakorlati jelentőségű elsősorban azoknak az alaplappal és oldalélekkel rendelkező testeknek van, amelyeknek oldaléleinél valamilyen szabályszerűség mutatkozik.

A síklapú testek sokféleségéből így kiemelhetők a rajzolási szempontból is érdekes

- hasábok (párhuzamos oldalélű testek) és
- gúlák (egy csúcsponton átmenő összehajló oldalélű testek).

Vannak olyan síklapokkal határolt testek is, amelyeket egybevágó síkidomok határolnak. Ezek képezik a szabályos mértani testek csoportját.

Egyenlő oldalú háromszögek határolják a tetraédert, az oktaédert és az ikozaédert, négyzetek határolják a kockát, az ún. hexaédert, szabályos ötszögek határolják a dodekaédert.

Jelöljük a szabályos mértani testek jellemzőit a következő betűkkel:

e_l az oldallapok oldalainak száma,


l a lapok száma

c a csúcsok száma,

e az élek száma,


e_c az egy csúcspanban található élek száma, akkor a következő áttekintő felsorolás készíthető:

A test megnevezése	e_l	l	c	e	e_c
Tetraéder	3	4	4	6	3
Oktaéder	3	8	6	12	4
Ikozaéder	3	20	12	30	5
Hexaéder	4	6	8	12	3
Dodekaéder	5	12	20	30	3

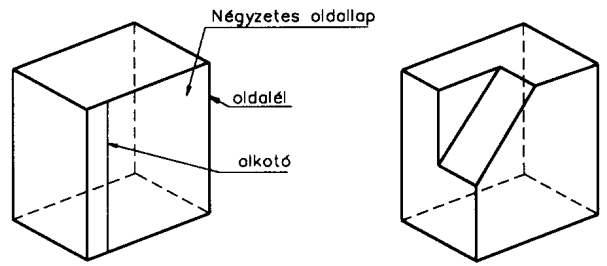

1. Kocka

Csonkolt kocka

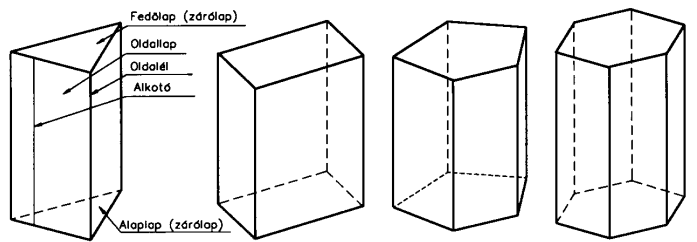


Háromoldalú (prizma)

Négyoldalú

Ötoldalú

Hatoldalú

2. Hasábok

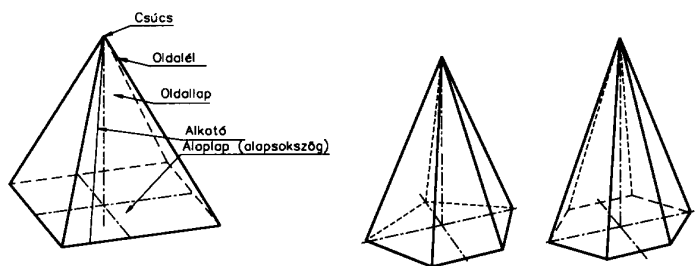


Négyoldalú


Ötoldalú

Hatoldalú


3. Gúlák

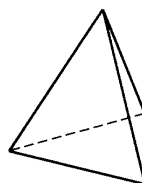


Tetraéder

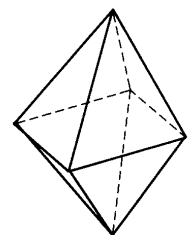

Oktaéder

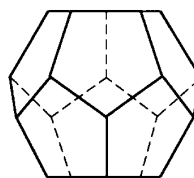

Dodekaéder

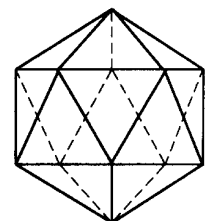

Ikozaéder


63. ábra

3. Vetületi ábrázolás



A görbe felületű testek (64. ábra) közül csak a forgástestekkel foglalkozunk, ide tartozik:

- henger,
- kúp,
- gömb,
- körgyűrűfelület.

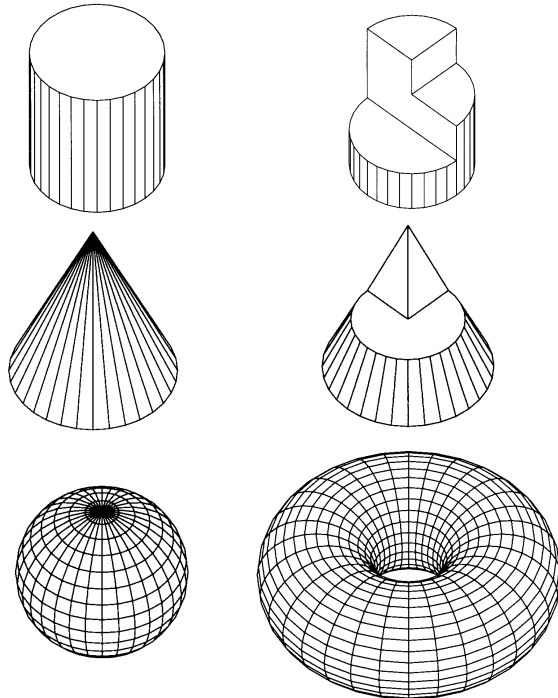

4.1. Látás és ábrázolás, vetítési módok

A külső világ tárgyainak képét a szemünkbe érkező fénysugarak hozzák létre.

A látás alkalmával keletkező képet *centrális képnek* nevezzük (65. ábra). Az ilyen vetítés esetén a szem a vetítési középpont vagy centrum, a tárgy pontjainak látósugarai a vetítésugarak, a képképzési eljárás pedig a *centrális* vagy *középponti vetítés*.


A centrális vagy középponti vetítéssel keletkező kép nem azonos nagyságú a tárggyal, mivel a kép nagysága a tárgy helyzetétől függ. Így a képsíkhöz közelebbi tárgy vagy méret kisebbnek, a képsíktól távolabb lévő pedig nagyobbak látszik. Ezért a centrális vetítési mód nem alkalmas a műszaki rajzok készítésére.

Párhuzamos vagy *paralel* vetítés esetén a vetítési középpont a végtelenben van, ezért az onnan jövő fénysugarak (vetítésugarak) párhuzamosnak tekinthetők. Az így keletkező kép független a képsík és a tárgy távolságától, és a tárgy, valamint a képsík speciális helyzetében a testet határoló síkidomok alak- és mérethelyes megmutatására alkalmas (66. ábra).

A képsíkra vetített képet *vetületek* nevezzük. Attól függően, hogy a vetítésugarak iránya a képsíkhöz viszonyítva merőleges vagy ferde, a vetítés *merőleges* (ortogonális), ill. *ferdeszögű* (klinogonális) lehet.


3.2. Merőleges vetítés

Merőleges párhuzamos vetítés esetén az egymással párhuzamos vetítésugarak a képsíkra merőlegesek. A merőleges vetítés a képsíkkal párhuzamos síkidom képét alak- és mérethelyesen viszi át a képsíkra.

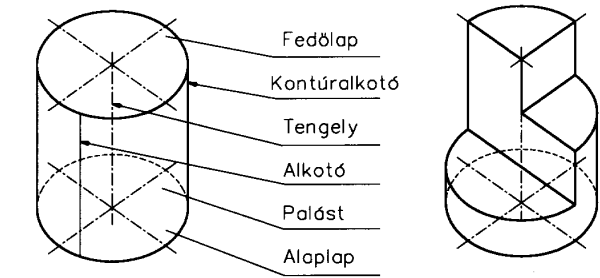


1. Henger

Csonkolt henger

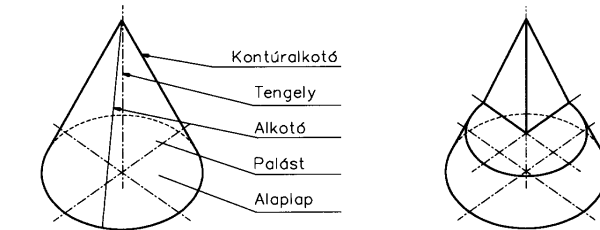

2. Kúp


Csonkolt kúp

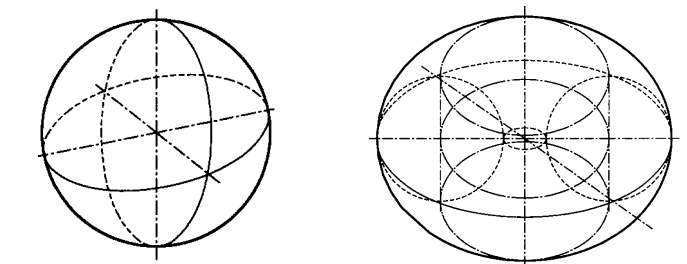

3. Gömb


4. Körgyűrűfelület

64. ábra

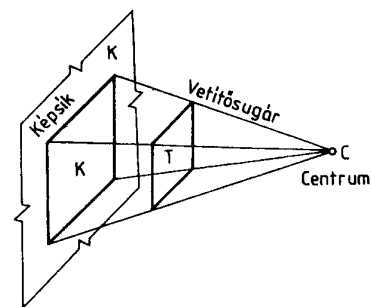

K képnagyság
T tárgynagyság
 $K \neq T$

65. ábra

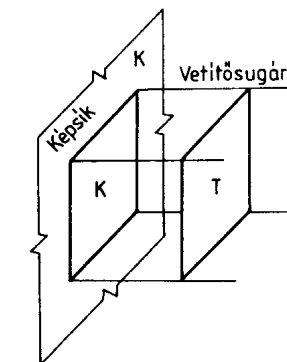

K képnagyság
T tárgynagyság
 $K = T$

66. ábra

3. Vetületi ábrázolás




3.2.1. Térelemek ábrázolása

A műszaki ábrázolás céljaira a *merőleges párhuzamos vetítés* felel meg a legjobban. Egy térbeli alakzat egyértelmű meghatározásához rendszerint nem elegendő egy merőleges vetület, mivel ez csak a test két kiterjedésének megmutatására alkalmas. A tárgyról ezért általában *két különböző vetületet* készítünk, két egymásra merőleges képsíkon.

A két képsíkos ábrázolást megalkotójáról (G. Monge, 1764-1818) *Monge-féle ábrázolásnak* is nevezik.

A vízszintes helyzetű képsíkot *első képsíknak* nevezzük, a *felülnézet képsíkjának* jele: K_1 , a függőleges állásút második képsíknak, az *előlnézet képsíkjának* nevezzük, jele: K_2 . Az első és második képsík metszésvonala a képtengely, amelyet $x_{1,2}$ -vel jelölünk. Az x betű a latin axis (magyar jelentése tengely) szóból származik, az 1,2 index arra utal, hogy az első és a második képsík metszésvonala.

A térben egymásra merőleges síkokon képzett P' , P'' vetületek közül a P'' a helyén marad, a P' első vetületet a P'' síkjába fordítva ábrázoljuk. Így egy pont összetartozó két vetülete egy függőleges egyenesen látható (67. ábra), mégpedig, ha a pont az első *térnegyedben* van, a pont felülnézeti képe az előlnézeti kép alatt helyezkedik el.

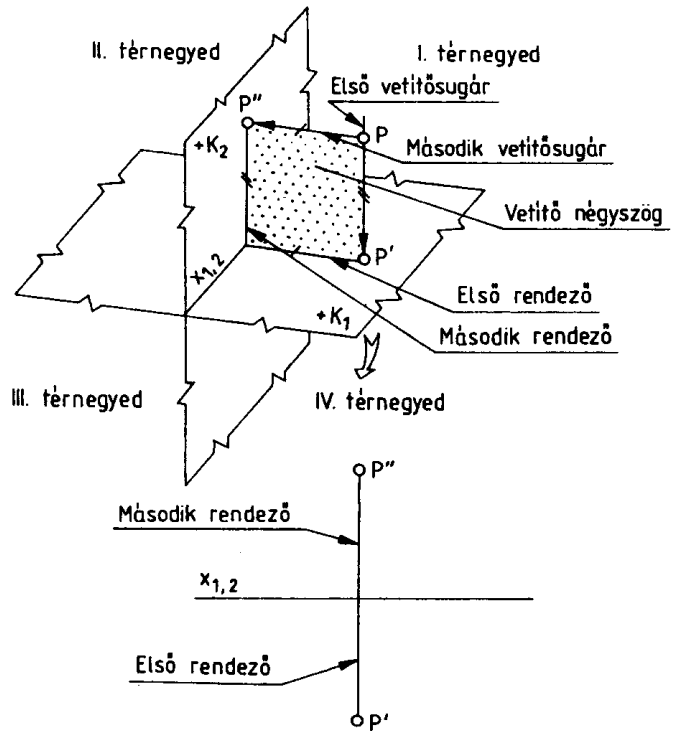

67. ábra

3.2.2. Három képsíkos ábrázolás

Egyes térgeometriai formák vagy ipari alakzatok egyértelmű meghatározása, részleteinek alaposabb megmutatása érdekében, az általánosan használt előlnézetben (K_2) és felülnézetben (K_1) kívül gyakran megszerkesztjük az alakzat *harmadik képét*, az *oldalnézetét* is.


A műszaki gyakorlatban a testeket olyan helyzetben ábrázoljuk, hogy síkfelülete a képsíkkal párhuzamos vagy rá merőleges legyen. A profilsíkban levő elemek helye a két vetület alapján betűzés nélkül - nehezen ismerhető fel, ezt az oldalnézetben lehet szemléletesen bemutatni.

Az *oldalnézet* merőleges az *előlnézet* és a *felülnézet* képsíkjára, *képsíkjaik* jele K_3 . Kapcsolhatjuk az eddig megismert két képsík jobb vagy bal oldalára, ennek megfelelően *bal-* (68. ábra), ill. *jobb-nézetnek* (69. ábra) nevezzük.


A három képsík *derékszögű képsíkrendszer* alkot, amelyben az eddigi két képsík rendszerét balnézet vagy jobbnézet egészít ki. A *három képsík* rendszert is egy közös síkba, az *előlnézet síkjába* fordítva rajzoljuk meg.

A harmadik kép készítésének elve ugyanaz, mint az előlnézet vagy a felülnézet képsíkjáé volt. A harmadik képsíkra is merőlegesen vetítünk, így a vetítősugarak párhuzamosak az $x_{1,2}$ tengellyel.

Kövessük végig az eddig megismert térelemek három képsíkos ábrázolási módját.

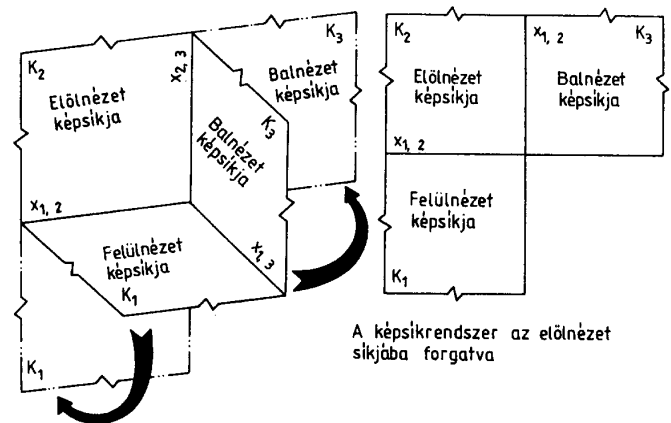

68. ábra

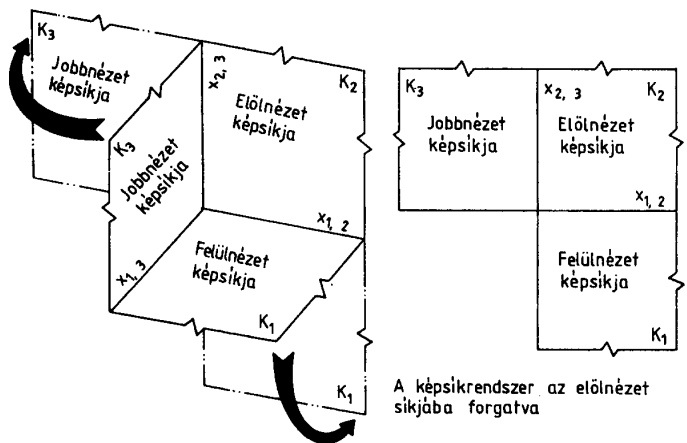

69. ábra

3. Vetületi ábrázolás



3.3. Síklapú testek vetületi ábrázolása

A síklapú testek vetületi ábrázolása során megismerkedünk a kocka, a különböző oldalszámú hasábok és gúla három vetületének megrajzolásával, valamint a kocka, a négyzetes és a hatoldalú hasáb egyszerű csonkolt formáinak vetületeivel.

3.3.1. A kocka vetületi ábrázolása

A kocka az egyik legegyszerűbb térbeli forma, így a mértani testek vetületi ábrázolásának értelmezéséhez a legalkalmasabb.

A kocka mögé képzeljünk el egy függőleges képsíkot (K_2), a képsíkra merőleges vetítősugarak meghatározzák a kocka előlnézetét. A szabályos beállításból adódik, hogy a kocka csúcsai a vetítési irányban *fedőpontokat* alkotnak, így a kocka vetülete azonos alakú és méretű lesz a vetítés irányába eső négyzetes oldallappal (70. ábra).

A csúcsok vetületének jelölési rendszere mutatja a fedőpontokat, ugyanakkor láthatjuk azt is, hogy a kocka vetítési irányba eső kiterjedését a vetülete nem tudja érzékeltetni.

Hasonló képkalkotási szabályok érvényesülésével megrajzolható a kocka másik két képe is.

A képkalkotás törvényeinek értelmezésére rajzoljuk meg a kocka vetületeit a három képsíkos rendszerben a 71. ábra szerint. Az egyes vetületek képzése megegyezik az előlnézet képzési szabályaival, és jelölési rendjük követi az egyes vetületek képzési irányát. A kocka minden egyes oldala valamelyik vetületén alak- és mérethelyesen látszik.

A mértani test határoló felületeinek célszerű összekapcsolásából kialakított szabástervet az adott test *hálójának* nevezzük. A hálórajzot szabástervek elkészítéséhez használjuk.

Természetesen meg kell ismerkednünk a kocka csonkolt formájával is a három képsíkos rendszerben. A *csonkolt kocka* a kockából síkmetszéssel keletkező test.

A 72. ábra többszörösen csonkolt kockát ábrázol szemléltető- és vetületi rajzaival.

A vetületi ábrázolás során először megrajzoljuk a teljes kocka vetületeit, majd a csonkolásból származó elemeket rajzilag eltávolítjuk a befoglaló formából.

Összetett formánál természetesen a *láthatóság* megállapítására is nagy figyelmet kell fordítani.

Többszörösen csonkolt összetett forma vetületi ábrázolásának munkamenete tehát a következő:

Adott:

1. A csonkolt kocka az ábra szerinti szemléltető képével (vagy a rajzolás alapjául szolgáló modell).
2. A rajzi kivitelezéshez szolgáló mérethálózat (modell esetén a méreteket is magunk vesszük fel).

Meghatározzuk:


1. az előlnézet képzési irányát;
2. a kiegészítő vetületek - a felülnézet és az oldalnézet-előlnézettel összhangban levő - képzési irányát.

A rajzi tanulmányaink kezdetén a gyakorlás szándékával, a jelölt három irányból célszerű rendezett vetületeket rajzolni.


Megrajzoljuk:

1. A kocka - mint befoglaló idom - rendezett három vetületét.
2. A majd a csonkolásból származó elemeket rajzilag eltávolítjuk a befoglaló formából.



Gyakorlással elérhető, hogy a nézetek, a szerkesztéshez szükséges tengelyek és rendező nélkül is egyértelműek tünjenek

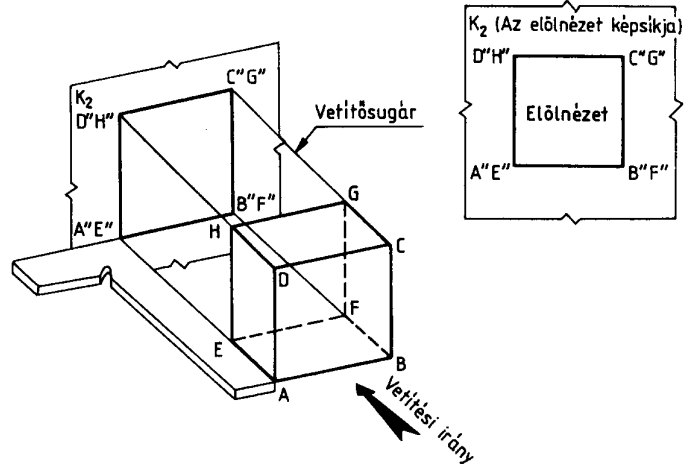

70. ábra

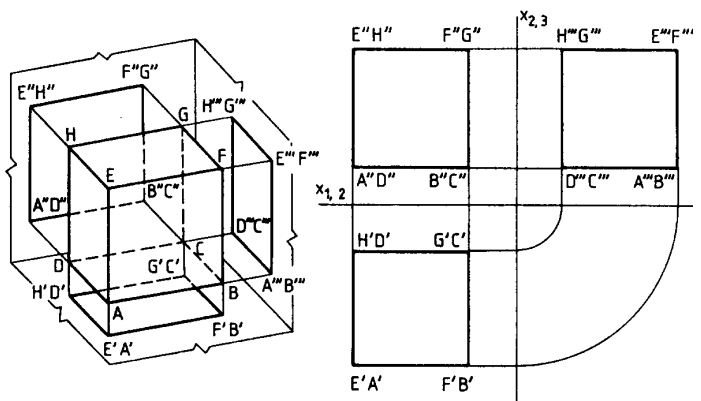

71. ábra

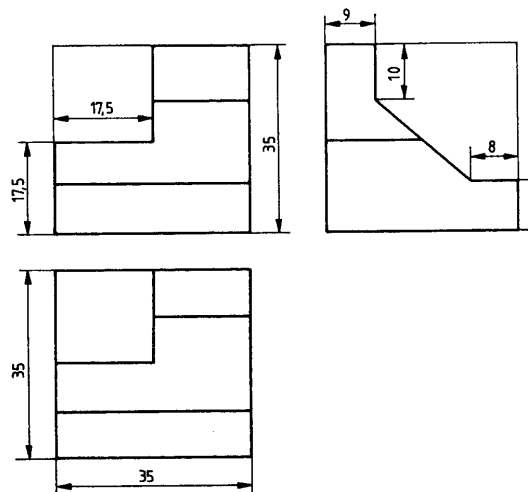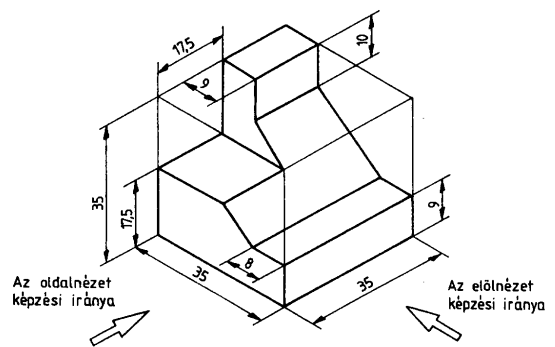

72. ábra

3. Vetületi ábrázolás



3.3.2. A hasáb vetületi ábrázolása

A *hasáb* a kockához hasonlóan szintén síklapokkal határolt térgeometriai forma, aminek alaplapja tetszőleges sokszög, oldallapjai paralelogrammák.

Ha a hasáb minden oldallapja téglalap, akkor a hasábót *egyenes hasábnak* nevezzük. Azokat a hasábokat, amelyeknek alaplapjai szabályos sokszögek, *szabályos hasáboknak* nevezzük. Az alapsokszög oldalainak száma szerint a hasábok lehetnek *háromoldalú, négyoldalú, ötoldalú* és *hatoldalú hasábok*, ettől eltérő esetben is az alapsokszög oldalainak száma adja a hasáb megnevezését.

Az oldallapok metszésvonalát *oldaléleknek*, az oldallapokon az oldalélekkel párhuzamos egyeneseket *alkotóknak* nevezzük.

A hasáb vetületeit a három képsíkos rendszerben a **73. ábra** mutatja. A vetületek képzésén, a csúcsok számozásán kívül a hasáb szélességi, magassági és vastagsági jellemzőit is megadtuk. Jól látható, hogy egy-egy vetület a hasáb két geometriai jellemzőjét mutatja meg, így az előlnézet a hasáb szélességét és magasságát, az oldalnézet pedig a hasáb vastagságát és magassági méretét adja meg.

A hasáb méreteit megadó három kiterjedés két összetartozó vetületről meghatározható.

A *gyakorlatban mindig csak annyi vetületet rajzoljunk, amennyi az egyértelmű alak- és méretmegadáshoz szükséges.*

A kockát és a hasábót szabályos beállításban ábrázoltuk, ami azt jelenti, hogy egyes felületei a képsíkokkal párhuzamosak, ill. egyes képsíkokra merőlegesek voltak. Az ilyen beállítás előnye az, hogy az egyes nézetek a vetítési irányra merőleges felületekkel azonos nagyságúak.

Ez a szabályos beállítás nem minden esetben valósítható meg, gondoljunk a három- vagy hatoldalú hasábra. A hasáb alakjából adódóan nem minden felülete lesz merőleges a vetítési irányra.

Szabályos háromoldalú hasáb vetületi ábrázolása

A *szabályos háromoldalú hasáb* alap- és fedőlapja egyenlő oldalú háromszög, oldalélei és alkotói az alaplapra merőlegesek. Az alap- és a fedőlapot általánosan *zárólapoknak* nevezzük.

A szabályos háromoldalú hasáb vetületeit a három képsíkos rendszerben a **74. ábra** mutatja.

Szabályos ötszög alapú hasáb vetületi ábrázolása


Az első képsíkon álló szabályos ötszög alapú egyenes hasáb vetületi ábrázolását a felülnézet megrajzolásával kezdjük, mivel a hasáb fedő helyzetű zárólapjainak vetülete itt szabályos ötszög. Az ötszög helyzete határozza meg a hasáb oldallapjainak, ill. az azokat határoló éleknek az elől- és oldalnézetét. A hasáb vetületeinek megrajzolásakor a nem látható és a fedő helyzetű oldalélek értelmezése is szükséges.

A szabályos ötszög alapú hasáb vetületeit a három képsíkos rendszerben a **75. ábra** mutatja


Szabályos hatszög alapú hasáb vetületi ábrázolása

Az első képsíkon álló szabályos hatszög alapú egyenes hasáb vetületi ábrázolását - az előző feladathoz hasonlóan - szintén a *felülnézet* megrajzolásával kezdjük. Itt a hasáb fedő helyzetű zárólapjainak vetülete szabályos hatszög. A hatszög helyzete határozza meg ismét a hasáb oldallapjainak, ill. az azokat határoló éleknek az elől- és felülnézetét.


A szabályos hatszög alapú hasáb vetületeit a három képsíkos rendszerben a **76. ábra** mutatja.

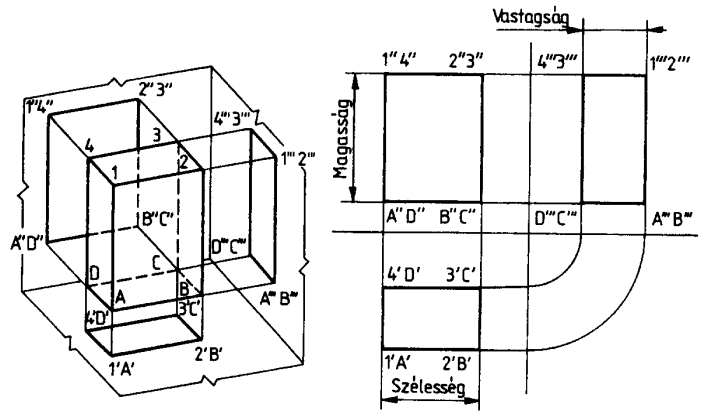


73. ábra

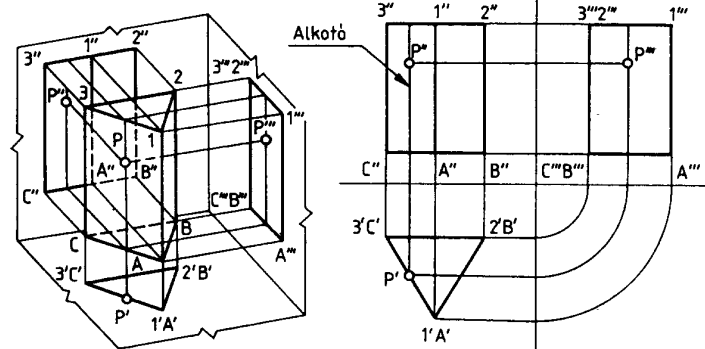

74. ábra

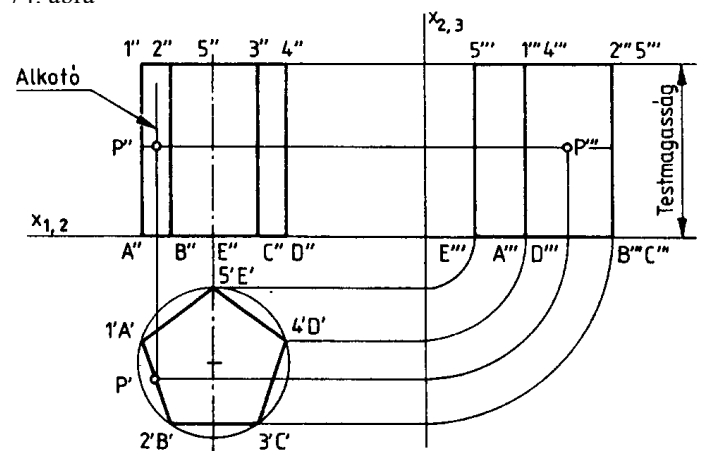

75. ábra

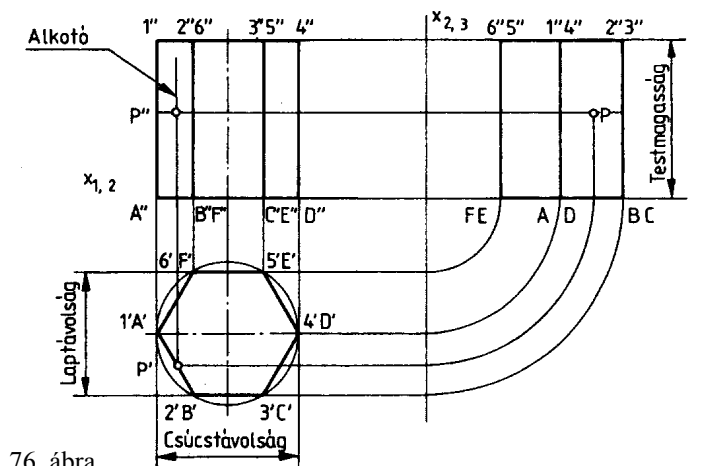

76. ábra

3. Vetületi ábrázolás



3.4. Forgástestek vetületi ábrázolása

Ha egy tengely körül egy egyenest vagy egy görbe vonalat megforgatunk, *forgásfelület* keletkezik. A forgatott egyenest vagy görbét az adott felület *leíróegyenesének* vagy *leírógörbéjének* nevezzük.

Az egyenes vagy görbe vonal pontjai körpályán mozognak, ennek síkjai merőlegesek a tengelyre, és középpontjuk a tengelyen van. A körök síkjai egymással párhuzamosak, ezért ezeket a köröket a *felület párhuzamos köreinek* - *paralelköreinek* - is nevezzük.

A forgásfelület tengelyére illeszkedő síkokat a felület *meridiánsíkjainak* nevezzük. Eszerint minden forgásfelület előállítható a felület tengelyét tartalmazó síkban fekvő leíróegyenes vagy leírógörbe forgatásával.

A forgásfelület legegyszerűbb helyzete az, ha tengelye merőleges az első képsíkra. Ekkor a tengely első képe egyetlen pont, második képe rendezőirányú egyenes. A meridiánsíkban fekvő leíróegyenes vagy leírógörbe második képe eredeti alakú, és egyben megadja a felület előlnézeti képhatárát is.

Forgáshenger akkor keletkezik, ha egy egyenest vele párhuzamos tengely körül forgatunk. A hengert leíró egyenes a henger alkotója.


Feladatainkban a végtelen hengerfelületnek csak két paralelköre által meghatározott részét ábrázoljuk (77. ábra).

Forgáskúp akkor keletkezik, ha egy egyenest az őt metsző tengely körül forgatunk. A kúpot leíró egyenes a kúp alkotója.


Feladatainkban a végtelen kúpfelületnek csak a kúp csúcsa és egy paralelköre - alapköre- által meghatározott részét ábrázoljuk (78. ábra).

Gömb akkor keletkezik, ha egy kört valamelyik átmérője körül forgatunk (79. ábra).


Körgyűrűfelület vagy *tórusz* akkor keletkezik, ha egy olyan kört, amelynek középpontja nincs rajta a forgástengelyen, a tengely körül megforgatunk (80. ábra).

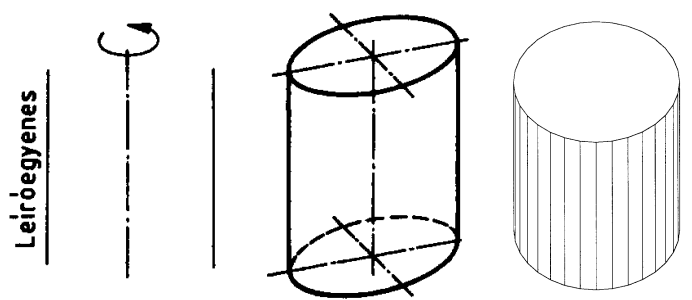


77. ábra

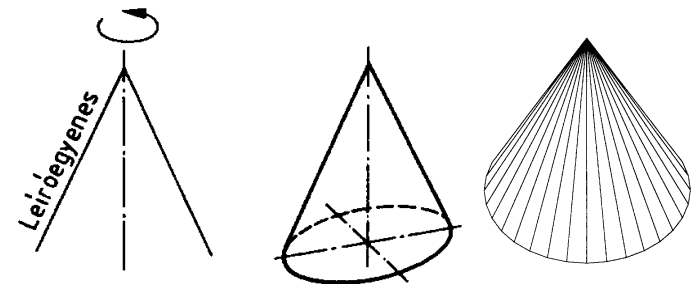

78. ábra

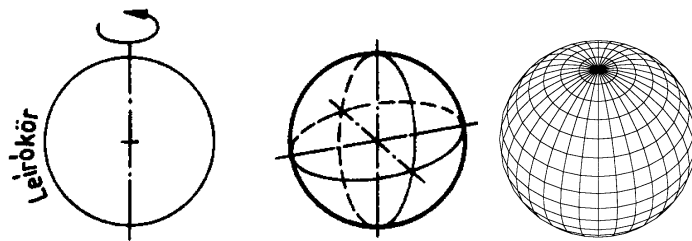

79. ábra

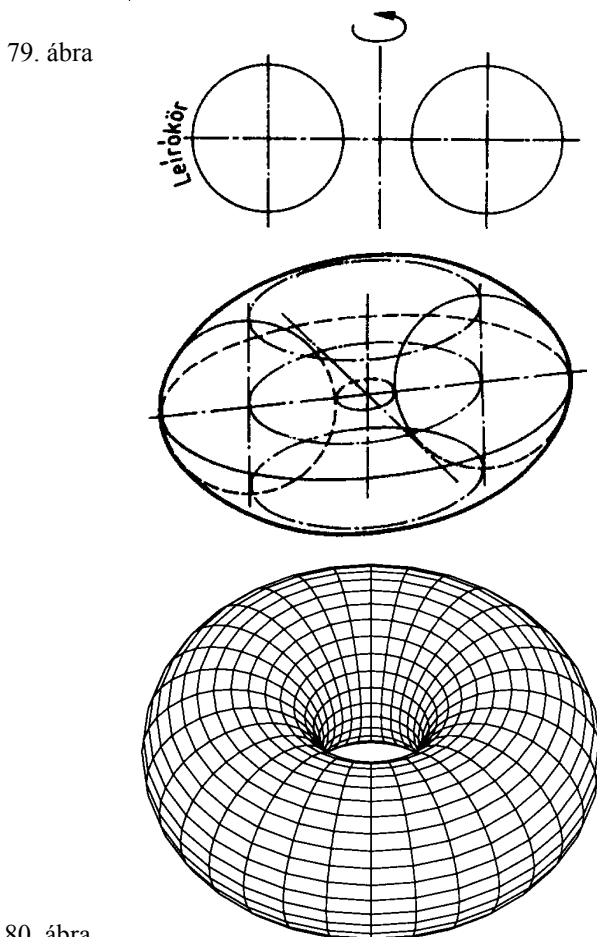

80. ábra

3. Vetületi ábrázolás



3.4.1. A henger vetületi ábrázolása

A henger olyan forgástest, amelyet a forgástengelyével párhuzamos egyenes forgatásával kapunk. Az egyenest *hengeralkotónak* és a forgatásával kirajzolt felületet *hengerpalástnak* nevezzük.


A henger alap- és fedőlapja kör alakú, alkotói párhuzamosak.

A szemléltető ábrán és vetületi képeivel ábrázolt henger tengelye és alkotói az első képsíkra merőlegesek, a henger az első képsíkhhoz viszonyítva vetítő helyzetű (**81. ábra**).


Alap- és fedőlapjának első képe egybeesik, és ez a kör a henger első képe, vagyis felülnézete.

A hengert érintő második vetítősugarak meghatározzák a henger második kontúralkotóit, az *a* és *b* jelű alkotókat. A kontúralkotók vetületei a zárólapok vetületével kiegészítve meghatározzák a henger második képének határát, amely álló körhenger esetén derékszögű négyszög.

A hengert érintő harmadik vetítősugarak meghatározzák a henger harmadik kontúralkotóit, a *c* és *d* alkotókat, amelyek vetületei a zárólapok vetületével kiegészítve meghatározzák a henger harmadik képének határát.

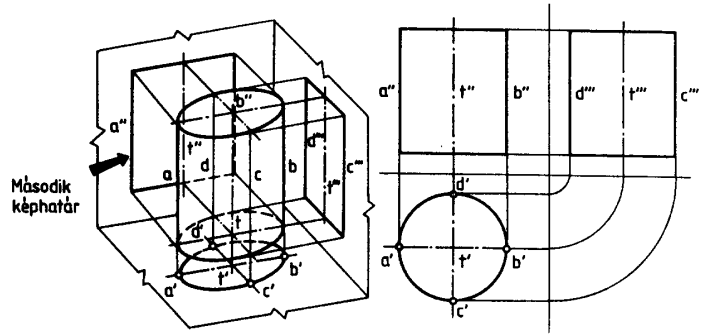

81. ábra

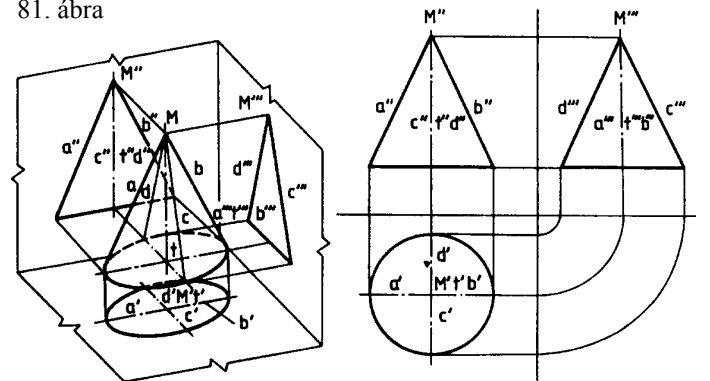

82. ábra


3.4.2. A kúp vetületi ábrázolása

A kúp olyan forgástest, amelyet a forgástengelyt metsző egyenes tengely körüli forgatásával kapunk. Alaplapja kör, alkotói egy pontban, a kúp csúcspontjában metszik egymást.

Az első képsíkra merőleges tengelyű kúp első képét alapkörének vetülete határolja.

A kúpot érintő második vetítősugarak meghatározzák a kúp második kontúralkotóit, az *a* és *b* alkotókat. A kontúralkotók vetületei az alaplap vetületével kiegészítve meghatározzák a kúp második képének határát, ami álló körkúp esetén egyenlő szárú háromszög (kivételes esetben egyenlő oldalú háromszög).

A kúpot érintő harmadik vetítősugarak meghatározzák a kúp harmadik kontúralkotóit, a *c* és *d* alkotókat, amelyek vetületei, az alaplap vetületével kiegészítve meghatározzák a kúp harmadik képének határát, a kúp oldalnézetét (**82. ábra**).

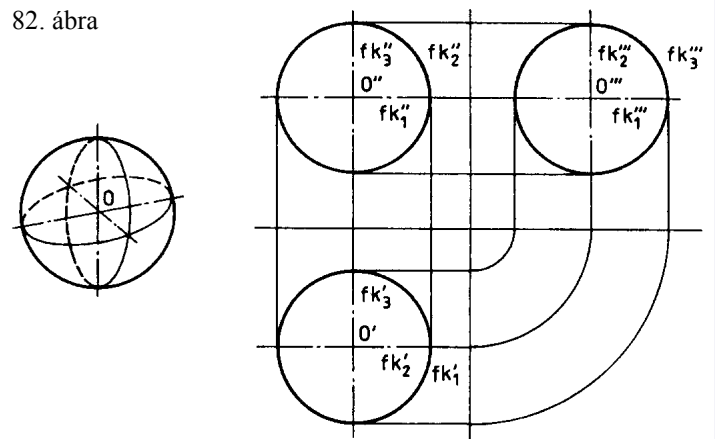

83. ábra

3.4.3. A gömb vetületi ábrázolása

A gömb olyan forgástest, amelyet egy körnek valamelyik középvonala (tengelyvonala) körüli forgatásával kapunk. A megforgatott kör középpontja egyúttal középpontja a gömbnek is, és egyenlő távolságra van a gömbfelület minden pontjától. Ez a távolság a *gömb sugara*.

A forgatás során a kör minden pontja körpályán mozog. A körpályák síkjai a tengelyre merőlegesek, egymással párhuzamosak, ezért azokat *paralelköröknek* nevezzük. A gömb középpontján átmenő síkon van a legnagyobb gömbi kör, amit *főkörnek* nevezünk.


A gömb főkörének sugara egyenlő a gömb sugarával.

Az egyes képsíkokra merőleges vetítősugarak a gömböt a főkörök - kontúrkörök - mentén érintik. A kontúrkörök vetületei határolják a gömb nézeteit a három képsíkos rendszerben. A gömb ábrázolását a ebben rendszerben a **83. ábra** mutatja.

3.4.4. A körgyűrűfelület vetületi ábrázolása

A körgyűrűfelület - vagy tórusz - olyan forgásfelület, amelyet egy körnek, a kör síkjában fekvő, de a középpontján át nem haladó tengely körüli forgatásával kapunk.

A **84. ábra** az első képsíkra merőleges tengelyű körgyűrűfelület szemléltető képét és két vetületét mutatja.

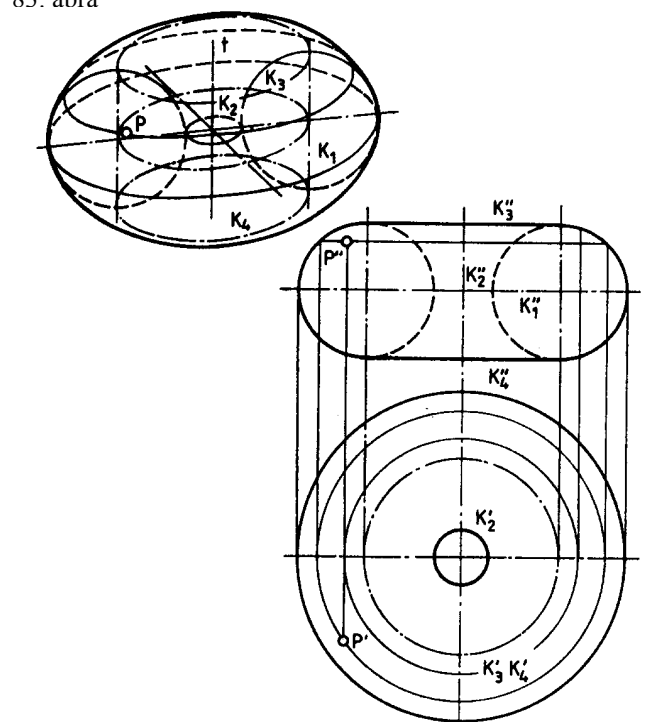

84. ábra

4. Axonometrikus ábrázolás



4. Axonometrikus ábrázolás

A gépalkatrészeket a vetületi rajzkészítés szabályai szerint ábrázoljuk, mégpedig olyan vetítési rendszerben, amelyben a képsík párhuzamos a tárgy valamely oldalával.

A nézetrend szerinti vetületek értelmezése rajzolási és rajzolvasási gyakorlatot kíván. Beállítható a tárgy úgy is, hogy oldalai a képsíkhöz viszonyítva ferdén helyezkedjenek el. Az így készített vetületen minden torz ugyan, de szemléletesebb képet kapunk.

Az axonometrikus ábrázolás olyan módszer, amellyel a térbeli alakzatról *szemléltető, térhatású képet* tudunk szerkeszteni. A szemléltető képet egy térbeli derékszögű tengelyrendszer felvételével állítjuk elő (85. ábra).

A térbeli derékszögű tengelyrendszer helyzetétől függően van *egyméretű, kétméretű és frontális axonometria*.

4.1. Az axonometrikus ábrázolás fajtái

4.1.1. Az egyméretű (izometrikus) axonometria

Az egyméretű vagy izometrikus axonometriában a tengelykereszt x , y és z tengelyének egymással bezárt szöge 120° . A z tengely *függőleges*, így az x és az y tengely a vízszinteshez képest 30° -os szöget zár be. Az ábrázolni kívánt forma méreteit mindhárom irányban *teljes nagyságban* kell felmérni (86. ábra).

4.1.2. A kétméretű (dimetrikus) axonometria

A kétméretű vagy dimetrikus axonometriában a z tengelyt megtartjuk függőlegesnek, a vízszintes tengelyirányokat pedig $1:8$ és $7:8$ arányú lejtéssel rajzoljuk meg. Így az x tengelyt 97° -ra, az y tengelyt pedig $131^\circ 30'$ -re rajzoljuk a függőleges z tengelytől.

Az x és a z tengelyekre a hossz méreteket, míg az y tengely irányában csak a *méret felét* kell felmérni.

A tengelyrendszert szögmérő nélkül is meg lehet szerkeszteni, tetszőleges hosszegység felvételével a 87. ábra szerint.

A kétméretű axonometrikus kép a *valóságot legjobban megközelítő általános képet* ad, de a tengelyek kirajzolása megnehezíti a szerkesztést és a rajzi kivitelezést.

A 88. ábra a kétméretű axonometria jobbos és balos tengelyrendszerét mutatja.

4.1.3. A frontális (kavalier) axonometria


A frontális vagy kavalier axonometriában a z tengely függőleges helyzetű. Az x tengely a z tengelyre merőleges, és mindkét tengelyre a méreteket *valódi nagyságban* rajzoljuk.

Az y tengelyt a vízszinteshez képest 45° -os lejtéssel rajzoljuk, és a méreteket $1:2$ arányú rövidüléssel mérjük fel.


A 89. ábra a frontális axonometria tengelyrendszerét mutatja.

Ez a tengelyrendszer is megrajzolható *jobbos és balos* változatban (90. ábra).


A frontális axonometria nagy előnye, hogy tengelyei könnyebben megrajzolhatók, mint a kétméretű axonometria tengelyei. Az x - z síkban az előlnézeti kép torzulás nélkül rajzolható, ami főleg az előlnézetben szereplő kör ábrázolását könnyíti meg.

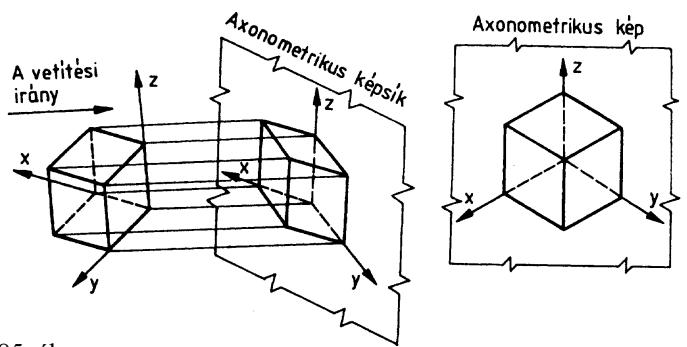


85. ábra

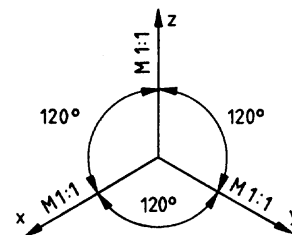

86. ábra

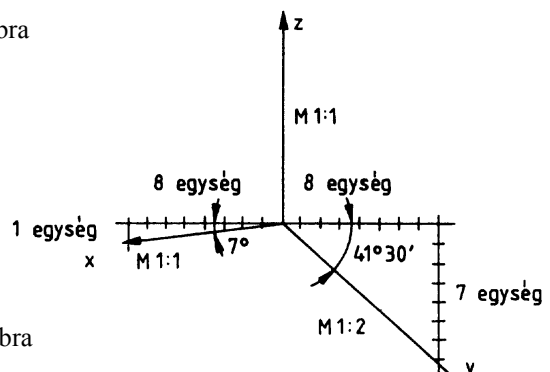


87. ábra

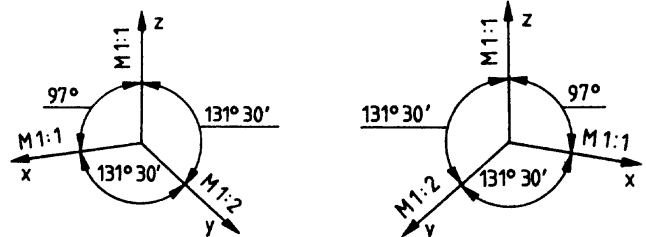


Balos tengelyrendszer

Jobbos tengelyrendszer

88. ábra

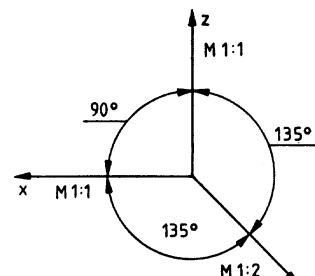

89. ábra

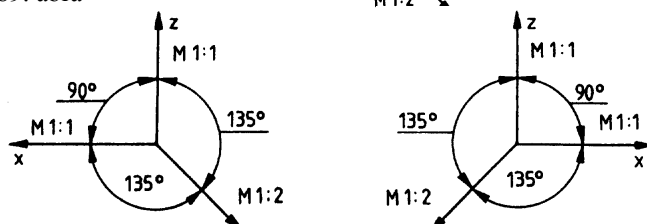

Balos tengelyrendszer

Jobbos tengelyrendszer

90. ábra

4. Axonometrikus ábrázolás



4.2. Síklapú testek axonometrikus ábrázolása

Testek axonometrikus ábrázolását az eddig megismert axonometrikus tengelyrendszerekben végezhetjük el. Az ábrázolás rajzi kiviteléhez elengedhetetlenül szükséges a tengelyek által meghatározott síkokon fekvő síkidomok axonometrikus ábrázolásának ismerete a különböző axonometrikus ábrázolási módokban.

A síklapú testek axonometrikus ábrázolását megkönnyíti, ha olyan éleket és felületeket kell ábrázolnunk, amelyek *párhuzamosak* az axonometriában megrajzolt tengelyirányokkal.

4.2.1. A kocka axonometrikus ábrázolása

A kocka az egyik legegyszerűbb, síkokkal határolt test. Határoló lapjainak azonos geometriai méretei axonometrikus ábrázolását is megkönnyítik.

A **91. ábra** a kocka axonometrikus ábrázolását mutatja egyméretű, kétméretű és frontális axonometriában.

A szerkesztést két lépésben látjuk. Az első lépés értelmezéséhez tartozik, hogy a kocka szabályos beállítású, alaplapjának élei párhuzamosak az x és az y tengelyekkel, és így a felülnézet képsíkjára helyezett mindhárom képsíkot érintő kockára kell gondolnunk:

A szerkesztés menete:


1. A kocka oldalélének hosszát felmérjük az axonometrikus tengelyekre az adott méretarány szerint, majd párhuzamos csúsztatással megrajzoljuk először a kocka alaplapját, utána oldaléleinek irányát.
2. Lehatároljuk az oldalélek magasságát, megrajzoljuk a kocka fedőlapját és láthatóság szerint kihúzzuk a kocka éleit.

4.2.2. Mértani testek axonometrikus ábrázolása

Kockából csonkolt összetett mértani testek axonometrikus ábrázolására három szerkesztési mód is lehetséges. Mindhárom axonometrikus szerkesztés alapja az, hogy a tárgyat vagy annak három vetületét ismerjük (**90.a ábra**).

Szerkesztési módok:

1. Megrajzoljuk a csonkolt síklapú test felülnézetének axonometrikus képét az adott axonometrikus tengelyrendszer x - y síkjában, majd minden csúcspontot az előlnézetről, ill. az oldalnézetéről értelmezhető és mérhető magasságba szerkesztéssel „*felemelünk*”, majd az egyes csúcspontokat térbeli helyzetük sorrendjében összekötjük, és láthatóság szerint kihúzzuk (**91.b ábra**).
2. Megrajzoljuk a csonkolt síklapú test befoglaló formájának axonometrikus képét az adott axonometrikus tengelyrendszerben, majd a teljes forma lebontásával készülő axonometrikus ábrához olyan részidomokat vagy negatív formákat keresünk, amelyek megrajzolását a befoglaló alakzatban felvett síkok, ill. azok metszései lehetővé teszik (**92.c ábra**).
3. Az axonometrikus ábra az axonometrikusan ábrázolt építőidomok összerakásával is elkészíthető.

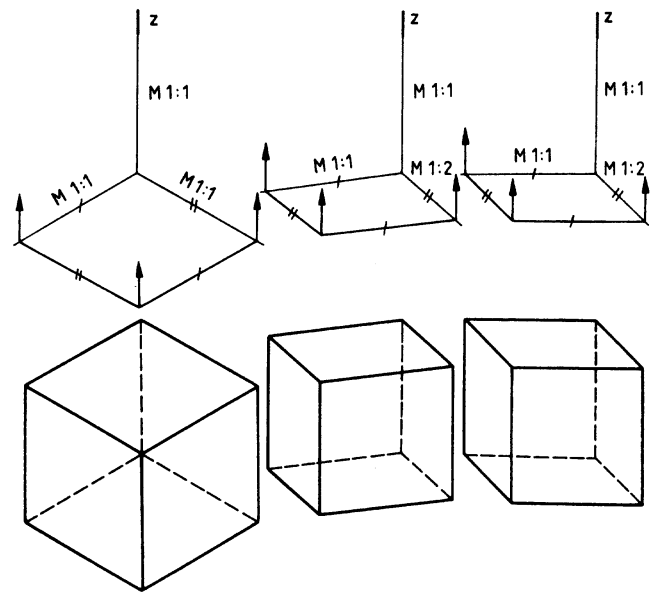


Egyméretű axonometria


Kétméretű axonometria

Frontális axonometria


91. ábra

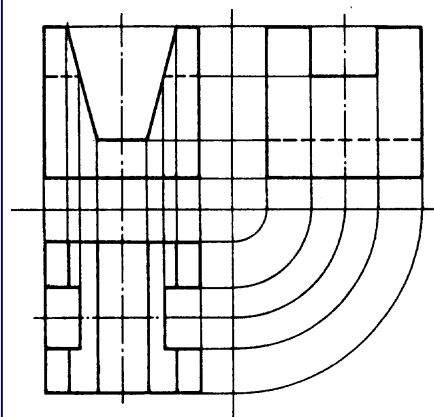


92.a ábra

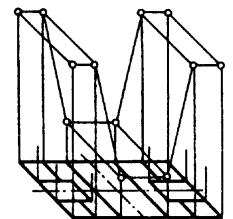



92.b ábra

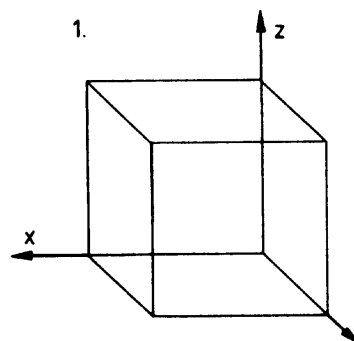

3.

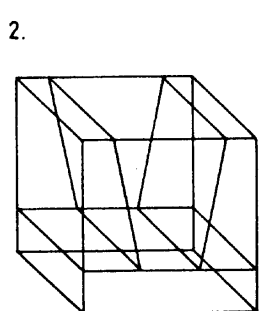

2.

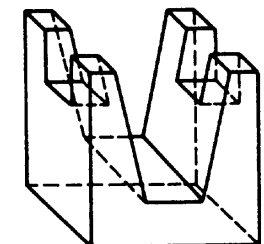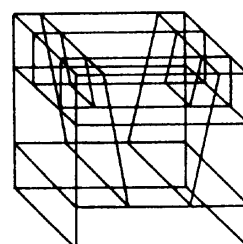

4.

92. ábra

92.c ábra

4. Axonometrikus ábrázolás




4.3. A görbe felületű testek axonometrikus ábrázolása


A jellegzetes görbe felületű testek, a henger a kúp és a gömb axonometrikus ábrázolása esetén az axonometrikus tengelyekkel párhuzamos élek és síkok megrajzolása a legkönnyebb, ezért törekedni kell arra, hogy minden test befoglaló formáját az axonometrikus tengelyekkel meghatározott, ill. azokkal párhuzamos síkok határolják.

A hengernek és a kúpnak ez a síklapokkal határolt *befoglaló formája* a kocka vagy a négyzetes hasáb, a gömbnek a kocka.

A **93. ábra** a kocka felületeire rajzolható körök axonometrikus képeit mutatja, összefoglaló ábrát adva ezzel a körvonal axonometrikus képének - az ellipszisnek - alakjáról és helyzetéről szabályos beállítás esetén.

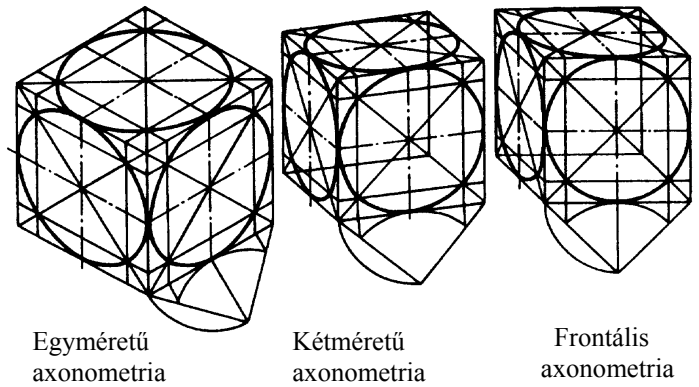

93. ábra

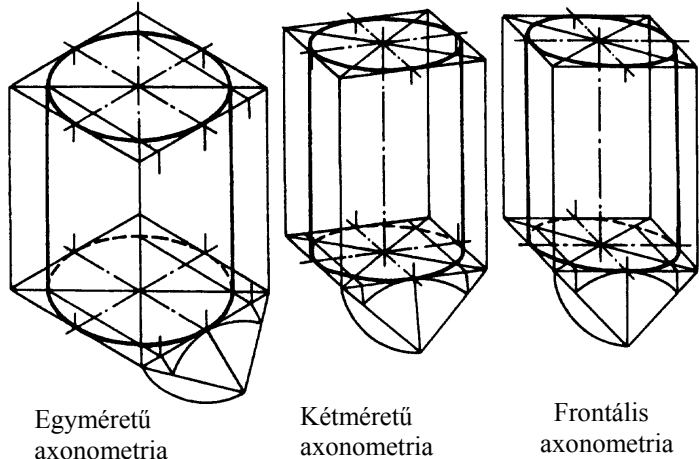

94. ábra

4.3.1. A henger axonometrikus ábrázolása

A henger axonometrikus ábrázolását a **94. ábra** mutatja. A szerkesztés alapja a kör egyméretű, kétméretű és frontális axonometrikus képének ismerete.

Az ábrázolást kezdjük a síklapokkal határolt *befoglaló forma*, a kocka vagy négyzetes hasáb megrajolásával az adott tengelyrendszerben.


Rajzoljuk meg a kör axonometrikus képét az alaplapra, majd az ellipszis kirajzolásához szükséges nyolc jellegzetes pontot vetítsük át a henger másik záró felületére, és rajzoljuk meg az ellipszist. A két ellipszishöz érintőt rajzolva lehatárolható a henger.

Megszerkeszthető a henger axonometrikus képe a teljes befoglaló forma felrajzolása nélkül is. Ebben az esetben csak az alaplapot rajzoljuk meg. Az alaplapon nyolc jellegzetes pontból alkotót rajzolunk, erre mérjük a henger testmagasságát, és így rajzoljuk meg a másik zárófelületet.

4.3.2. Forgástestek axonometrikus ábrázolása

A *csonkolt henger* frontális axonometrikus képének szerkesztéséhez ismernünk kell a tárgyat vagy annak vetületi rajzát.

Szemléltető kép:

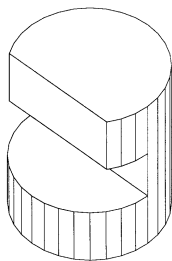


A csonkolt mértani testek - így a csonkolt henger - axonometrikus képének *szerkesztési módszerei*:

1. A felülnézetből kiindulva a jellegzetes pontok térbeli helyzetének megszerkesztése.
2. A befoglaló formából kibontva (a **95. ábra** négy lépésre bontva mutatja ezt a szerkesztést).

3. A csonkolt mértani test elemeiből felépítve.





Az ellipszisek pontos megrajzolásához használjunk ellipsziszvonalzót.

A **96. ábrán** csonkolt testek három vetülete valamint egyméretű, kétméretű és frontális axonometrikus képe látható.

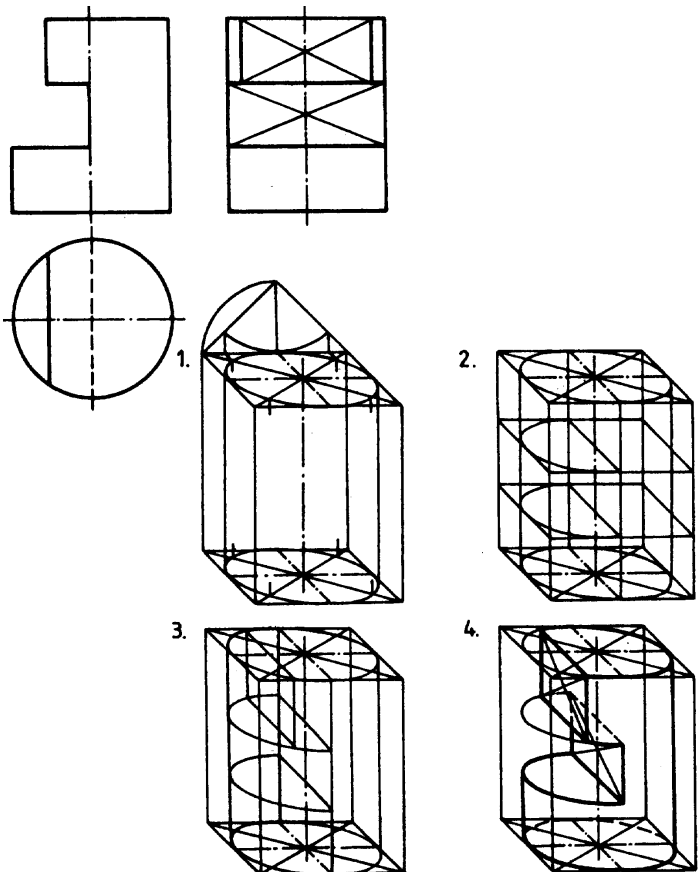

95. ábra

4. Axonometrikus ábrázolás

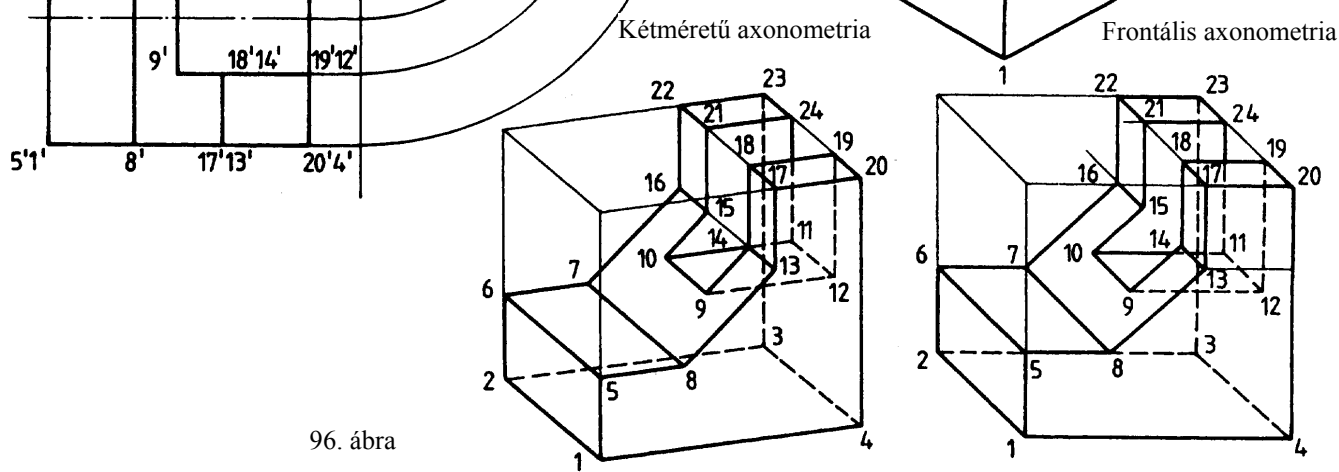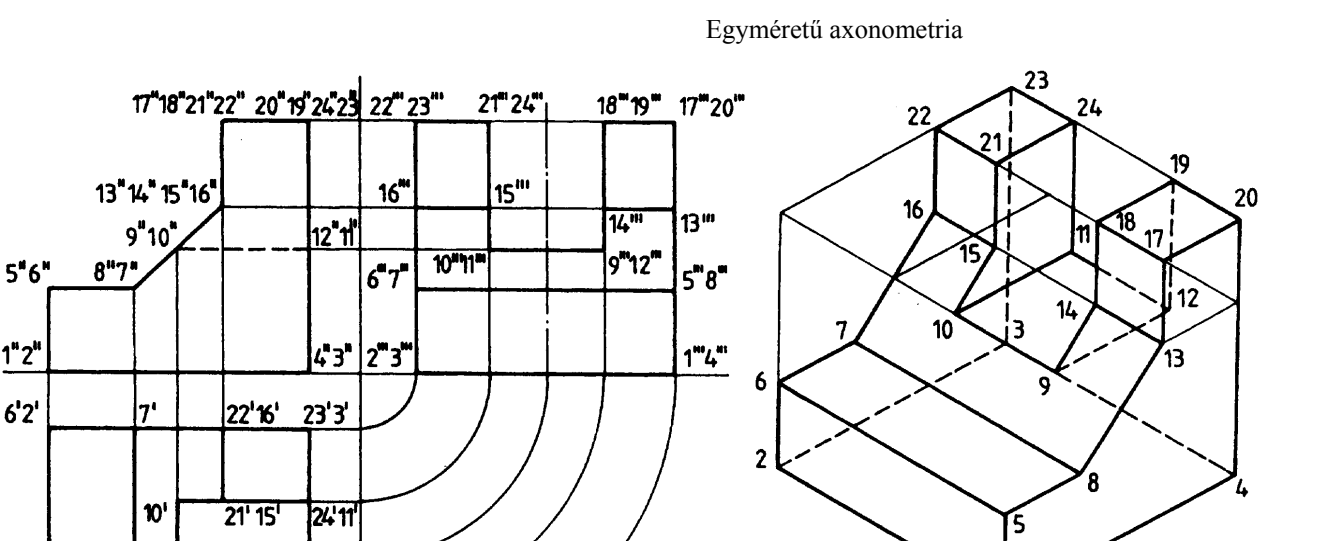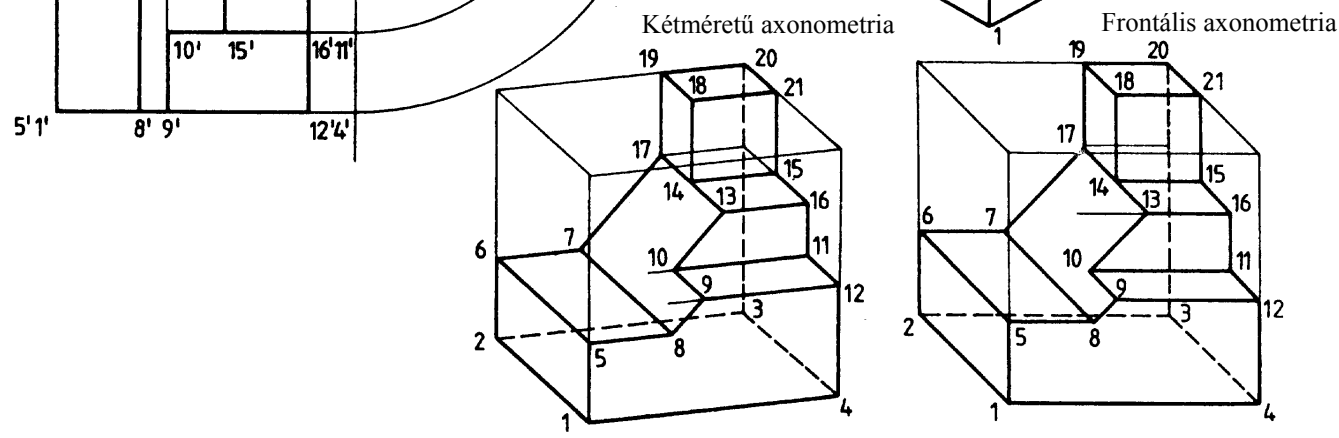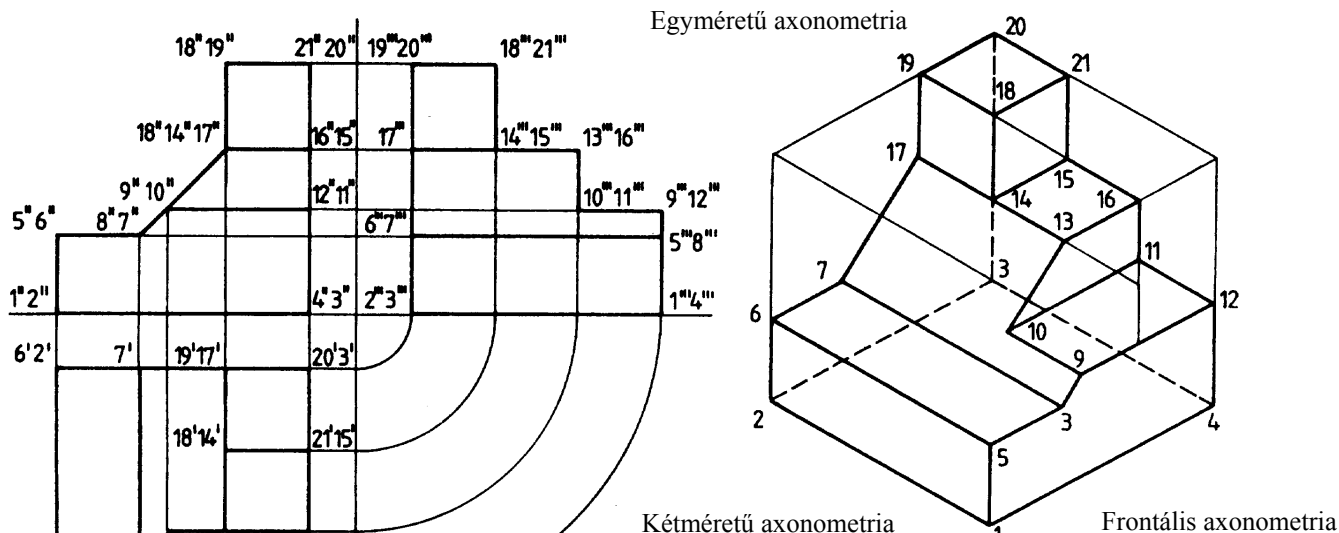

96. ábra

5. Ipari formák nézeti ábrázolása



5. Ipari formák nézeti ábrázolása

A környezetünkben lévő tárgyak kialakításakor a tervező - fogalmi gondolkodásából adódóan - olyan mértani testekből építi fel a különböző tárgyakat, amelyeket tanulmányaink során mi is megismertünk.

Tárgyaink általában nem egyszerű mértani testek, hanem ezek síkmetszéssel levágott darabjai, a daraboknak - mint építőelemeknek - az összeillesztésével kialakult új formák vagy a megismert mértani testek áthatási helyzetei.

Az elemek összerakásával kaphatunk *tömör* - belső kialakítás nélküli - származtatott testeket, de kaphatunk geometriai mértani idomok elvételével üreges - belső kialakítású - származtatott testeket is.

5.1. Összetett mértani test fogalma

Az eddigi gondolatot követve, az *összetett mértani test* kialakítása olyan, hogy szerkezetében felismerhető az a tagoltság, amelynek segítségével elemei - mint építőidomok - visszavezethetők az ismert mértani testek síkmetszéssel vagy áthatással kialakított darabjaira.

Összetett mértani testekhez (alakzatokhoz) az építőidomok ismeretében eljuthatunk:

1. összerakó vagy felépítő eljárással és
2. lebontó eljárással.

Az *összerakó* vagy *felépítő eljárásnál* az összetett alakzatot elemeiből, építőidomaiból állítjuk össze.

A **97. ábrán** szemléltető képével látható összetett mértani test befoglaló méreteit megfigyelve, csonkolt kocka. A szemléltető kép alatt látható, hogy milyen építőidomokból és ezek milyen csatlakozásával hozható létre az összetett mértani test.

Mai szóhasználatnál szokás ezt *robbantott ábrának* nevezni, összhangban a kezelési, szerelési utasítások szemléltető ábráinak elnevezésével.


A **98. ábrán** az előző csonkolt kockát látjuk, a befoglaló forma - a kocka - *lebontó eljárással* való kialakításával. Az ábrán jól látható, hogy a kockából milyen szabályos elemek eltávolításával jutunk az összetett tömör mértani testhez.

Üreges test elemzésekor az üreget anyag nélküli mértani testnek tekintjük. Ha az üreg összetett mértani test, akkor azt az előzőekhez hasonlóan elemeire bonthatjuk.


Az összetett mértani testek és az azokat felépítő idomok tanulmányozása során végezhetünk:

- felületelemzést és
- idomelemzést,


attól függően, hogy az elkészítési műveletek és technológia melyiket indokolja. Felületelemzés például a forgácsolt munkadarabokon indokolt, idomelemzéssel pedig a hegesztett munkadarabok felépítéséhez szükséges elemek alakját határozzuk meg.

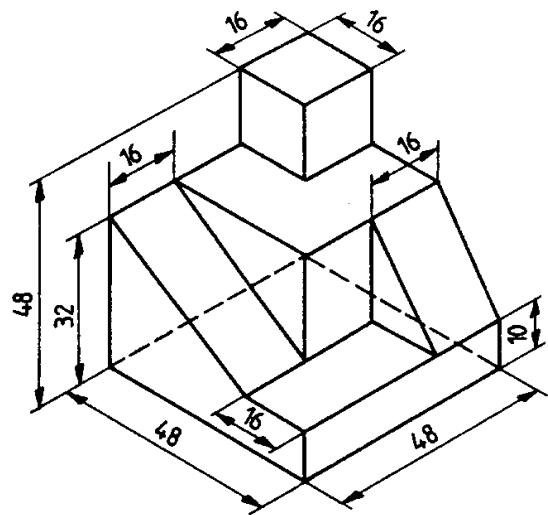

Az összetett mértani test építőidomai és csatlakozásaik szemléltető képe

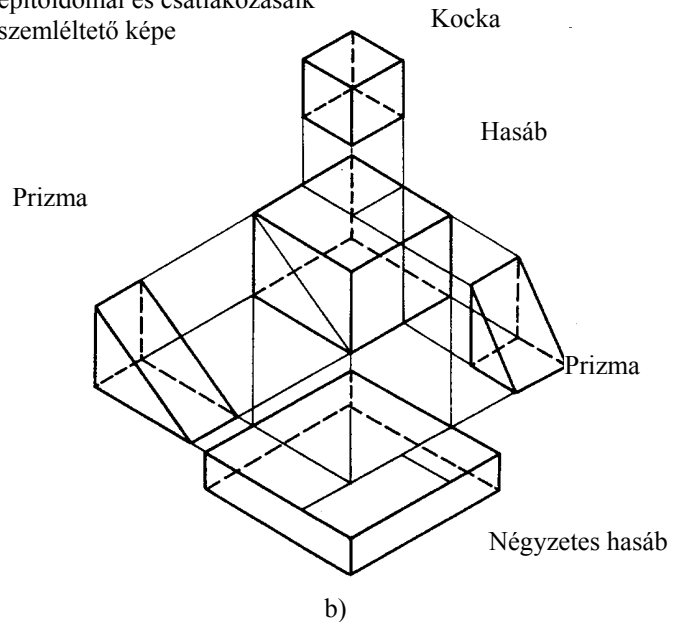

97. ábra

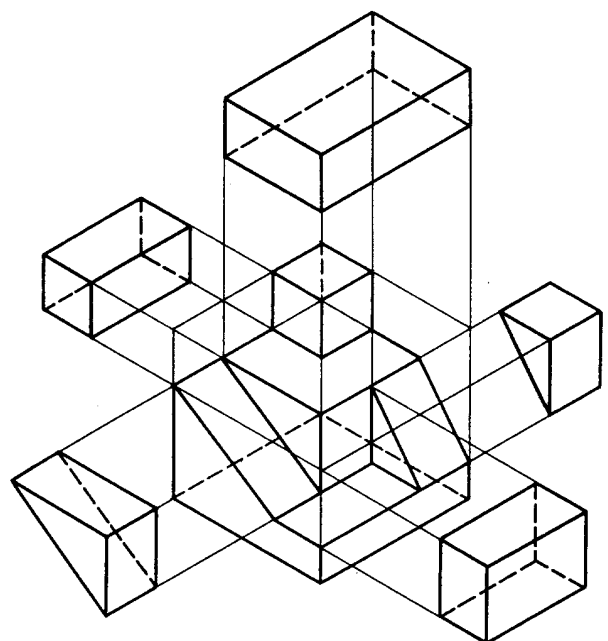

98. ábra

5. Ipari formák nézeti ábrázolása



5.1.1. Felületelemzés

Gyakorlati tevékenységünk során - amikor munkadarabot kell készítenünk vetületi rajzai alapján - nélkülözhetetlen, hogy gondolatban a bonyolultnak tűnő ipari formát szétbontsuk építőelemeire, hogy megvizsgáljuk egyes felületeit és a felületek által takart idomokat. Szükséges ezt elvégeznünk elsősorban azért, hogy a vetületi rajzok elvonságát feloldva, a magunk számára elképzelhető legyen a munkadarab, annak egyes felületeit és idomdarabjait el tudjuk különíteni egymástól, mivel eltérő megmunkálási technológiát alkalmazunk a felületek elkészítése során.

Az elkészítendő munkadarabokat rendszerint egyszerű vagy összetett sík és görbe felületek határolják. A sík vagy görbe felületekkel határolt formák rendszerint lebonthatók egyszerű geometriai felületekre, ill. felületekkel lehatárolt testekre, ún. építőidomokra.

Az *építőidomok* felületeinek határolása lehet:

- vetítési síkba eső határolóvonal (kontúr) és jól felismerhető, éles metsződés, látható él (a vetületi rajzon A típusú, vastag folytonos vonallal rajzoljuk meg),
- gömbölyített vagy tompított, nem éles metsződés (a vetületi rajzon B típusú, vékony folytonos ún. tagoló vonallal rajzoljuk meg, és nem éri el a kontúrt),
- sima átmenetű csatlakozás, pl. közös tengelyű gyűrűfelület és henger vagy kúpfelület törésmentes csatlakozása, vagy az egymásra merőleges felületek közötti hengerszalagnak az érintősíkhoz való csatlakozása. (Ezt a csatlakozást a géprajz nem jelöli.) A **99. ábra** tengely vetületi rajzát mutatja, majd az ábra kiegészítéseként tartalmazza azt a *felületelemzést*, amit forgácsolt alkatrészek készítése során minden szakembernek el kell végeznie.

A felületelemek típusát (sík, henger, kúp, gyűrű) rajzainkon jelölhetjük:

- színessel,
- betűjelzéssel,
- eltérő felületi vonalkézással.

5.1.2. Idomelemzés



Az idomelemzés a tárgy alakját meghatározó építőelemek felismerését és különválasztását jelenti.

A **100. ábrán** két alkatrészből (1 furatos lemez; 2 szár) összeállított egyszerű szerkezetet láthatunk


- hegesztési kötés elkészítéséhez beállított helyzetben,
- a szerkezetet felépítő idomok legyártás utáni különválasztásával.

Vizsgáljuk meg a *rajzi feldolgozás lépéseit*:

- Adott a gépalkatrész méreteivel.
- Szétbontjuk képzeletben, megvizsgáljuk felületeit és építőidomait.
- Felépítjük az elemekből a kész formát.
- Megszerkesztjük vetületeit.
- Elkészítjük a méretmegadást (**100. ábra**).

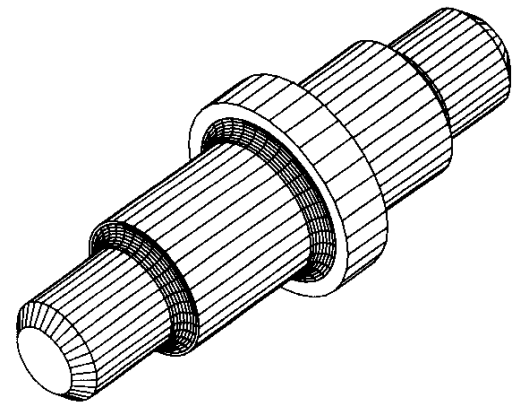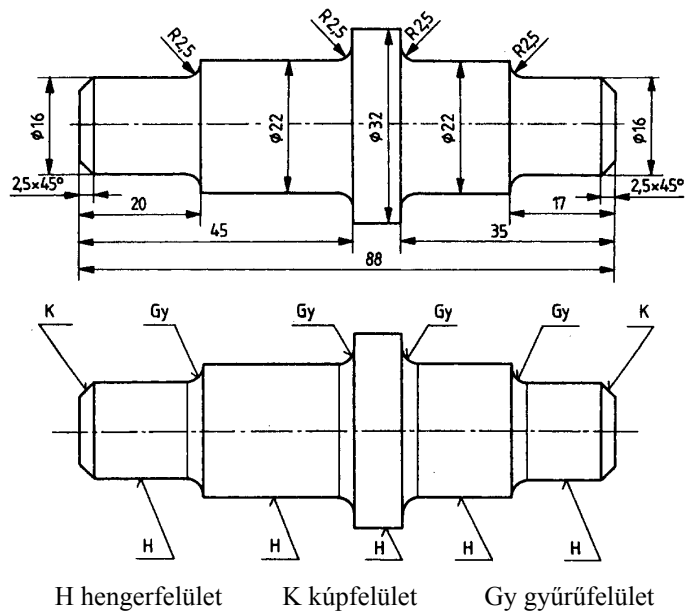

99. ábra

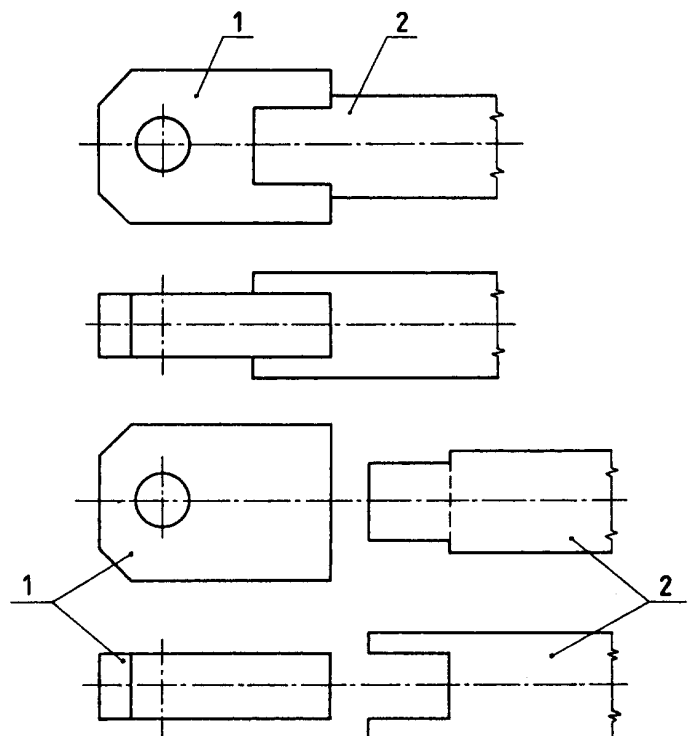

100. ábra

5. Ipari formák nézeti ábrázolása



5.2. Különböző nézeti képek egymáshoz rendelése

A testek geometriai ábrázolásában a vetületek egymáshoz rendelését a képsík nyomvonalak felrajzolása és a pontok képeinek azonos jelölése egyértelművé teszi.

Meglévő - kézbe vehető - testek ábrázolásakor azonban a vetületek egymáshoz rendelésének szabályai helyettesíthetők a test látható képei alapján szerzett tapasztalatokkal. Így a harmadik kép szerkesztése helyett mondható, hogy a test oldalirányból nézve látott képét rajzoljuk meg. Ezt a harmadik képet megrajzolhatjuk úgy is, hogy a testet az előlnézeti képen látható helyzetéből függőleges éle körül 90°-kal elgördítjük, és ebben a helyzetben látható képét rajzoljuk meg *balnézetként*. A balnézet ilyen képzéséhez hasonlóan bal irányba gördítéssel a *jobbnézetet* rajzolhatjuk meg, vagy vízszintes él mentén felfelé gördítve az *alulnézetet*. Ha pedig a testet valamelyik oldalnézeti helyzetéből függőleges tengely körül tovább gördítjük, akkor a hátulnézethez jutunk (**101-102. ábra**).

Az így képzett vetületek közös jellemzője, hogy a test függőleges élei, tengelyei - ahol egyáltalán megmutathatók - függőlegesnek látszanak. Ezért ezt a nálunk, ill. Európában használt vetület elhelyezést *függőlegestartó európai nézetrendnek* nevezzük.

5.2.1. Nézetrend

Az előlnézeten, a felülnézeten és a balnézeten kívül a testek egyértelmű ábrázolásának megvalósítására képezhetünk jobbnézetet, alulnézetet és hátulnézetet.

Az ábrázolási gyakorlatban nézetek megnevezése:

- előlnézet (főnézet),*
- felülnézet,*
- balnézet,*
- jobbnézet,*
- alulnézet,*
- hátulnézet.*


A vetületek egymáshoz viszonyított elhelyezését a nézetrend határozza meg.

A nézetek elhelyezésére kétféle merőleges vetítési mód van:


- európai vetítési mód (*E*), **101. ábra**
- amerikai vetítési mód (*A*), **102. ábra**

Mindkét vetítési mód azonos értékű, de arra ügyelni kell, hogy egy tárgy vagy munkadarab összes azonos, ill. különböző méretarányú vetületét azonos vetítési mód szerint képezzük.

Szemléltető kép

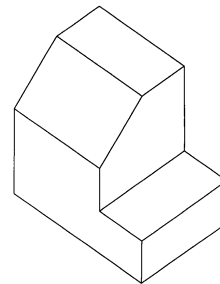


Európai nézetrend

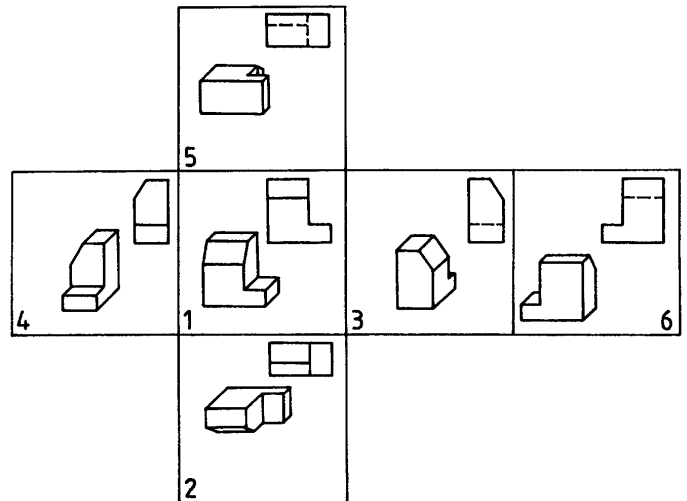


101. ábra

Szemléltető kép

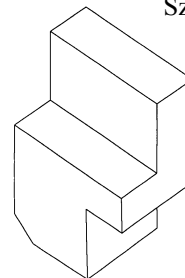

Amerikai nézetrend

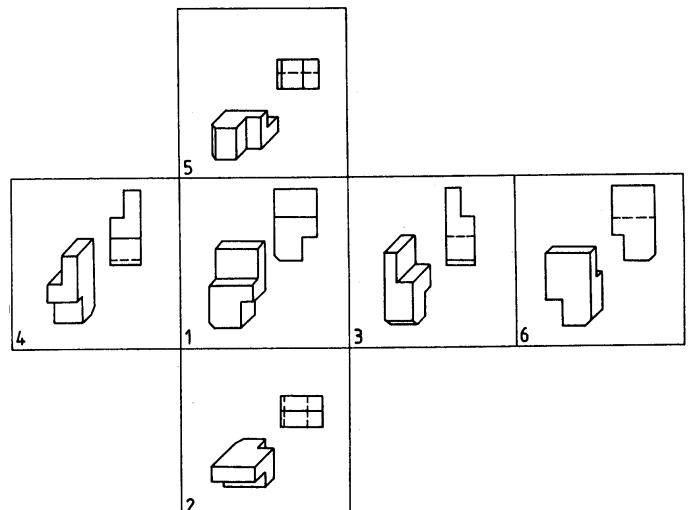

102. ábra

5. Ipari formák nézeti ábrázolása



5.2.2. Az európai vetítési mód nézetrendje

Három vetület – az előlnézet, a felülnézet, a bal oldali nézetet – elhelyezését és a vetületek képzési irányát mutatja a **103. ábra**. Az előlnézethez (a) mint főábrához viszonyítva a többi nézetet a következők szerint kell elhelyezni (**104. ábra**):

- a felülnézetet (b) az előlnézet alatt,
- a bal oldali nézetet (c) az előlnézettől jobbra,
- a jobb oldali nézetet (d) az előlnézettől balra,
- az alulnézetet (e) az előlnézet felett,
- a hátulnézetet (f) az oldalnézettől balra vagy jobbra, tetszés szerint.

5.2.3. Az amerikai vetítési mód nézetrendje

Az előlnézethez (a) viszonyítva a többi nézetet a következők szerint kell elhelyezni (**105. ábra**):

- a felülnézetet (b) az előlnézet felett,
- a bal oldali nézetet (c) az előlnézettől balra,
- a jobb oldali nézetet (d) az előlnézettől jobbra,
- az alulnézetet (e) az előlnézet alatt,
- a hátulnézetet (f) az oldalnézettől balra vagy jobbra, tetszés szerint.

5.3. Üreges alkatrészek metszeti ábrázolása

Az eddigiek alapján egy összetett mértani test külső felületén lévő részlet alkalmasan választott vetületen nézetben megmutatható, így a szaggatott vonalú ábrázolás elkerülhető.


A test belsejében lévő részletek azonban továbbra is eltakart részletek maradnak, és így általában csak szaggatott vonallal ábrázolhatók. A szaggatott vonalak használatának elkerülésére speciális ábrázolási módot, az ún. *metszeti ábrázolást* kellett bevezetni.

A belső részletek szaggatott vonalú megrajzolása helyett a gyakorlat egyszerűbb rajzolási módra törekszik oly módon, hogy az ábrázolt testet a belső részleten keresztülhaladó síkkal képzeletben elmetszi. A metszősík és a szemünk közé eső részt eltávolítva képzeletben a metszősík mögött maradó rész nézetét rajzoljuk meg úgy, hogy a metszősíkkal képzeletben átmetszett felületet a vetületen vonalkázással megkülönböztetjük a ténylegesen látható felületektől. Az ilyen belső részletek megmutatására alkalmas ábrázolást metszetnek nevezzük.


A **106. ábra** üreges forgástest metszeti rajzának származtatását szemlélteti.

Az ábrák tartalmazzák


- az üreges forgástest nézeti rajzát,
- az üreges forgástest szemléltető rajzát,
- az üreges forgástest metszetképzésének szemléltető rajzát,
- az üreges forgástest méretezett metszeti vetületét.

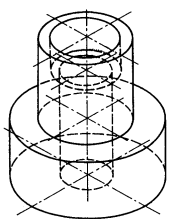


Szemléltető kép

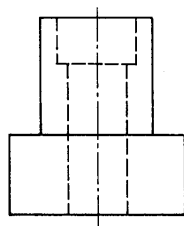

Vetületi kép szaggatott vonalakkal

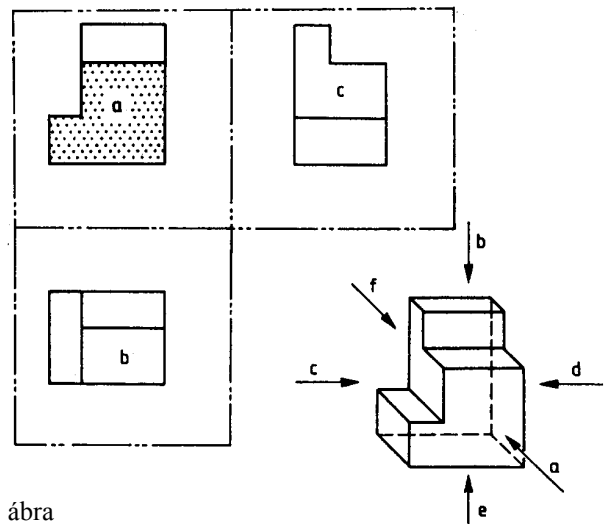

103. ábra

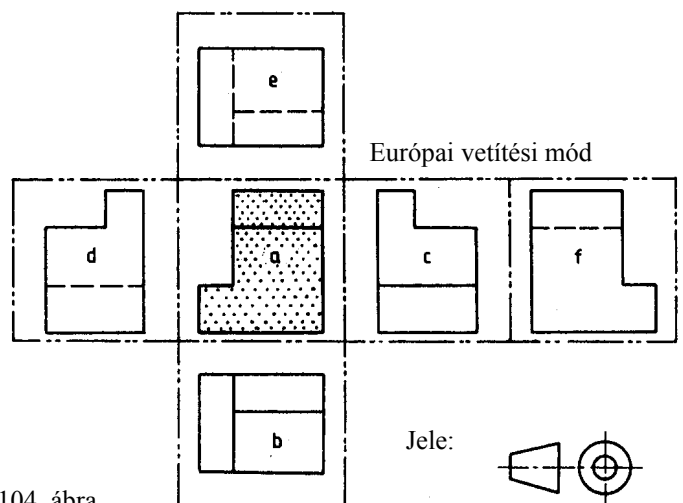


Európai vetítési mód

Jele:




104. ábra

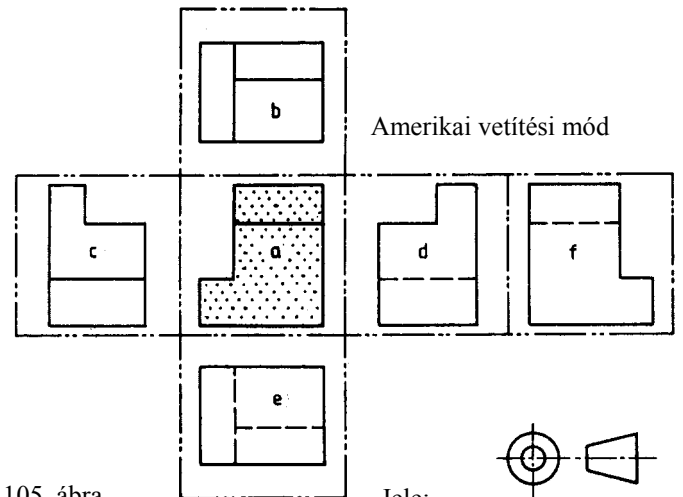

Amerikai vetítési mód

 
Jele:




105. ábra

A metszet képzése

Méretezett metszeti vetület

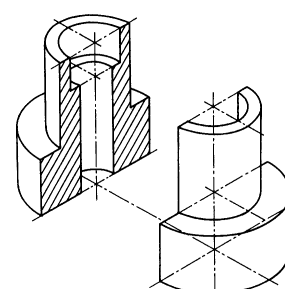

106. ábra

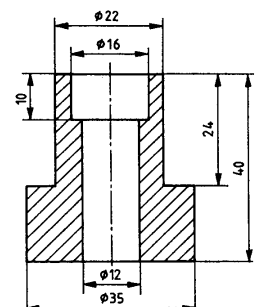

6. Metszeti ábrázolás



6. Metszeti ábrázolás

A vetületi ábrázolás alkalmazása a tárgyak, alkatrészek vetítés irányába eső külső tagoltságát mutatta meg. A belső tagoltság szaggatott vékony vonallal való megadása nem elegendő az egyértelmű ábrázoláshoz és méretmegadáshoz.

Szükség van olyan ábrázolási módra is, amely nemcsak a tárgy külső alakját, hanem belső részleteit is megmutatja. Az ilyen ábrázolást nevezzük *metszeti ábrázolás*nak.

6.1. A metszet keletkezése és ábrázolása

A metszeti ábrázolás lényege (107. ábra):

- az üreges tárgyat a belső tagoltság szimmetriásíkja mentén képzelten valamelyik képsíkkal párhuzamosan elmetsszük;
- a metszősík és a szemünk közé eső tárgy részletet képzelten eltávolítjuk;
- a tárgy metszősík és képsík közé eső részét ábrázoljuk;
- a metszősíkkal elmetezett anyagrészeket szelvénynek nevezzük, és a 108. ábra szerinti vonalkázással jelöljük.

A metszetrajzon tehát az elmetezett munkadarab szelvényét és a metszősík mögötti részek nézetét ábrázoljuk (108. ábra).

A vonalkázás iránya (109. ábra) lehetőleg 45°-os szögben zárjon be

- a vízszintes irányval,
- a metszetben ábrázolt idom tengelyével,
- íves elemeknél a húr irányával.

Egy alkatrész metszetben rajzolt részein a vonalkázás egyirányú és azonos sűrűségű. Összeállítási rajzon az egymással érintkező elemek vonalkázása eltérő irányú és a vékony szelvények vonalkázás helyett *feketíthetők*.

6.2. A metszetek fajtái

Egy metszősíkkal képzett metszetek

Teljes metszetek

- vetítési helyükre rajzolva,
- betűazonosítással.

Részmetszetek


- félmetset (a nézet és a metszet a szimmetria tengelyével illesztve),
- kitörés (lokális metszeti ábrázolás, a nézeten belül törésvonallal határolva),
- elfordított metszet (jelöljük a metszősíkot és az elfordítás jelét).

Szelvény (a munkadarabnak a metszősíkkal érintkező felülete), elhelyezhető:

- vetületen belül,
- vetületen kívül,
- általánosan (betűazonosítással tetszőlegesen elhelyezve).



Több metszősíkkal képzett metszetek

- Lépcsős metszet (több párhuzamos metszősíkkal képezve).
- Befordított metszet (szögben hajló metszősíkokkal képezve) (befordított lépcsős metszet).
- Kiterített metszet (több egymáshoz szögben hajló sík vagy síktól eltérő metszőfelület, pl. hengerpalást).


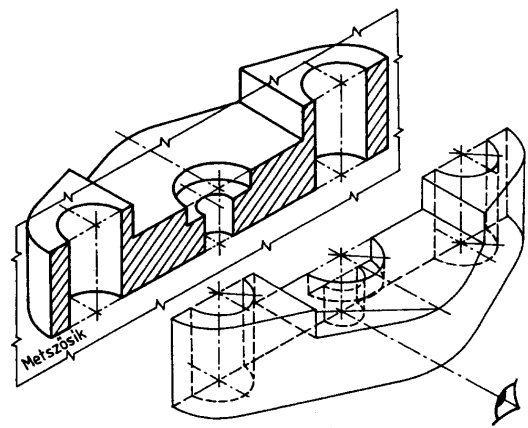


107. ábra



A metszősík és a szemünk közé eső tárgy részlet eltávolítva képzeljük

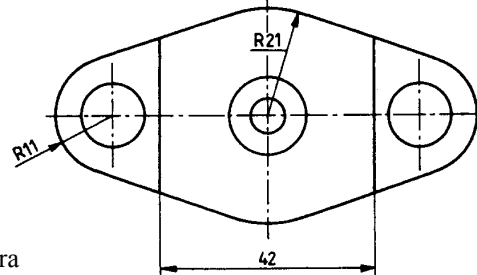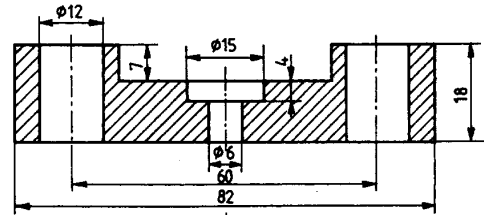



108. ábra

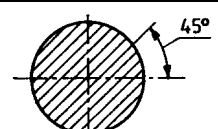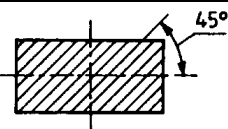



Az általánosan használt 45°-os vonalkázás

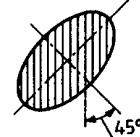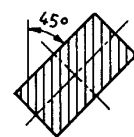

A metszeti idom fő irányára 45°-os vonalkázás

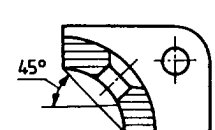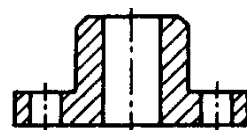

Egy metszeti területen belül egy-egy irányú és azonos sűrűségű a vonalkázás

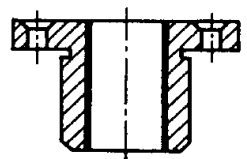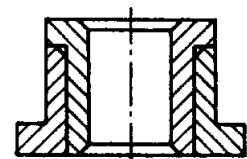

Összeállítási rajzon az egyes elemeket eltérő irányban vonalkázás helyett feketítjük

109. ábra

6. Metszeti ábrázolás



6.2.1. Az egyszerű metszetek fajtái

Az egyszerű metszetek készítéséhez a munkadarabot egy metszősíkkal vágjuk el. Ha a munkadarab szimmetrikus, a metszősík a szimmetriatengelyén halad keresztül. Ha a metszősíkkal átmetszhető felület egészét megrajzoljuk, *teljes metszetről* beszélünk.


A metszetben rajzolt vetület kerülhet az

- előlnézet helyére (110. ábra),
- az oldatnézet helyére (111. ábra) és a
- felülnézet helyére (112. ábra).

Ezekben az esetekben a metszősíkot nem jelöljük és nem azonosítjuk.



Ha a munkadarab a metszősík nyomvonalára nem szimmetrikus akkor a metszősíkot vastag végű, vékony pontvonalal és azonosító betűjelzéssel látjuk el (113. ábra).

Az ábrán, szemléltető képével is megadott munkadarab előlnézete és felülnézete is a jelölt metszősíkok által képzett metszeti vetület.

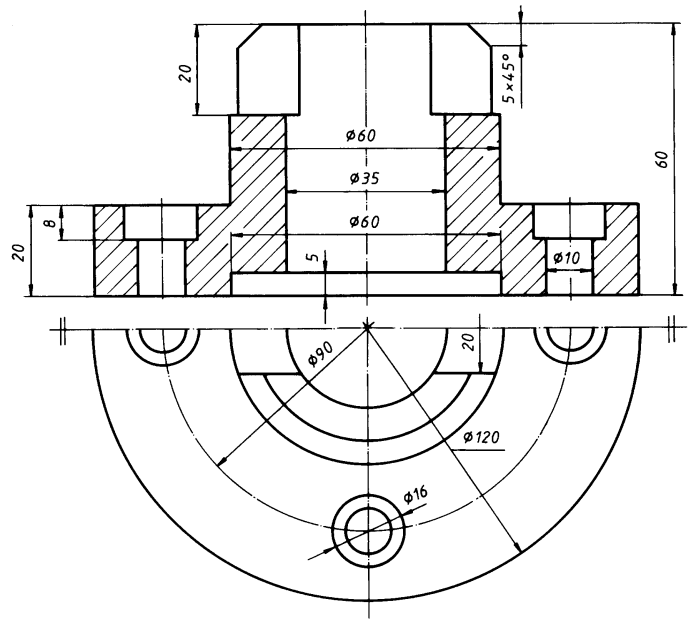


110. ábra


Szemléltető kép

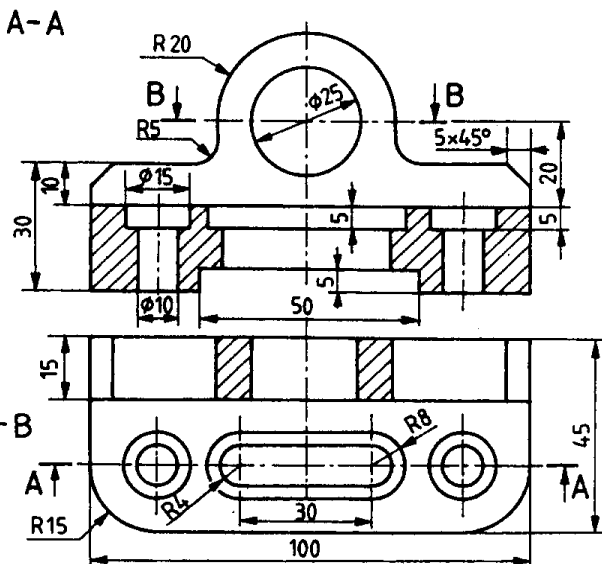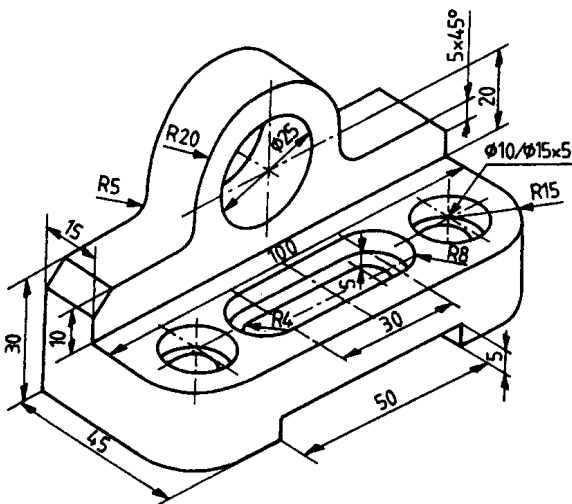

113. ábra

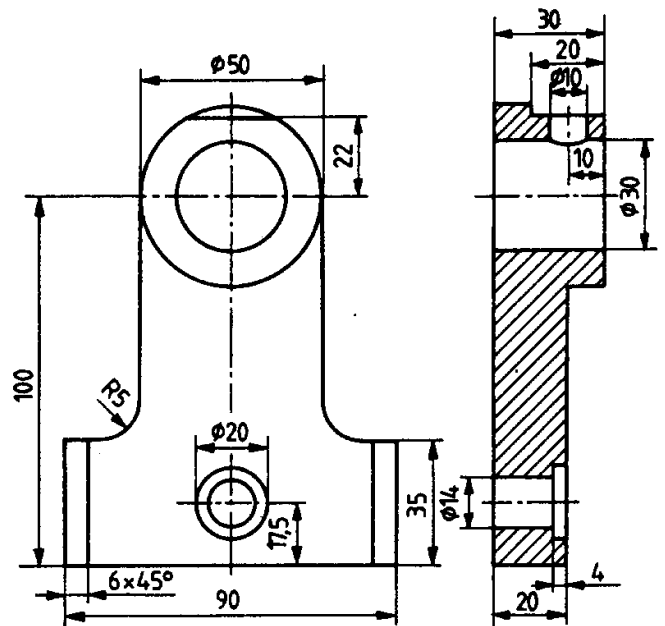

111. ábra

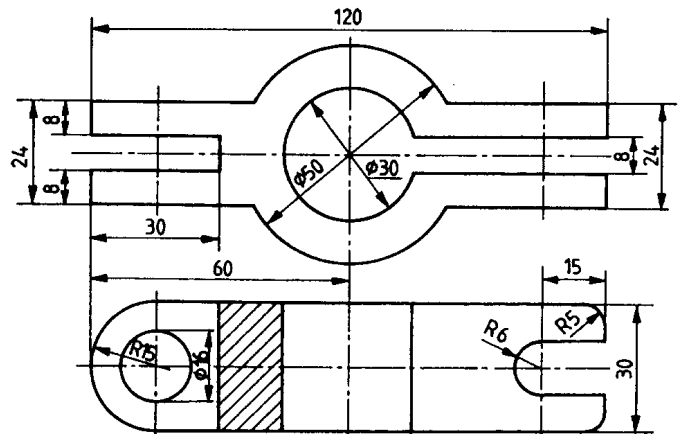

112. ábra

6. Metszeti ábrázolás



6.2.2. A lépcsős metszet

Sok esetben az egy munkadarabon lévő furatok, üregek nem esnek egy síkba. Ilyenkor csak több teljes metszettel vagy több részmetsszettel lehetne ábrázolni.

A **114.a ábrán** olyan alkatrész szemléltető képe látható, amelyen három különböző síkban helyezkednek el a belső kimunkálások. A három metszősíknál képzett teljes metszet a **114.b ábra** tanúsága szerint részben bonyolulttá teszi az ábrázolást, ugyanakkor a sok metszeti vonalkázás felesleges rajzi munkát jelent.


A három teljes metszet mindegyikéből kiemelhető az a metszeti környezet - nevezzük *részmetsszettelnek* -, amelyre az adott metszősíknál az ábrázolás során szükségünk van (**114.c ábra**).

A felesleges, csak metszeti vonalkázást, ill. a szimmetria alapján ismétlődő részletet tartalmazó metszeti részt a rajzi munka megkönnyítésére elhagyjuk. A kimunkálások alakját megmutató részmetsszettek egy vetületen belül egyesítve rajzoljuk meg.

A lépcsős metszet párhuzamos metszősíkokkal képzett részmetsszettekől összetett metszet.


A **115. ábrán** látható a munkadarab műszaki rajza. A felülnézetben vastagított végű vékony pontvonalal rajzoljuk meg a metszősík lépcsős nyomvonalát, az előlnézet ennek megfelelő metszeti vetület.

Ha két vagy több részmetsszettel egymás mellé, vagyis egy vetületben egyesítve rajzolunk meg, akkor az így létrehozott egyesített metszetet *összetett metszettelnek* nevezzük.

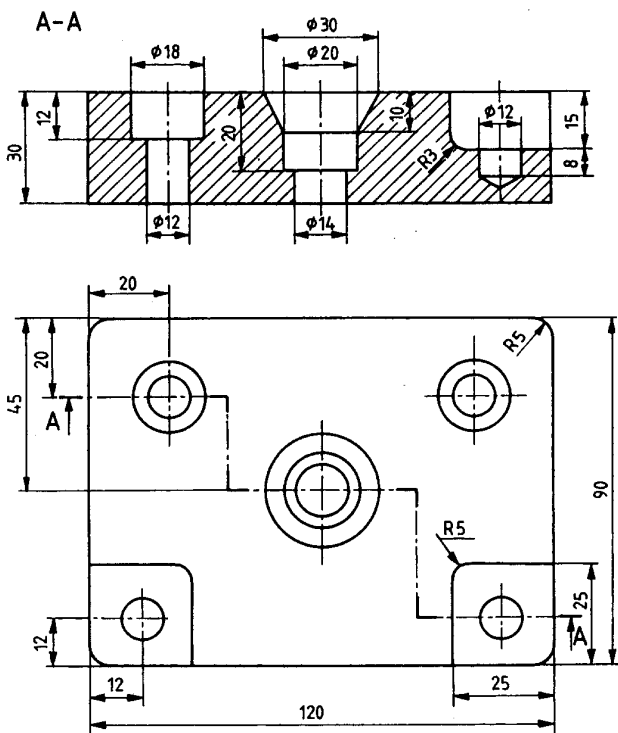

A lépcsős metszet alkalmazása alkatrészrajzon


115. ábra

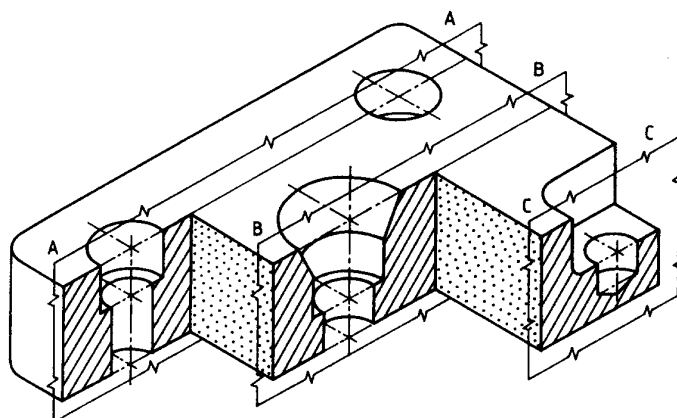


A teljes metszetekből kiemelt részmetsszettek

a)


A-A

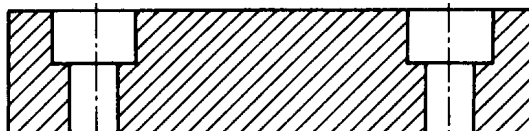

B-B



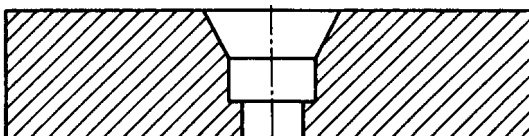


C-C

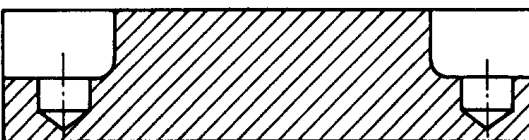

A jelölt metszősíkok teljes metszetei

b)

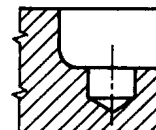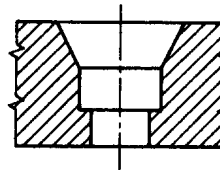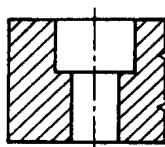

A lépcsős metszet több párhuzamos metszősíkkal képzett részmetsszettekől tevődik össze

c)

114. ábra

6. Metszeti ábrázolás



6.2.3. A befördített metszet

A befördített metszet két egymással szöget bezáró metszősíkkal képzett részmetsemből összetett metszet.

A 116. ábrán szemléltető képével és a 117. ábrán vetületeivel ábrázolt munkadarab részmetseteinek metszősíkjai szögben metszik egymást.


Az egymással szöget bezáró metszősíkok egyikét - rajta a metszeti képpel - a közös síkba kell fordítanunk. A közös sík mindig párhuzamos valamelyik képsíkkal. Egy munkadarab metszeti vetületének megrajzolásánál, a ferde metszősík mögött látható nézetelemeket a metszősíkra merőlegesen rávetítjük, ezután forgatjuk a közös síkba, és rajzoljuk meg a metszeti vetületét.

A részmetsetek metszősíkjának nyomvonalait vastagított végű, vékony pontvonallal rajzoljuk meg. A metszetképzés irányát nyílazott vonallal jelöljük. A metszősíkot és a metszeti vetületet betűjelzéssel azonosítjuk.

Befördített metszet rajzolásánál a metszeti vetület szélesebb is lehet a munkadarab azonos irányból képzett nézeti vetületénél.


A befördített lépcsős metszet párhuzamos és egymással szöget bezáró metszősíkokkal képzett részmetsetekből összetett metszet (118. ábra).

A befördített lépcsős metszet képzésénél és rajzánál alkalmazzuk a lépcsős- és a befördített- metszetképzés és rajzolás szabályait.

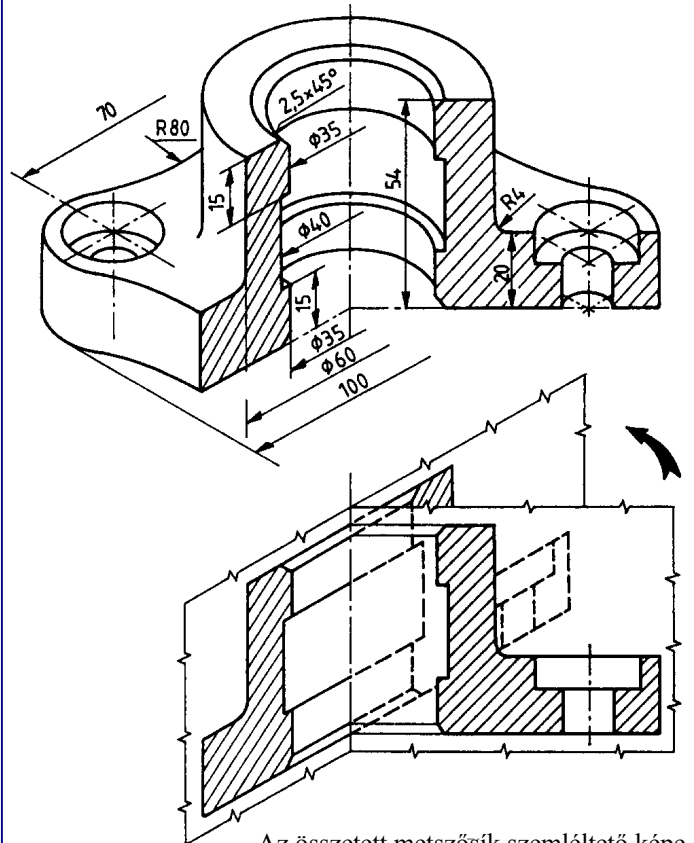


Az összetett metszősík szemléltető képe a közös síkba forgatás értelmezésére

116. ábra

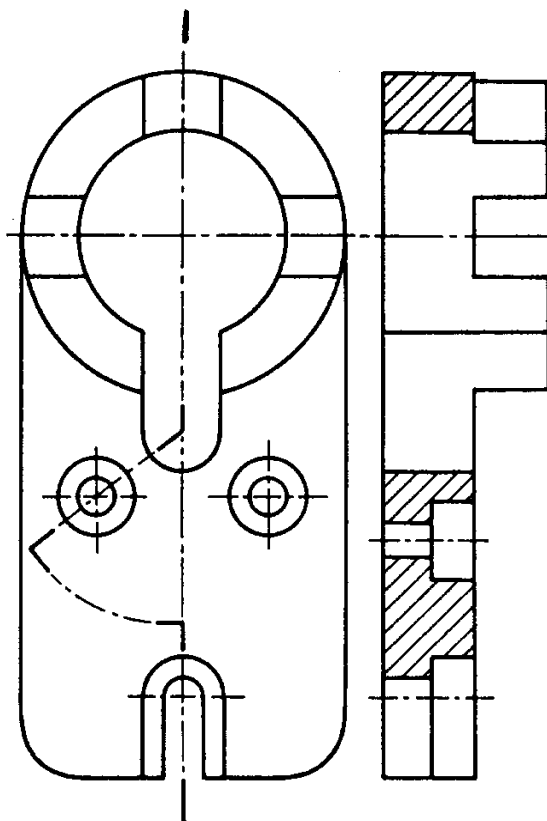

118. ábra

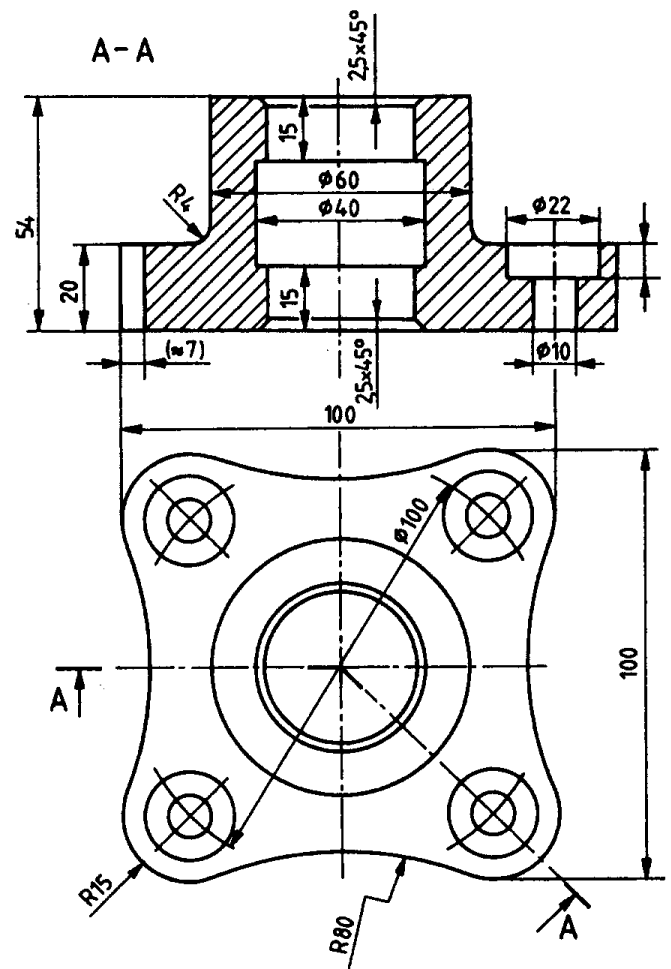

117. ábra

6. Metszeti ábrázolás




6.2.4. A félmetszet

Szimmetrikus alkatrészek nézeti és metszeti vetületeinek fele egyesíthető egy vetületben. Ábrázolásakor a két félvetületet elválasztó vonal a vetület vékony pontvonallal megrajzolt szimmetriatengelye.

Ha az egyértelmű rajzi ábrázolást nem zavarja, szimmetrikus alkatrészekről rajzolhatunk félvetületet is a **119. ábra** szerint.

Szemléltető kép

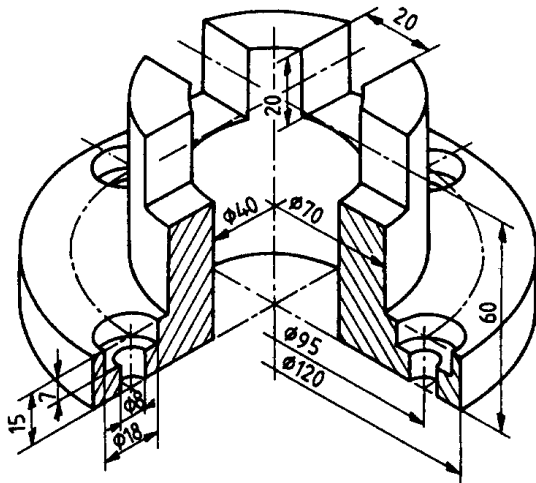

Félmetszet rajzolható függőleges és vízszintes tengelyű munkadarabokról, a metszeti és nézeti oldal elhelyezkedése tetszőleges (**120. ábra**).

Nem kerülhet a szimmetriatengely helyére nézetben vagy metszetben látható nézetvonal (**121. ábra**).


A szimmetriatengelybe eső nézetvonal esetén törésvonal választja el egymástól a nézethez, ill. metszethez tartozó részeket (**122. ábra**).

Összeállítási rajz is készíthető félnézet-félmetszetben (**123. ábra**).


Félmetszetben is alkalmazható a síkfelület jelzése (**124. ábra**).

6.2.5. A kitörés


A nézetben ábrázolt tárgy meghatározott részét metszetben lehet ábrázolni akkor, ha teljes vagy félmetszet megrajzolása nem szükséges. A kitörésben megadott részmetsetet folytonos vékony, szabadkézi törésvonallal vagy folytonos vékony, egyenes törésvonallal kell határolni (**125. ábra**).

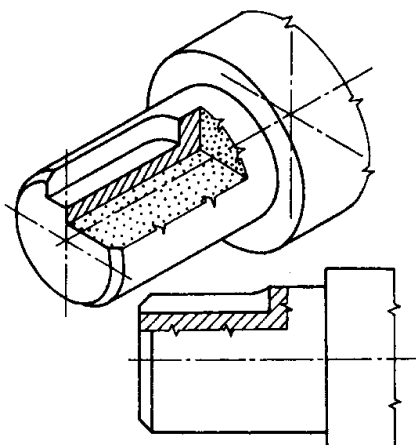

125. ábra

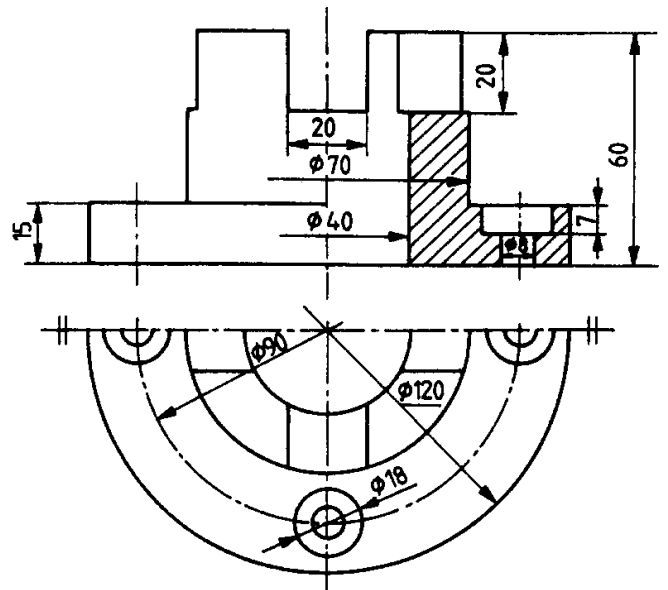


119. ábra

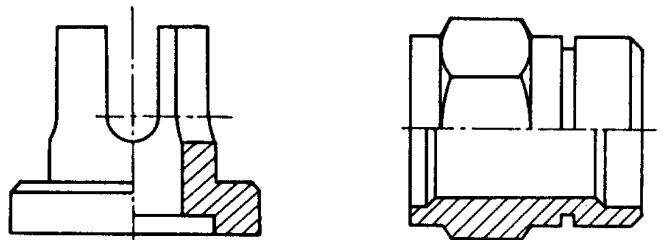



120. ábra

Hibás rajz



A helyes megoldás

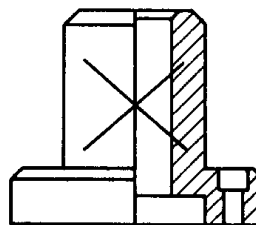


121. ábra

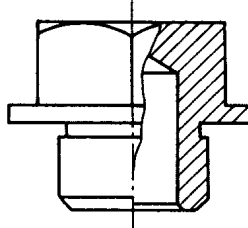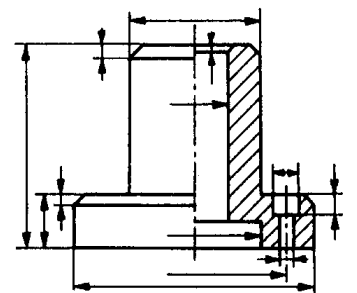

122. ábra

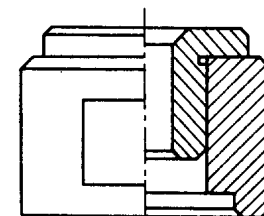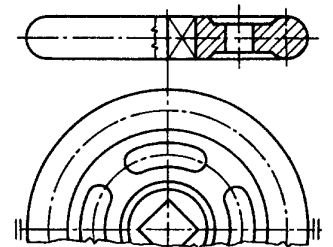

123. ábra

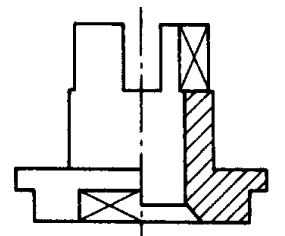

124. ábra

6. Metszeti ábrázolás





6.2.6. A szelvény

Metszeti ábrázolás esetén gyakran nincs szükség a metszősík mögötti részek bemutatására, elegendő, ha a tárgy metszősíkkal érintkező felületét - szelvényét - ábrázoljuk.

A szelvény a képzeletben elmetezett tárgy metszésfelülete, a metszősík mögötti nézetrészek ábrázolása nélkül. Rajzi ábrázolásnál a szelvényt befordítjuk a képsíkba, felületét 45°-os vékony folytonos vonallal vonalkázzuk, és megadjuk méreteit (126. ábra).

Szemléltető kép

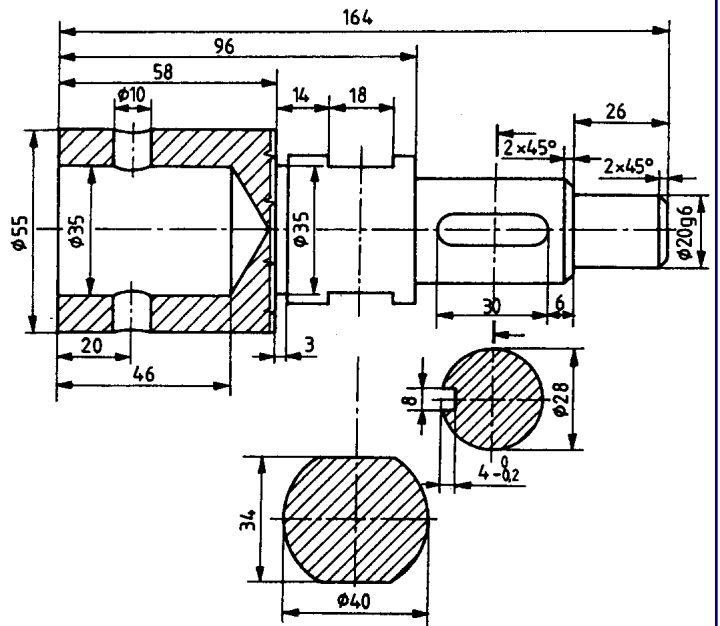
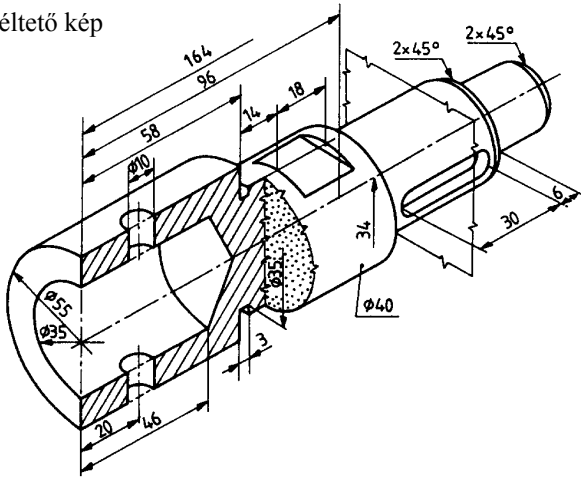


126. ábra

A szelvény elhelyezhető:



a vetületi rajzon belül

a) a kontúrvonal megszakítása nélkül vékony folytonos határoló vonallal (127. ábra),

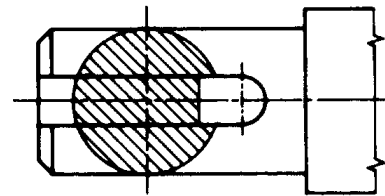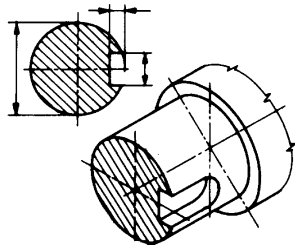

127. ábra



b) a kontúrvonal megszakításával vastag vonalú határolással (128. ábra),

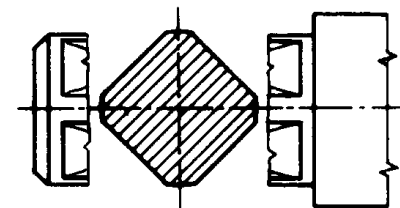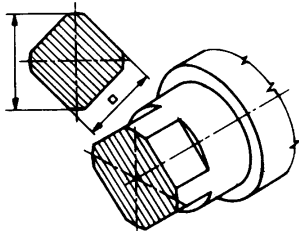


128. ábra

a vetületi rajzon kívül

a) a metszősík nyomvonalának meghosszabbításán (129. és 130. ábra),

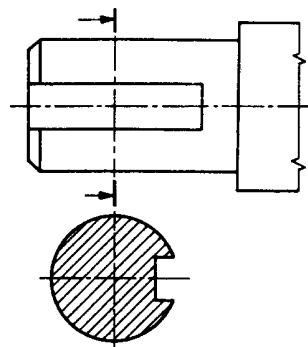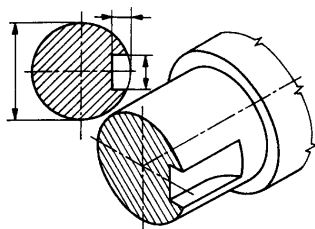

129. ábra

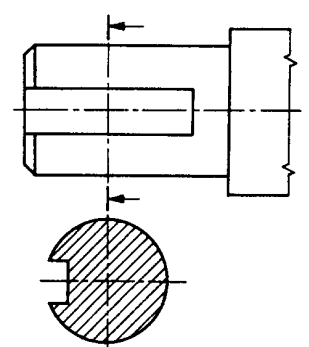


130. ábra

6. Metszeti ábrázolás




b) a munkadarab tengelyvonalának meghosszabbításán (131. ábra),

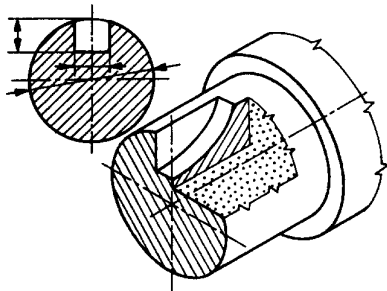


c) általános elhelyezésben, a rajz tetszőleges szabad helyén. Néhány szabály és mintarajz a szelvények képzésének rajzi kivitelére.


Képezhetünk szelvényeket párhuzamos metszősíkokkal (132. ábra).

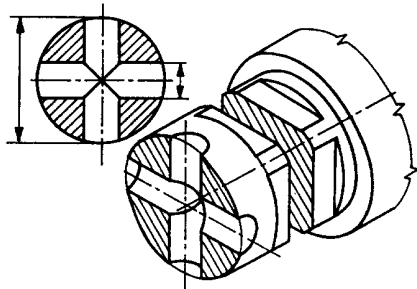

Szelvényként lehetőleg összefüggő síkidomot rajzoljunk. Ha furat vagy horony miatt a szelvény részekre szakadna, úgy e részek összetartozását a metszősík mögött látható nézetvonalak megrajzolásával fejezzük ki (133. ábra).

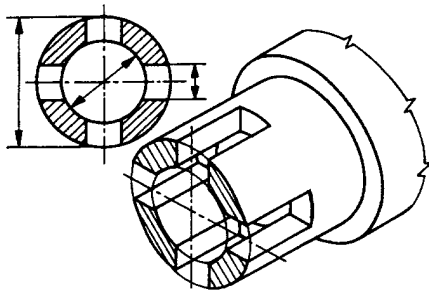


Képezhetünk szelvényt ferde kialakítású munkadarab tengelyvonalára vagy kontúrvonalára merőlegesen, és az így kapott szelvényt a rajzolás megkönnyítésére elfordíthatjuk (134. ábra).

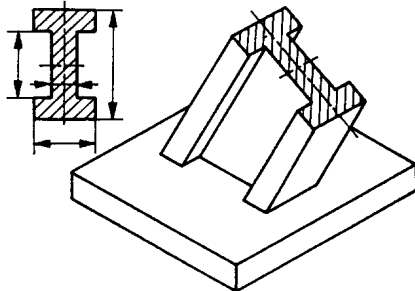


Az azonos alakú szelvényeket ugyanazzal a betűvel jelöljük, és az azonos alakú szelvényt csak egyszer rajzoljuk meg.


A nem párhuzamos felületekkel határolt munkadarab szelvényeként csak a torzulásmentes szelvényrészeket rajzoljuk meg.

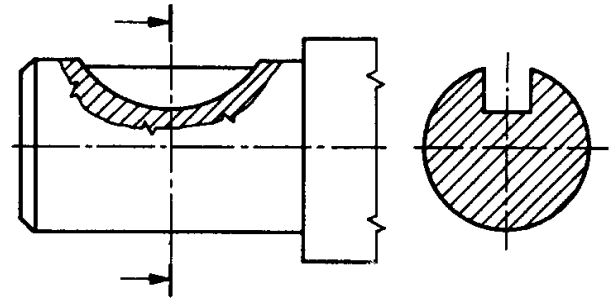


131. ábra

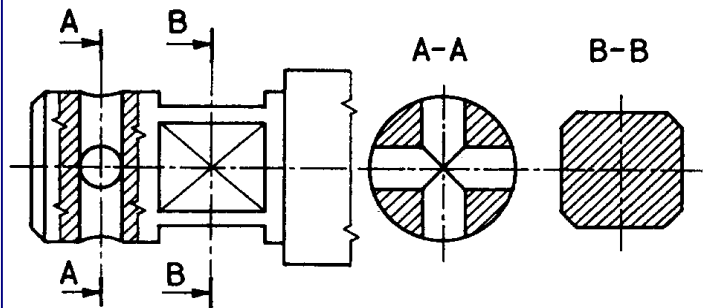

132. ábra

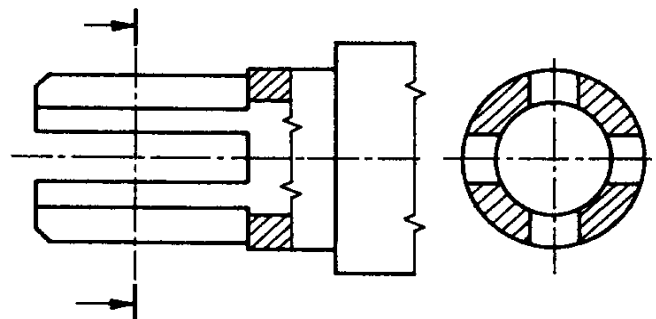

133. ábra

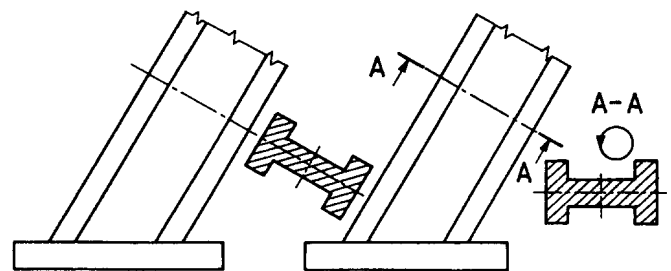

134. ábra

6. Metszeti ábrázolás



6.3. A metszeti ábrázolás sajátos szabályai

6.3.1. Az anyagtól független metszetjelölések

Összeállítási rajzokon a csatlakozó alkatrészeket eltérő irányval és változó sűrűséggel vonalkázzuk.

Ha a munkadarab jellegzetes alakjának iránya 45°-os, akkor a metszeti vonalkázás iránya 60°-os vagy 30°-os legyen.

Határozatlan vagy nagy kiterjedésű csatlakozó elemek szelvényén elegendő csak a szegélyén lévő sávot vonalkázni.

Vékony falú szerkezeti elemek elkülöníthetők egymástól, és szelvényeiket a metszeti vonalkázás helyett feketítjük.

Az anyagfajták metszeti jelölése **135. ábra**

Fémes anyag	
Muanyag	
Fa keresztmetszete	
Fa hosszmetszete	
Beton	
Üveg	
Szemcsés anyag	
Folyadék	


135. ábra

6.3.2. Nem metszendő alkatrészek, részletek


Ne rajzoljunk metszetben olyan alkatrészt vagy részletet, amelynek metszete nem ad több információt nézeténél!

Az ábrázolási szabály szerint (**136. ábra**):


- tömör hengeres alkatrészt (pl. tengelyt, csavart, szeget, orsót),
- tömör egyszerű alkatrészt (pl. kúposzeget, éket, reteszt, golyót, fogantyút, kart, tartót, fogat, láncot, kapcsot),
- nagy kiterjedésű tömör részletet (pl. küllőt, bordát, vékony falat) még akkor is nézetben kell ábrázolni, ha a részlet főirányával párhuzamos metszősík keresztülhalad rajta nem metszünk szeget,

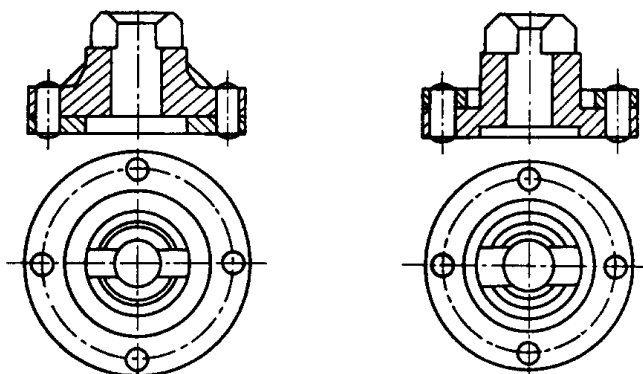


- nem metszünk kúpos szeget, éket

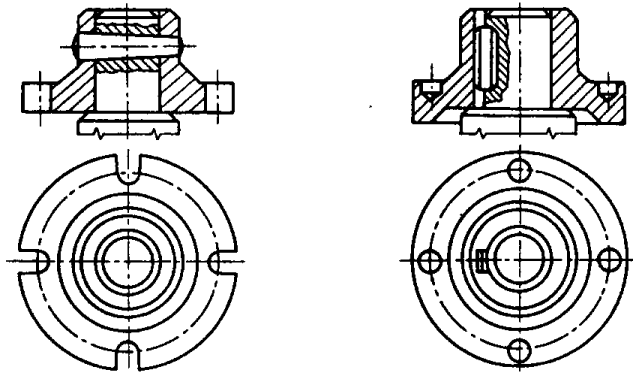


- nem metszünk bordát

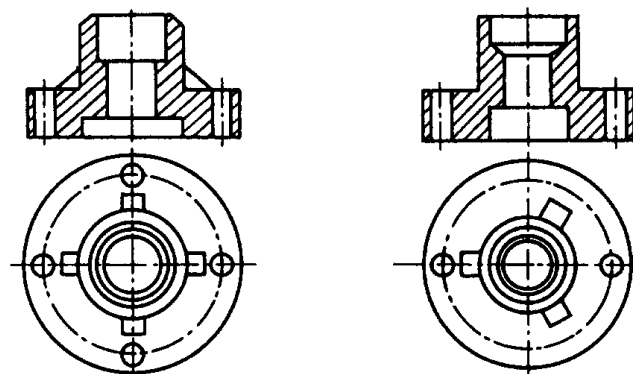

- nem metszünk tengelyt hosszában

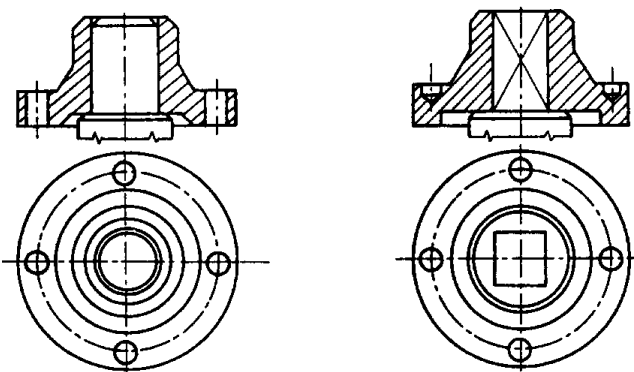

- nem metszünk reteszt és golyót

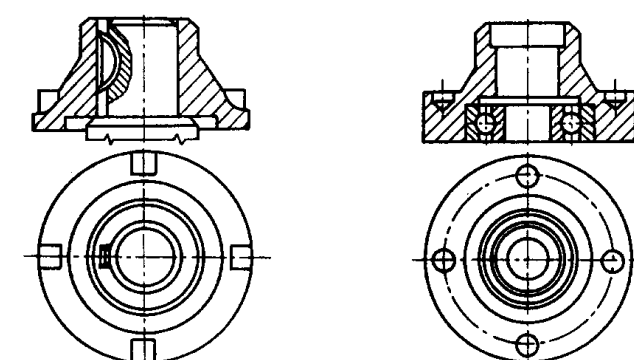

136. ábra

7. Ábrázolási különlegességek




7.1. Nézetek elhelyezése az európai és amerikai vetítési módtól eltérően

A szabványos nézetrendek közös jellemzője az, hogy az előlnézetet tekintjük *főábrának*, és a vetületet úgy helyezzük el, hogy a főábrán felismerhető függőleges irány az oldalnézeteken és a hátulnézeten is függőlegesnek látszódjék. Ezt kell egyéb vetületrendezésnél is betartani.

Ha az európai és az amerikai vetítési mód alkalmazása nem lehetséges (pl. helyszűke miatt), vagy nem előnyös, akkor a nézési irányt mutató nyilak feltüntetésével a nézetek tetszés szerint elhelyezhetők (137. ábra).

Az így azonosított nézeteket a főnézettől függetlenül helyezhetjük el. A nézeteket azonosító nagybetűket közvetlenül a nézetrajz alá vagy fölé lehet írni, de egy rajzon belül mindig azonos módon. Az így készített rajzon az európai vagy az amerikai vetítési mód egyezményes megkülönböztető jelképeit nem szükséges feltüntetni.

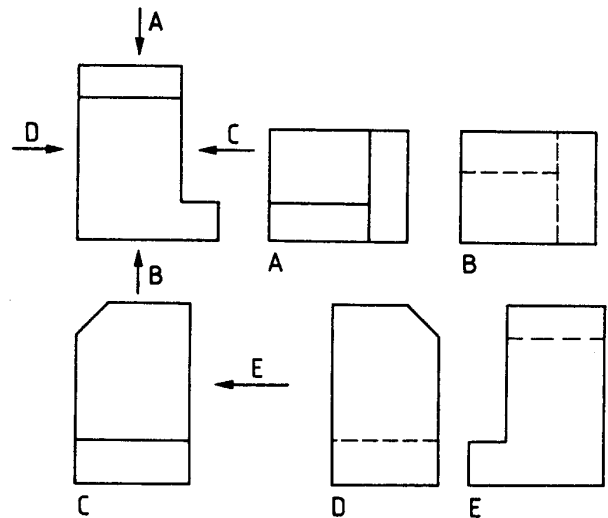

137. ábra

7.2. Különleges (a nézetrendtől eltérő) nézetek

Az európai nézetrend szerint megrajzolt viszonylag hosszú főábra vége és a hozzá kapcsolt oldalnézet összetartozó részletei egymástól távol vannak, így nehezen tekinthetők át. Ezért célszerű lehet az oldalnézetet a nézési iránynak megfelelően a főábra megfelelő részének közelében elhelyezni. Az oldalnézet azonosítására betűjelet kell használni (138. ábra).

Ha a nézetrendekben felsorolt nézetektől (előlnézet, felülnézet, balnézet stb.) eltérő nézetre van szükség, akkor az ábra a nézési irányt mutató nyíllal és azonosító betűvel azonosítható az előzőekben tanultak szerint. Ezt az ábrázolási módot alkalmazzuk ferde helyzetű részleteket tartalmazó tárgyak ábrázolásakor (139. ábra).


A villás kialakítás mérethelyesen olyan ferde segéd képsíkon ábrázolható, amely a megmutatni kívánt felülettel párhuzamos. Ezt a résznézetet a vetítés irányában kell elhelyezni, nyilazott vonallal és betűjellel jelölni kell.

Ez a megoldás akkor is, amikor a ferde részletet elcsúsztatva vagy elfordítva ábrázoljuk a főábrához viszonyítva (140. ábra).


7.3. Résznézetek (részletek)

Résznézetről akkor beszélünk, ha a teljes nézetnek csak egy részét rajzoljuk meg, és a semmitmondó, új információt nem tartalmazó részét elhagyjuk.


A résznézetet folytonos vékony, szabadkézi törésvonallal vagy folytonos vékony egyenes törésvonallal kell határolni (141. ábra).

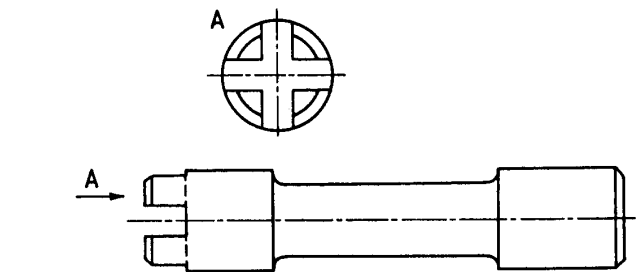


138. ábra

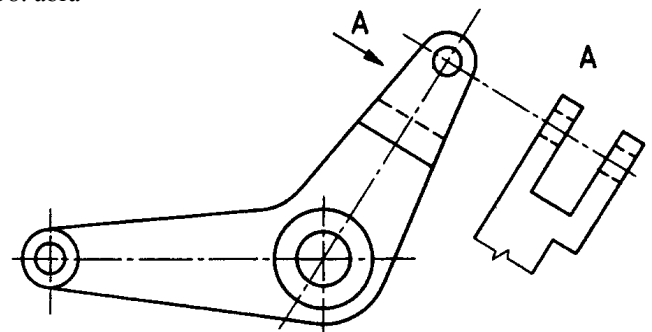

139. ábra

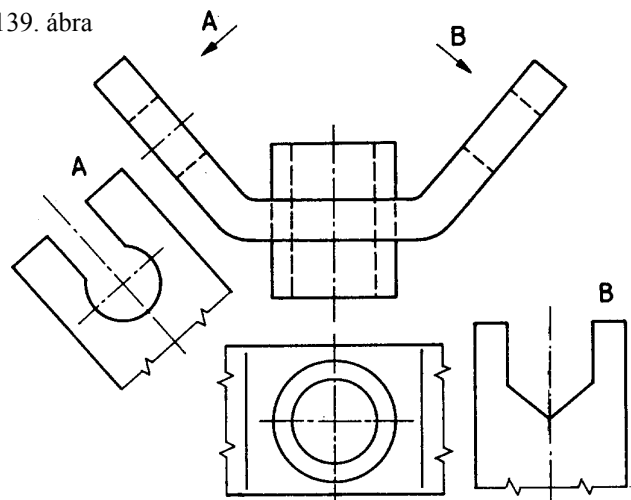

140. ábra

 

141. ábra


7. Ábrázolási különlegességek



7.4. Törésvonallal megszakított ábrázolás

Hosszú tárgyakat, általában rúd alakú testeket (tengely, cső, hengeres rúd stb.), ha rajtuk hosszabb szakaszon semmilyen kialakítási részletet nem kell megmutatni, akkor az eddig tanultak szerint megrajzolni célszerűtlen. Ezeket a tárgyakat ábrázolhatjuk úgy, hogy a tárgy semmitmondó részeit elhagyjuk, és csak azokat a részeit rajzoljuk meg, amelyek a meghatározáshoz szükségesek.

A tárgy kitört részeit elhagyva, a meghagyott részeket szorosan egymás mellett kell ábrázolni. Ezeket az ábrázolt tárgyrészeket vékony szabadvézi vagy egyenes törésvonallal határoljuk (142. ábra).

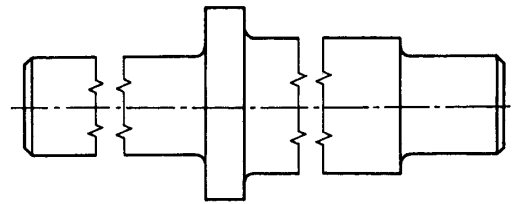


142. ábra

7.5. Szimmetrikus tárgyak részábrázolása (félvetület, negyedvetület)

A tárgy vetületének (nézetének, metszetének) szimmetrikusságát általában a szimmetriatengelyével jelöljük. A tengelyvonalakat vékony pontvonallal a vetület, ill. szimmetrikus részlet kontúrján túl húzva kell megrajzolni.

A szimmetrikus vetületnek (idő- és helymegtakarítás érdekében) szabad csak egy részét - a felét vagy a negyedét - ábrázolni (143. ábra). Ilyenkor a szimmetriavonalat a két végén, rá merőleges irányú két-két rövid párhuzamos vékony vonallal kell jelölni (144. ábra).

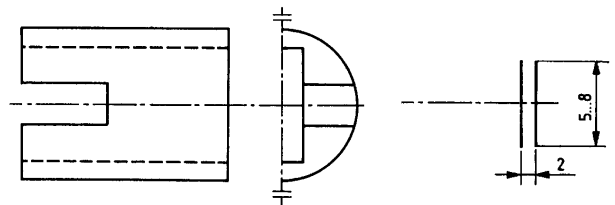

143. ábra

144. ábra

7.6. Helyi nézetek

Ha egy vetület valamelyik részlete miatt nem egyértelmű, akkor meg kell adni a kérdéses részlet helyi nézetét egy újabb teljes vetület ábrázolása helyett.

A helyi nézet az amerikai vetítési mód szerint készül, függetlenül az adott vetítési módtól. A helyi nézeteket folytonos vastag vonallal kell rajzolni és a főnézethez középvonallal kell hozzákapcsolni (145. és 146. ábra).


7.7. Ismétlődő alakzatok egyszerűsített ábrázolása

Az ismétlődő alakzatokat lehet egyszerűsítve ábrázolni úgy, hogy minden esetben meg kell adni az ismétlődő alakzatok számát és fajtáját mérettel vagy szöggel.


Az ismétlődő alakzatot legalább egyszer - ha a méretmegadás miatt szükséges, többször is - részletesen meg kell rajzolni (147. és 148. ábra).

7.8. Nagyobb léptékű (kiemelt) részletek


Ha a tárgy részleteit nem lehet a rajzon alkalmazott méretarányban ábrázolni vagy méretezni, akkor a kiemelt részt folytonos vékony vonallal körül kell határolni és nagybetűvel kell azonosítani. Ezt a körülhatárolt részletet az azonosító betű feltüntetésével az ábra közelében nagyobb léptékben ki kell rajzolni. A méretarányt zárójelbe tesszük (149. ábra).

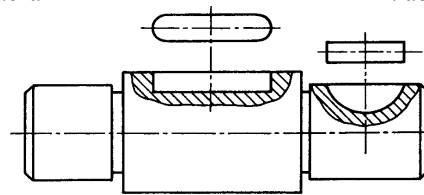


145. ábra

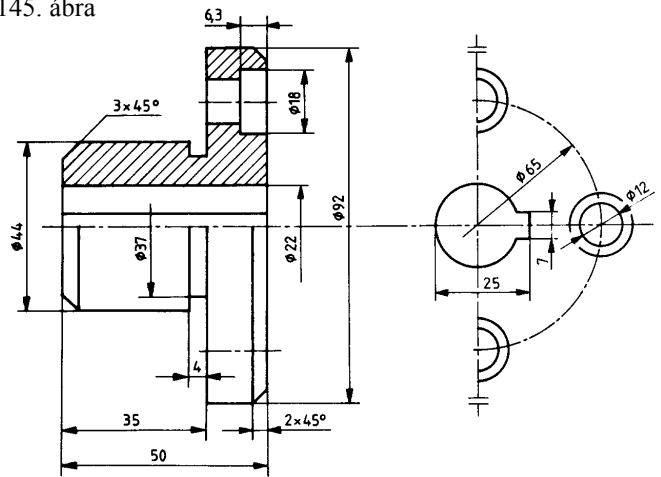


146. ábra

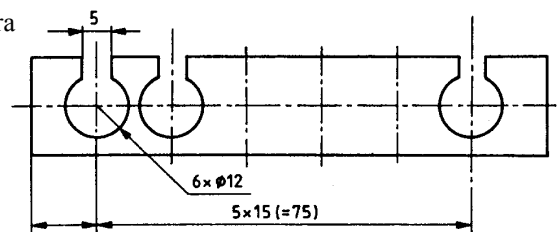

147. ábra

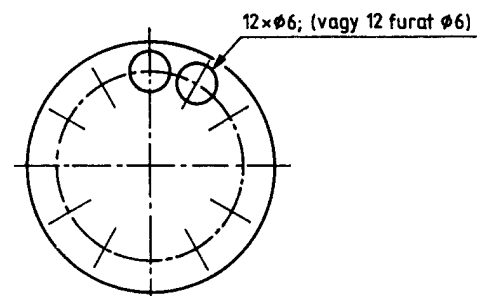

148. ábra

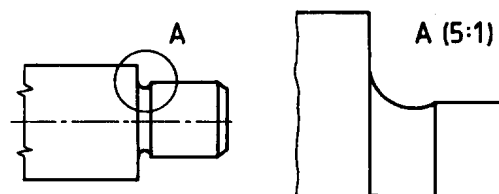

149. ábra

8. Mérethálózat



8. Mérethálózat

8.1. Különleges méretmegadások és egyszerűsítések

Osztókörön megengedett a **zárt méretlánc (150. ábra)**.


Az egyenlő osztás megadható az osztókör átmérőjével, az osztás méretével és az osztókörön elhelyezkedő furatok számával (**151. ábra**).

Furatok helyzetének megadásakor figyelembe kell venni a furatok gyártási módját és egymáshoz való helyzetüket is (fúrás, lyukasztás). Megfelelően körülhatárolt területen a furatok helyzete bázisvonaltól is megadható (**152. ábra**).

Esztergált alkatrész méretmegadása az esztergálás műveleti sorrendjét követi. A homlokfelülettől (bázistól) kiindulva kell az összes hosszúsági méretet megadni.


Két végéről esztergált alkatrész méretezési bázisfelülete a munkadarab két végének homlokfelülete, innen adjuk meg a hosszúsági méreteket, a legnagyobb átmérőhöz tartozó hosszúság kiadó méret lesz (**153. ábra**).

Az átmérők méretei a középvonalra szimmetrikusan felváltva hol jobb, hol bal oldalra írhatók.

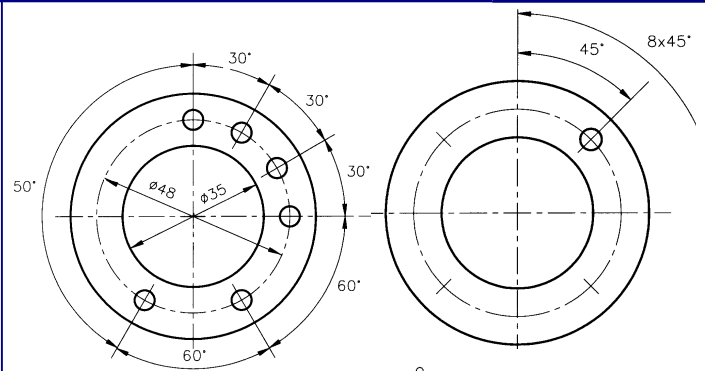


150. ábra


151. ábra

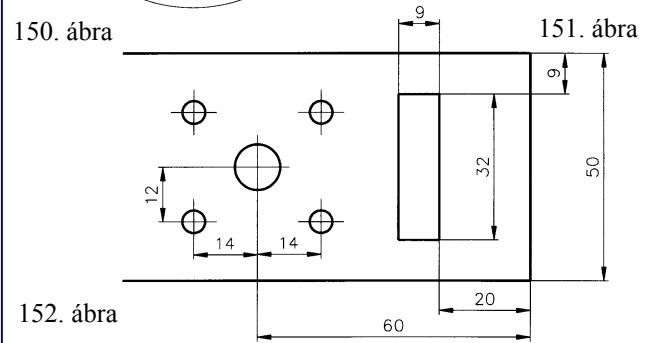

152. ábra

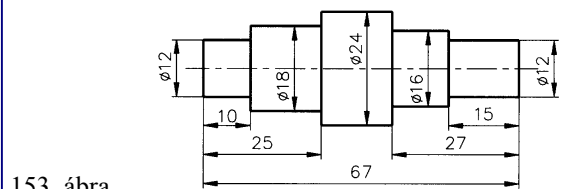


153. ábra

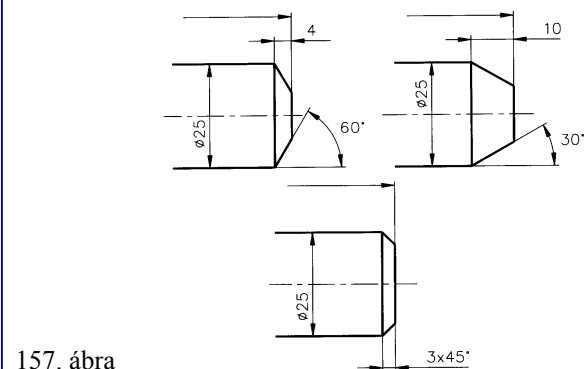


157. ábra


154. ábra

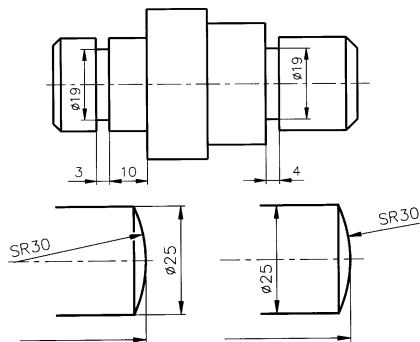

155. ábra

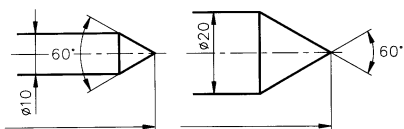

156. ábra

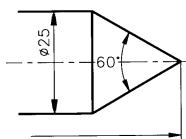

Az esztergált alkatrészekeken a normál méretezéstől eltérően azt a hornyot, amely egy adott átmérőhöz tartozik, csak a szélességével és átmérőjével kell megadni. Amennyiben a hornyos hengeres felülethez csatlakozik, akkor a működés szerint is méretezni kell (**154. ábra**).


Hengeres munkadarab legömbölyített végét sugár megadásával kell méretezni. A munkadarab hosszát a legömbölyítéssel együtt kell megadni (**155. ábra**).

Kúpos munkadarabok méretezésekor a kúpszöget elegendő hely esetén közvetlenül a kúpon kell megadni. Ha a kisebb alkatrészátmérő ezt nem teszi lehetővé, akkor a kúpon kívül méretegédvonalakkal lehet megadni (**156. ábra**).


Hengeres munkadarabok végének éltompítását az éltörés szögével és hosszával kell megadni.

Csak 45°-os éltörés esetén lehet egyszerűsített méretmegadást alkalmazni (**157. ábra**).

Szabálytalan kontúrvonalú alkatrészek méretei az egyes pontok koordináta méreteinek megadásával határozhatók meg (**158. és 159. ábra**).

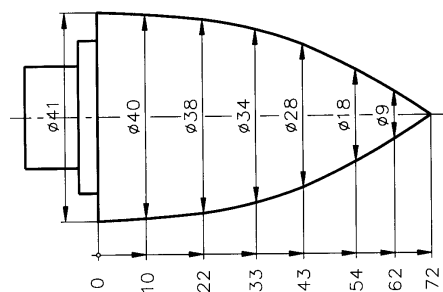

158. ábra

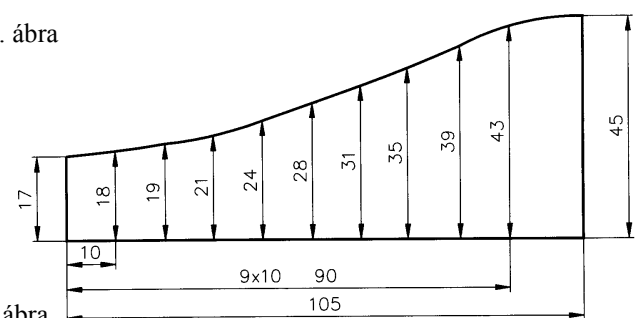

159. ábra

8. Mérethálózat



8.2. Lejtés és a kúposág jelölése

Adott ferde síknak egy ún. alapsíkhoz viszonyított hajlását lejtésnek nevezzük. A lejtés méretszáma a ferde sík és az alapsík által bezárt szög tangense. Ezt a rajzon aránnyal (1 : x) vagy százalékban (y %) fejezzük ki. A méretszám előtti (>) jel csúcsa a lejtés irányába mutasson. A lejtést a **160. ábra** szerint értelmezzük.

$$\text{A lejtés} = \frac{A - B}{L} = \frac{1}{x} = 1 : x$$

$$\text{Lejtés \%} = \frac{A - B}{L} \cdot 100 \% = y \%$$

Számadatokkal, ha A=20; B=10; L=50

$$\text{a lejtés} = \frac{20 - 10}{50} = \frac{1}{5} = 1 : 5$$

$$\text{százalékosan} \frac{20 - 10}{50} \cdot 100 \% = 20 \%$$

A lejtést a lejtős felületet ábrázoló vonalon vagy annak meghosszabbításán adjuk meg. Megadhatjuk még mutatóvonalon is (**161. ábra**).

Négyszetes gúla adatait oldalaik lejtésével is megadhatjuk (**162. ábra**).

A kúposág a forgáskúp-felületű test két zárófelületének átmérője közötti különbség, viszonyítva az átmérők közötti távolsághoz. Ez a rajzon aránnyal vagy százalékosan fejezhető ki (**163. ábra**)

$$\text{A kúposág} = \frac{D - d}{L} = \frac{1}{x} = 1 : x$$


$$\text{százalékosan} \frac{D - d}{L} \cdot 100 \% = y \%$$

ill. számadatokkal, ha D = 31; d = 26; L = 40


$$\text{A kúposág} = \frac{31 - 26}{40} = \frac{1}{8} = 1 : 8$$

$$\text{százalékosan} \frac{31 - 26}{40} \cdot 100 \% = 12,5 \%$$


A kúposág értékét a kúposág irányát mutató jellel (▷) és a mellé írt aránnyal vagy százalékosan adjuk meg a kúp középvonala fölött vagy azzal párhuzamos segédvonalon. A jel csúcsa a kúp csúcsának irányába mutat (**164. ábra**). A kúpalkotó és a kúp tengelye által bezárt szög tangense a kúpalkotó - tengelyhez viszonyítva - lejtése fele a kúposágnak.

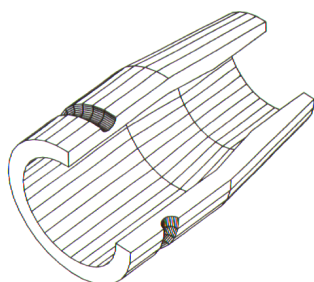


Ha szükséges - pl. ha több kúpfelület középvonala egybeesik -, a kúposág mutatóvonalon is megadható (**165. ábra**).

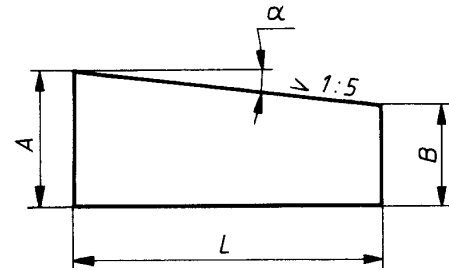


160. ábra

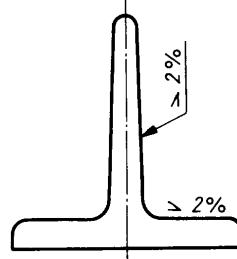



161. ábra

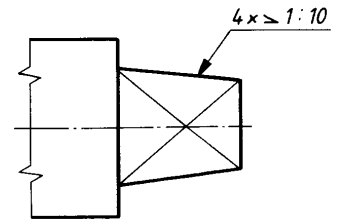


162. ábra

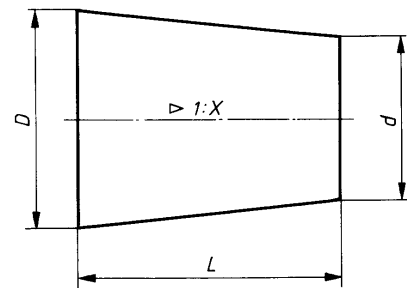

163. ábra

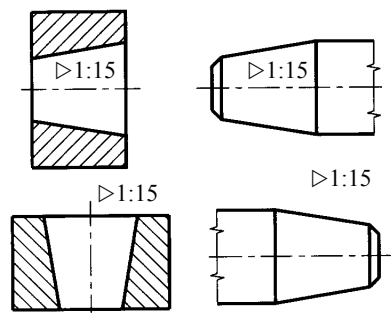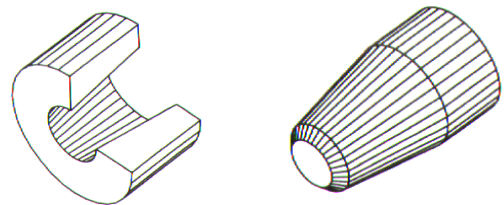

164. ábra

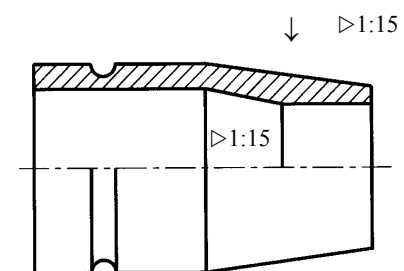

165. ábra

8. Mérethálózat



8.3. Furatok egyszerűsített méretmegadása

Zsúfolt vagy kis méretarányú rajzokon, ha a furatok eddig ismert méretmegadása az áttekinthetőséget nehezíti, megengedett a furatok egyszerűsített méretmegadása. A *furatméretet a furattengelytől kiinduló mutatóvonalon kell megadni*. Az első szám a furat átmérője, a második szám a furat mélységére vonatkozik (166. ábra).

Átmenőlyuknak csak az átmérőjét írjuk elő. Ezért ha a méretmegadás csak a lyuk átmérőjét tartalmazza, akkor a lyuk átmenőnek tekintendő.

A hengeresen vagy kúposan süllyesztett furatok egyszerűsített méretmegadásakor a mutatóvonalat a süllyesztés oldalán kell megadni. Az első szám az alapfurat átmérőjét, a második a süllyesztés átmérőjét, a harmadik a süllyesztés mértékét vagy a kúpos süllyesztés központi szögét jelenti (167. ábra).

Ha a süllyesztés mértéke és a kúpszög megadása egyaránt szükséges, akkor a süllyesztés mértékét követi a kúpszög megadása (168. ábra).

8.4. A felületkikészítés és a hőkezelés rajzi megadása

Ha az alkatrész valamilyen különleges állapotát is jelölni kell, pl. a felületkikészítés területét vagy a hőkezelés helyét kell mérettel megadni, akkor azt a területet vagy a helyet a felülettől kis távolságra és azzal párhuzamosan rajzolt vastag pontvonalal kell jelölni (169. ábra).

A felületkikészítés módját nyílban végződő mutatóvonalon adjuk meg. A szöveges utasítás mindig az alkatrész *kész állapotát* fejezi ki (pl. "Sörétezve").

Ha szükséges, a felületkikészítés helyét mérettel kell meghatározni (170. ábra).


Ha a helymeghatározás forgásfelületre vonatkozik, akkor a jelölést elegendő csak az egyik oldalon megadni (171. ábra).

Hőkezelendő termék rajzán fel kell tüntetni a termék hőkezelés utáni tulajdonságait (pl. keménységét). A kezelés felületmélységét *h* betűvel kell jelölni (172. ábra).


Pl. $h\ 0,7...0,9\text{ mm}; 40...44\text{ HRC};$
 vagy $h\ 0,8...1\text{ mm}; 42\pm 2\text{ HRC}.$

Ha a munkadarab csak egy részére vonatkozik a hőkezelési utasítás, akkor ezt jelölni kell (173. ábra).


A működő felületek épségének megóvása érdekében a keménységmérés helyét szöveggel jelöljük meg (174. ábra).

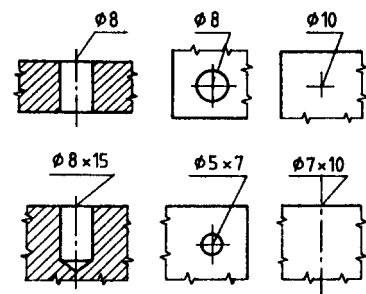


166. ábra

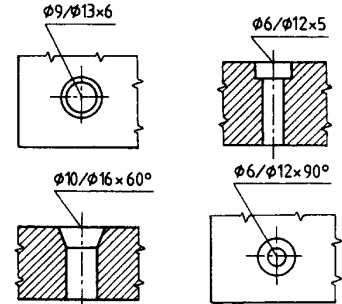


167. ábra

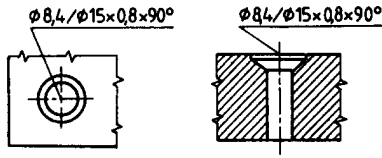

168. ábra

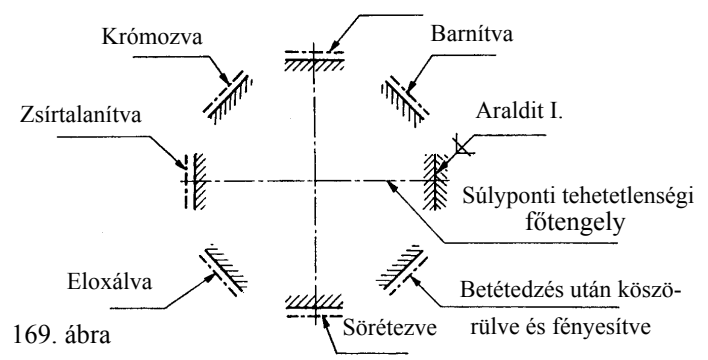


169. ábra

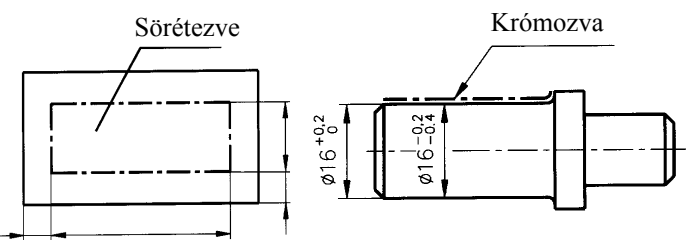


170. ábra

171. ábra

$h\ 0,8...1\text{ mm } 42\pm 2\text{ HRC}$

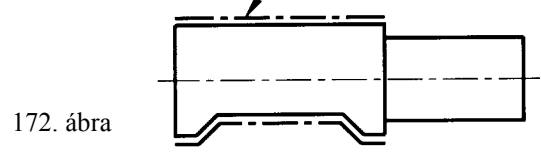

172. ábra

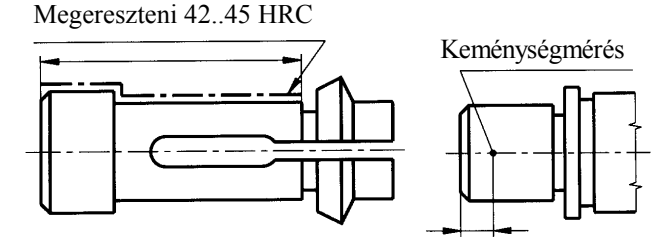

173. ábra


174. ábra

8. Mérethálózat



8.5. Kötőelemek felfekvő felületének jelölése

Az öntvények felülete általában nem alkalmas felfekvő felületként csavarfej vagy más kötőelem számára. Ezért a furatok környékét - adott átmérőjű részen - meg kell munkálni. Ezt kör alakú tisztító forgácsolással érhetjük el. A felfekvő felület méretét mutatóvonalon jelöljük. (175. ábra).

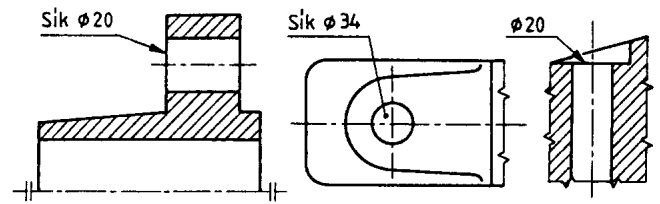


175. ábra

8.6. Magától értetődő méretek

Azokat a méreteket, amelyek az ábrázolásból méretmegadás nélkül is egyértelműen megállapíthatók, *magától értetődő méreteknek* nevezzük. Ezeket a méreteket csak akkor kell megadnunk, ha erre különleges okunk van (pl. tűrés).

Ilyen magától értetődő méretek (176. ábra):

- a merőlegesnek rajzolt élek, vagy felületek merőlegessége;
- a párhuzamosra rajzolt élek, középvonalak párhuzamossága;
- a szabályos hatszög szöge;
- a középvonallal felezett méretek félméretének egyenlősége;
- az átmenőfuratok jellege, ha a mélységük nem adott;
- az osztások szögméretei, ha a rajzon az osztások megadott számából az egyértelműen következik.

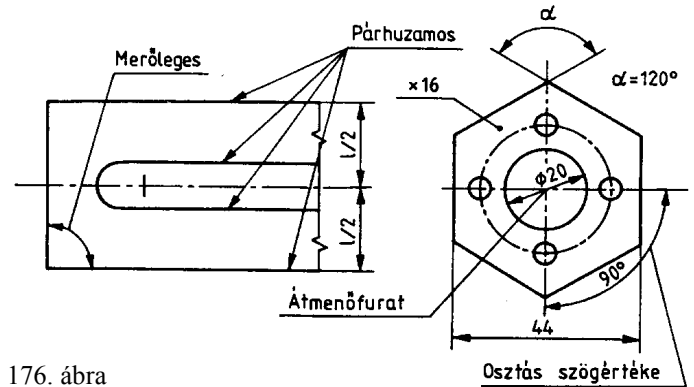

176. ábra

8.7. A mérethálózat felépítése


8.7.1. A mérethálózat felépítésének általános szabályai

Mérethálózatnak nevezzük a rajzon megadott összes méretet. A mérethálózat felépítésén az alkatrész egyértelmű meghatározásához szükséges méretek rendezett elhelyezését értjük.


A mérethálózat felépítésekor tekintettel kell lenni az alkatrész vagy szerkezet működésére és elkészítésének módjára, továbbá figyelembe kell venni a gyártásközi és a végső ellenőrzés, valamint mérés módját is.

A *műhelyrajz* az alkatrészt elkészítés utáni állapotában ábrázolja.

Az alkatrész rajzán annyi méretet kell és csak annyit szabad megadni, amennyi az egyértelmű meghatározásához szükséges. Minden méret lehetőleg csak egyszer - a legjellemzőbb vetületen - szerepeljen. A méretmegadás egyes elemeinek meg kell felelniük az eddig tanult szabványos előírásoknak.

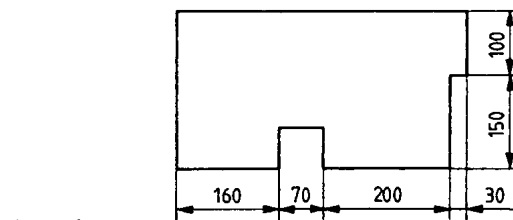


177. ábra

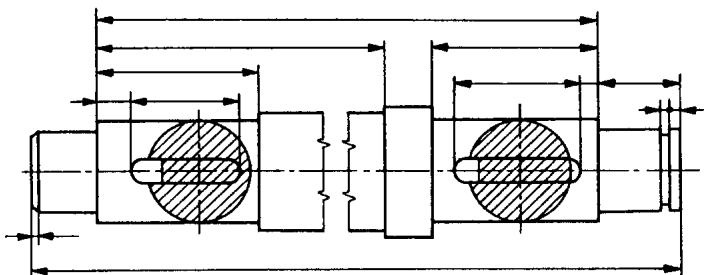

178. ábra

8.7.2. Láncszerű méretmegadás

Ez a mérethálózat csak ott alkalmazható, ahol a mérettűrések, ill. a méret határeltéréseinek összeadódása nem ütközik az alkatrész funkcionális követelményeivel (177. ábra).

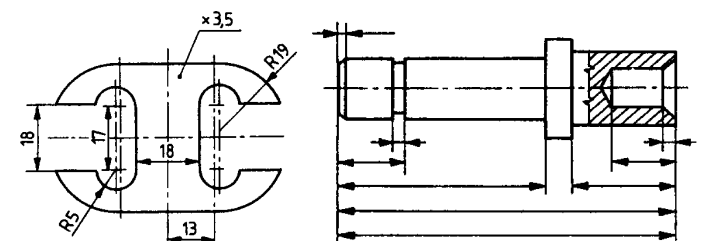

179. ábra


8.7.3. Bázistól induló méretmegadás

Ez a mérethálózat ott alkalmazható, ahol az azonos irányú méretek közös alaptól indulnak.

A *bázisvonal* lehet:

- a működés szempontjából fontos méret határvonala (178. ábra);
- a működés szempontjából fontos szimmetriatengely (179. ábra);
- a főméret valamelyik határoló vonala (180. ábra);
- egy adott távolságra fekvő, a vetület kontúrjain kívül levő, de a szerkesztéshez vagy gyártáshoz felhasznált pont, egyenes, sík is (181. ábra).

180. ábra

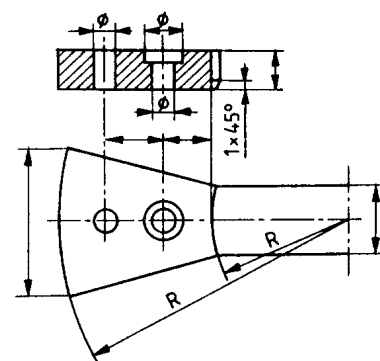

181. ábra

8. Mérethálózat



Célszerű, ha a szerkesztési, a gyártási és az ellenőrzési bázisfelületek egybeesnek.

Ez a méretmegadási mód lehet:

- *párhuzamos méretmegadás*, amikor az egyes méretvonalak egymással párhuzamosan helyezkednek el, olyan távolságra, hogy a méreteket jól el lehessen helyezni;
- *összevont (halmozott) méretmegadás*, amely a párhuzamos méretmegadás egyszerűsítése. Ott alkalmazható, ahol leolvasási nehézségek nem merülnek fel.

A közös kiindulási pontot a legalkalmasabb helyen kell elhelyezni, és kb. 3 mm átmérőjű üres körrel és 0 méretszámmal jelölni. A közös méretvonal végpontja nyílban végződik. A méretszámokat a méretvonal-határolók közelében helyezük el a **182.** és **183. ábra** szerint.

A méreteket az egyes vetületeken a külső és belső tagoltságnak megfelelően csoportosítani célszerű. Ezt kívánja meg a könnyebb áttekinthetőség és a megmunkálás folyamata is. Ha a tárgynak ugyanazon elemét nézetben és metszetben egyaránt ábrázoljuk, akkor a külső méreteket a nézetben, a belső méreteket a metszeti képen célszerű megadni (**184. ábra**).

A nyersen maradó és a megmunkált felületek meghatározásához a szükséges méreteket is célszerű különválasztva csoportosítani.

Az összevont (halmozott) méretmegadást két irányban is alkalmazhatjuk, lemezen levő lyukak elhelyezésének megadására. Ebben az esetben a kiindulási pontokat a **185. ábra** szerint helyezük el.

8.7.4. Táblázatos méretmegadás

Ezt a méretmegadási módot a két irányban alkalmazott összevont (halmozott) méretmegadás helyett alkalmazhatjuk. A helyzetmeghatározó méretpárhoz hozzárendeljük a furat átmérőjét is. A közös kiindulási pontokat itt is a legalkalmasabb helyen kell elhelyezni, és kb. 1 mm átmérőjű ponttal és 0 méretszámmal jelöljük (**186. ábra**).

8.7.5. Kombinált méretmegadás

Mint az elnevezés is mutatja két méretmegadási mód ötvözetéről van szó. A méretek egyenkénti (láncszerű) és az összevont (közös pontból kiinduló) méretmegadásának együttes alkalmazását jelenti (**187. ábra**).

8.7.6. Méretek elosztása a rajzon


A mérethálózatnak határozott rendszerben kell tartalmaznia az előző pontokban tanultak szerint azokat a méreteket, amelyek a munkadarab meghatározásához szükségesek. A méretek célszerű elosztása a rajzon nemcsak a rajz esztétikai értékét növeli, de könnyíti a megértést is.

Forgásfelületek tengelyirányú vetületén sok a koncentrikus kör. Az átmérők méreteit tehát inkább a hengerfelületek másik vetületén adjuk meg.


A főméreteket úgy adjuk meg, hogy azokat könnyen megtalálhassuk a rajzon. Az értelemszerűen összefüggő méreteket a legjellemzőbb vetületen összefüggő mérethálózatban kell megadni, pl. a reteszhorony szélességét, mélységét (**188. ábra**).

Az egy munkafolyamathoz tartozó méreteket lehetőleg egy vetületen adjuk meg (**189. ábra**).


182. ábra

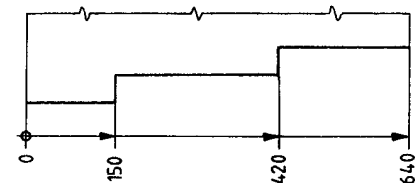


183. ábra

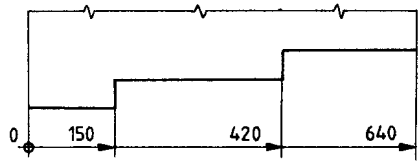

184. ábra

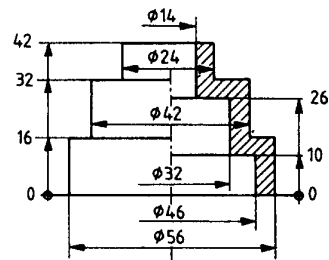


185. ábra

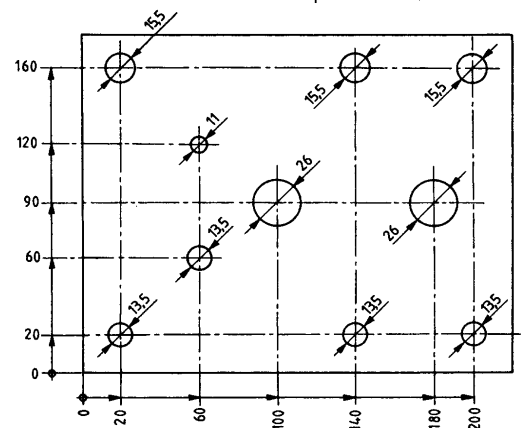


	X	Y	ϕ
1	20	160	15,5
2	20	20	13,5
3	60	120	11
4	60	60	13,5
5	100	90	26
6			
7			
8			
9			
10			


186. ábra

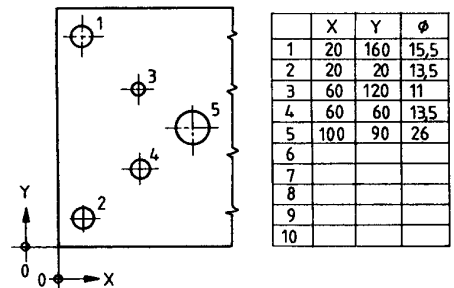


187. ábra

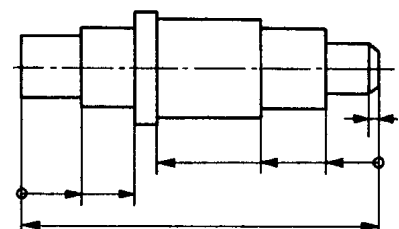

188. ábra

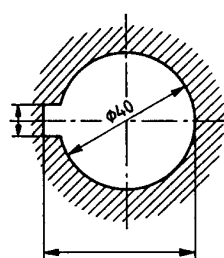

189. ábra

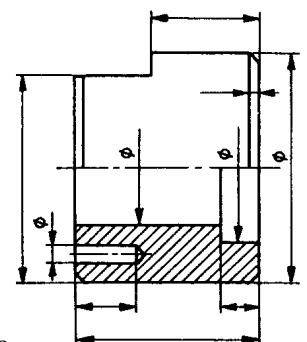

9. Felületminőség megadása



9. Felületminőség megadása

A munkadarabok elkészítése során a méretek megvalósítása mellett az egyes felületek megmunkálási módjára is kell utasítás. Ezt a felületi minőség előírásával biztosítjuk.

9.1. Alapfogalmak

A *valóságos felület* a testnek a külvilággal közvetlenül érintkező határa. Ezt a határt a leggondosabb megmunkálással sem tudjuk tökéletes - a rajzon méretekkel megadott - felületűre elkészíteni.

Az alkatrészek általában egyszerű mértani felületekből (sík, henger, kúp, gömb, körgyűrű) épülnek fel. E felületek méreteit a rajzon az előző fejezetekben ismertetett szabályok szerint adjuk meg. A valóságos felület azonban az ideális *geometriai felülettől* mindig eltér, és nem is mérhető meg pontosan, mert a *mért felület* pontossága mérőeszközeink és mérési eljárásaink pontosságától függ.

A méréssel meghatározott felület az *észlelt felület*. Ábrázolni ennek valamilyen (többnyire egyenes) vonal menti észlelt szelvényét tudjuk (**190. ábra**), és ezt az észlelt profilt fogadjuk el tényként (tényleges profil) használatra, értékelésre.

A *felületminőség* a felület *mikrogeometriai* jellemzőinek összessége. Ide tartozik minden *egyenetlenség*, *hullámosság*, *érdesség*, *barázdairány* stb.

A műszaki gyakorlatban a felületminőségnek vagy azért van jelentősége, mert a kapcsolódó alkatrészfelületek súrlódásának csökkentése növeli az élettartamot, vagy azért mert esztétikai követelményeket kell kielégítenie.

9.2. Egyenetlenségek

A műszaki tárgyak valóságos felülete a különféle egyenetlenségek (munkagép, szerszám, munkadarab kopása, lengése, rezgése; befogási hibák; forgácsolási jellemzők; belső feszültségek stb.) következtében eltér a rajzon ábrázolt és előírt ideális, azaz mértani felülettől.

Ha az eltéréseket a teljes mértani felülethez viszonyítva értékeljük, akkor *makrogeometriai vizsgálatról* beszélünk, a hibát pedig *makrohibának* nevezzük. Ilyen egyenetlenség az *alakhiba*, és a felület egésze alapján észlelhető *hullámosság*.


Az *alakhiba* a munkadarab valóságos felületének makrogeometriai eltérése a mértani felülettől, az egész felületre vagy ennek egy részére vonatkoztatva. Például elő nem írt kúposág, ovalitás, ívesség (homorúság, domborúság).

Ha a felület - tetszőleges helyén kiválasztott - kis részén levő egyenetlenségek értékelése alapján állapítjuk meg az egész felületre vonatkozó érvényes jellemzőket, akkor *mikrogeometriai vizsgálatról* van szó, a hibát pedig *mikrohibának* nevezzük. Ilyen hiba az érdesség és a hullámosság.

Az érdesség a munkadarab valóságos felületének kis térfokú, jellegzetes mintázatot mutató, ismétlődő egyenetlensége, amelynek hullámhossza nagyságrenddel kisebb a hullámosságként figyelembe vett hullámhossznál.

A hullámosság a valóságos felületnek az a nem szándékos, viszonylag nagy térfokú, ismétlődő felületi egyenetlensége, amelynek hullámmélysége a hullámhosszhoz (2,5...25 mm) képest kicsi (1/40 vagy kisebb).

Az itt leírt fogalmaknak megfelelő egyenetlenségek között nincs éles határ. Elnevezésükről, okaikról, észlelésmódjukról és jellegükről a **4. táblázat** tájékoztat.

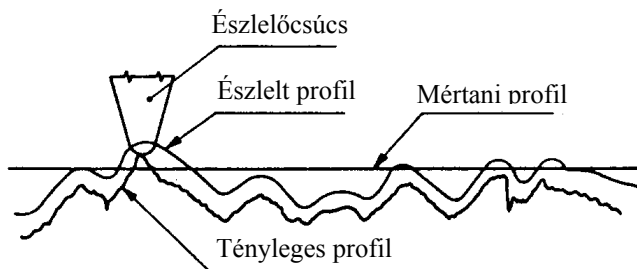

190. ábra

4. táblázat

	elnevezés	okozója	észlelése	jellege	vizsgálati tartománya
Makrohibák	Síktól való eltérés ovalitás, kúposág stb.	Munkagép, munkadarab kopása Munkadarab deformációja Befogási hibák Elhúzóadás	Hossz és szögmérés	Alakhiba	Makro geometria
	Hullámosság	Munkagép, munkadarab lengése Szerszám excentrikus befogása Munkadarab, szerszám alakhibája Belső feszültség			
Érdesség	Barázdák	Forgácsolási jellemzők: előtolás, fogásmélység, forgácsoló sebesség, geometria	Geometriai vagy fizikai felületvizsgálat	Felületi érdesség	Mikro geometria
	A barázdák felületén lévő rovatkák, repedések, görcsök, rücskők	A munkadarab anyaga Szerszám anyaga, kenés, hűlés, stb. Elektrokémiai folyamatok Kémiai hatások			
	Kristály szerkezet				

9. Felületminőség megadása



A valóságban az egyenetlenségek együtt fordulnak elő, közvetlenül nem is érzékelhetők helyesen. Mivel a felületet a gyakorlatban a profiljával helyettesítjük, ezért az *észlelt profilt* a hullámhossz szerint szétválasztott összetevőire kell szétbontani (191. ábra). Ahhoz, hogy az így szétválasztott összetevők külön-külön értékelhetők legyenek, a vizsgálni kívántnál durvább összetevőt figyelmen kívül kell hagyni. Ezt *hullámossági profinnál* az alakhiba profilgörbéjének kiegyenesítésével, az *érdességi profinnál* pedig az alakhiba és a hullámosság profilgörbéjének a kiegyenesítésével érhetjük el. Így kapjuk azokat az egyenes középvonalú, észlelt hullámossági és érdességi profilekat, amelyekből a jellemző mérőszámok már meghatározhatók. A továbbiakban az észlelt érdességi vagy hullámossági profilon mindig az így készült, kiegyenesített középvonalú, *származtatott észlelt profilt* kell érteni.

A gyakorlatban az észlelt profinnak ilyen analitikus szétbontására általában nincs szükség, mert a tapintócsúcsos műszerek - beépített hullámszűrők segítségével - ezt a szétbontást automatikusan elvégzik, és már az egyenes középvonalú, származtatott profil jellemzőit mutatják és értékelik ki. Ha szükséges, akkor ezt az egyenes középvonalú érdességi vagy hullámossági profilt rajzolják meg.

9.3. Felületi érdesség

A munkadarab valóságos és észlelt felülete rétegnek tekinthető. A réteg felületi egyenetlenségeinek számszerű jellemzése nehézkes. Ezért ezeket az egyenetlenségeket általában a megmunkálás irányára merőleges *profilsíkokban* vizsgáljuk. Az itt megállapított *profiljellemzők* alapján bíráljuk el a felület érdességét.

Az ebben a profilsíkokban észlelt profil azonban az érdességen kívül a felület hullámosságából és alakhibájából származó torzulásokat is tartalmaz. Az érdesség értékelésekor csak az alak-hibaprofil és hullámossági-profil kiegyenesítésével nyerhető érdességi profil használható fel.

A *felületi érdesség* jellemzésére célszerű olyan adatokat választani, amelyek viszonylag egyszerűen és megbízhatóan megállapíthatók, ugyanakkor ezekkel a különböző felületek érdessége összehasonlítható.

Az érdességi profilon észlelt eltéréseket meghatározott hosszúságú *alaphossz*- (alaphossz-) tartományban vizsgáljuk. Az *alaphossz* az a hullámhossz, amelynél nagyobb hullámhosszúságú egyenetlenségeket az érdesség vizsgálatakor már figyelmen kívül hagyunk. A profil alaphossznyi szakaszán az érdesség jellegzetes alakja már látszik.

Az érdességi profilon a hullámhossz a magassághoz képest viszonylag kicsinek látszik, de az észlelt profil értékelésénél figyelembe kell venni, hogy amíg hosszirányban csak 50...100-szoros a nagyítás, addig az eltérések irányában 500...10 000-szeres.

A gyakorlatban leginkább az R_a *átlagos érdesség* és az R_z *egyenetlenségmagasság* terjedt el az érdesség jellemzésére (192. ábra). (Az érdesség angolul Roughness.)

 
Az olyan rajzokon, melyeken a hossz méreteket mm helyett hüvelykben (in, ") adják meg, az érdességi mérőszámokat mm helyett μin -ben írják fel. Mivel 1 m kb. 40 in, ezért az ilyen mérőszámok a nálunk szokásosoknak 40-szeresei!

A kétféle mértékegységű R_a felületi érdesség mérőszámai helyett az ISO 1302 (E) szabvány közös fokozatszámokat vezetett be (5. táblázat).

Alakhibát, hullámosságot és érdességet tartalmazó észlelt profil



Az alakhiba profilja



Alakhiba nélkül hullámosságot és érdességet tartalmazó észlelt profil




Az érdességi profil



Hullámossági profil



191. ábra

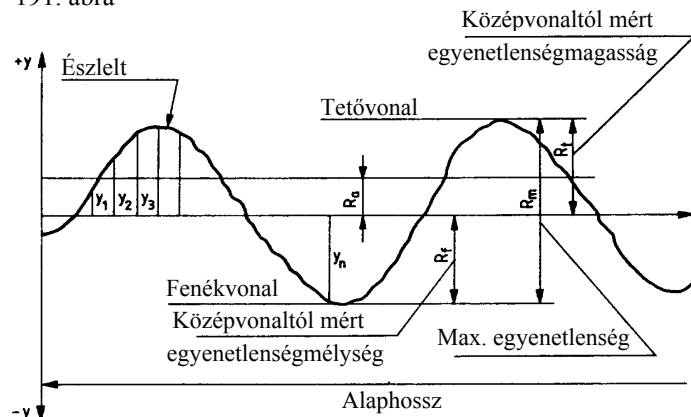

192. ábra

5. táblázat

Felületi érdesség, R_a		Felületi érdesség fokozatszáma az ISO 1302 alapján
μm	μm	
50	2000	N12
25	1000	N11
12,5	500	N10
6,3	250	N9
3,2	125	N8
1,6	63	N7
0,8	32	N6
0,4	16	N5
0,2	8	N4
0,1	4	N3
0,05	2	N2
0,025	1	N1

9. Felületminőség megadása



9.4. Az érdesség megadása géprajzon

A felületi érdességet a rajzon az érdesség jelével, az átlagos érdesség vagy egyenetlenségmagasság mérőszámával és szükség esetén az érdesség egyéb kiegészítő adatával kell megadni.

A rajzokon az alkatrészek megmunkálása során megengedhető legnagyobb átlagos felületi érdességet kell előírni. Általában az átlagos érdességet írjuk elő, ezért ennek betűjelét (R_a) nem kell feltüntetni. Az egyenetlenségmagasság betűjelét (R_z) mindig fel kell tüntetni a mérőszám előtt.

Az érdességi jelet vékony folytonos vonallal rajzoljuk, felépítését a **193. ábrán** láthatjuk.

Az érdességi jelet kiegészíthető a megmunkálásra és az ellenőrzésre vonatkozó utasításokkal, valamint egyéb adatokkal:

- a az érdesség betűjelének és számértékének a helye;
- b a megmunkálási és ellenőrzési utasítás helye;
- c az alaphossz mm-ben megadott számértékének a helye;
- d a felületi egyenetlenségek irányának jelölésére fenntartott hely;
- f az R_a -tól különböző érdességi érték.

A vonalszakaszt csak akkor kell megrajzolni, ha mérési vagy ellenőrzési utasítást és/vagy az alaphosszt vagy a hullámosságot kívánjuk megadni.

Az érdességi jelet a megmunkálási igénytől függően különböző módon rajzolhatjuk. Ha csak az alapjelet rajzoljuk meg, akkor ezzel azt jelezzük, hogy a megmunkálás módja közömbös a számunkra.

A forgácsoló megmunkálással elérendő érdességet zárt ékkel jelöljük, forgácsolás nélküli megmunkálás esetén (kovácsolás, hengerelés, mángorlás, öntés stb.) a körös nyitott éket használjuk (**194. ábra**).

Az érdességi jelet a rajzon úgy kell elhelyezni, hogy annak csúcsa a felület kontúrvonalával kívülről érintkezzen.


Az érdességi jelet elhelyezhetjük még a méretsegédvonalon vagy a felülethez nyíllal kapcsolt mutatóvonalon, helyszüke esetén a méretvonal meghosszabbításán is (**195. ábra**). Az érdességi jelet semmilyen vonal nem metszheti. Ha metszené, akkor azt a vonalat (kontúr-, méret-, segédvonal stb.) meg kell szakítani.

Az érdesség számértékét az érdesség jelében kell megadni. Az érdesség számértékét úgy kell felírni, hogy a rajz többi méretszámával, ill. feliratával azonos irányból legyen olvasható (**196. ábra**).



Az alkatrész minden egyes felületének érdességét függetlenül a vetületek számától, csak egy helyen adjuk meg, lehetőleg azon a képen, amelyen a felület helyét meghatározó méret is megtalálható. A töréssel megszakított felületen is csupán egy helyen kell megadni a felületi érdességet. Ugyancsak egyszer kell megadni az osztással megadott furatok, fogak érdességét is (**197. ábra**).

Ha az érdesség megengedhető legkisebb értékét is elő kell írni, akkor az érdességet határértékekkel adjuk meg (**198. ábra**).


Ha az alkatrész minden felülete azonos érdességű, akkor ezt az érdességet a rajz jobb felső sarkában kiemelten kell megadni. A kiemelt érdességi jelet is vékony folytonos vonallal rajzoljuk, nagysága a felülethez rajzolt jel 1,4...2-szerese legyen (**199. ábra**).

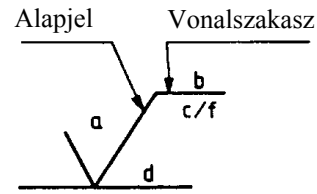


193. ábra

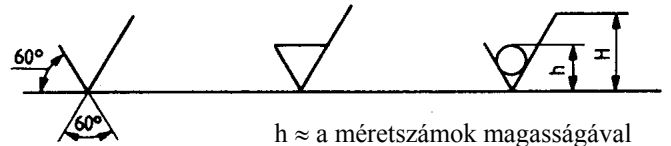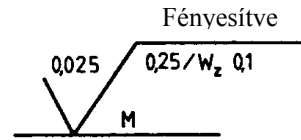


194. ábra

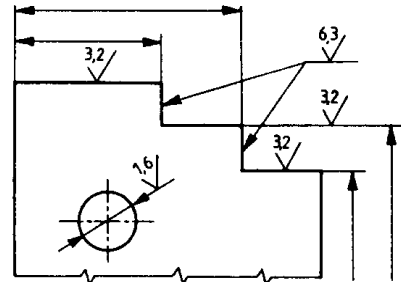


195. ábra

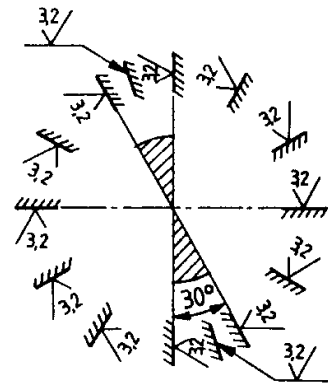


196. ábra

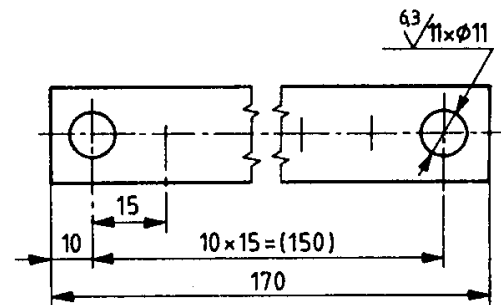

197. ábra

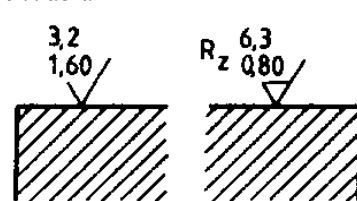

198. ábra

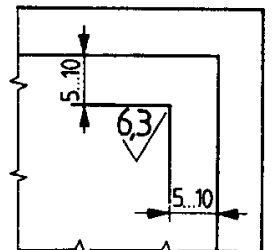

199. ábra

9. Felületminőség megadása



A kiemelt érdességi jel mindazokra a felületekre vonatkozik, amelyek nincsenek érdességi jellel ellátva. A mellette elhelyezett kerek zárójeles nyitott ék azt jelenti, hogy a kiemelt érdességtől eltérő érdességű felület is van a rajzon (200. ábra).

A szállítási állapotban (megmunkálás nélkül) maradó felületeket körös nyitott ékkel jelöljük. Ilyenkor számértéket nem írunk a jelre (201. ábra). A körös nyitott ék önmagában - zárójeles ék és számérték nélkül - kiemelt felületi jelként nem szerepelhet.

A felületi egyenetlenségek (megmunkálási nyomok) irányát - ha szükséges - a 6. táblázatban összefoglalt jelekkel írjuk elő.

Adatokkal kiegészített érdességi jel ismétlődésekor vagy helyszűke esetén a felületi érdesség megadható más célra nem foglalt kisbetűvel és nyitott ékkel. A jelmagyarázatot a feliratmező felett a műszaki követelményekben kell megadni (202. ábra).

Az azonos névleges méretű, de különböző érdességű felületszakaszokat egymástól vékony folytonos vonallal kell elválasztani, és az érdességet külön-külön meg kell adni (203. ábra).

Egymással éllel csatlakozó felületek azonos érdességét egyszer kell megadni. Ezt az érdességi jelre rajzolt 4...5 mm átmérőjű, vékony vonalú körrel jelezzük (204. ábra).

Folyamatos átmenettel csatlakozó felületekre az azonos érdességet csak egyszer kell megadni (205. ábra).

Furatok egyszerűsített méretmegadásakor a furatfelület érdességét is a méretvonalon kell megadni. Az érdességi jel megelőzi a méretszámot (206. ábra).

Kötőelemek alatti felfekvő felületek felületi érdességét a megmunkálási átmérővel együtt kell megadni. Az érdességi jel megelőzi az átmérő méretét (207. ábra).

Méretmegadással ellátott összeállítási rajzokon az illeszkedő felületek érdességét mindkét felületre külön-külön meg kell adni (208. ábra).


9.5. Felületi hullámosság

A hullámosság a névleges felülettől való olyan nagy térközű ismétlődő eltérés, amelynek hullámhossza a hullám mélységének sokszorosa (legalább 40-szerese). (209. ábra)


A felületi hullámosságot a műszaki rajzokon a hullámosság alakjelével, a hullámosság magasság betűjelével és számértékével, valamint - esetenként - a hullámosság egyéb kiegészítő adatával kell megadni.

A hullámosság alapjele az egyenlőtlen szárú nyitott ék, vonalszakasszal. Az alapjelet vékony folytonos vonallal rajzoljuk. Ezt a jelet közvetlenül a felületre rajzoljuk vagy a felülethez nyíllal kapcsolódó mutatóvonalra.


A hullámosság magasság mérőszámát a W_z (Waviness) betűjelével együtt a vonalszakasz alá írjuk. A hullámosság magasság számértékét μm -ben adjuk meg (210. ábra).

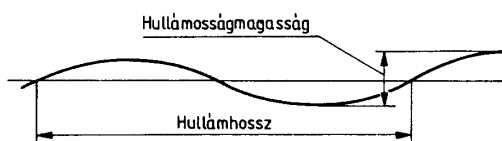


209. ábra

 


210. ábra

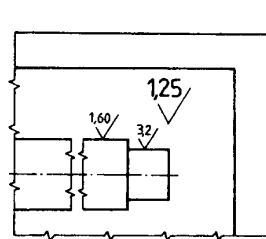


200. ábra

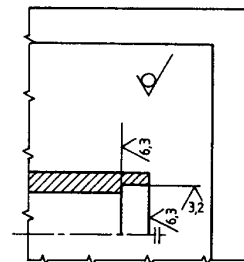


201. ábra

 


202. ábra

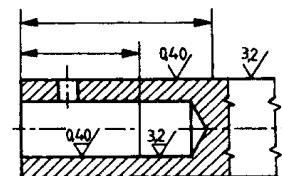


203. ábra

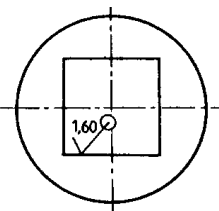


204. ábra

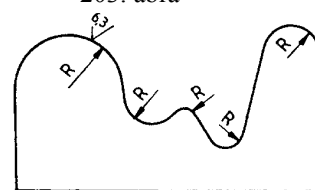


205. ábra

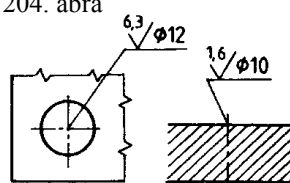

206. ábra

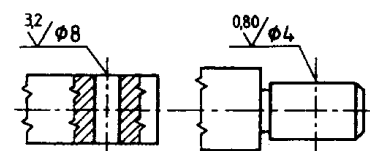

207. ábra

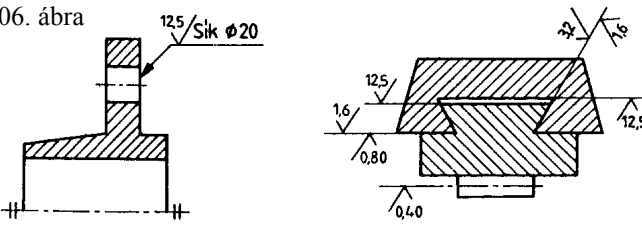

208. ábra

6. táblázat

rajzjele	értelmezése	megadás a rajzon
	A barázdairány az ábrázolt felület - érdességi jellel ellátott - kontúrvonalával párhuzamos	
	A barázdairány az ábrázolt felület - érdességi jellel ellátott - kontúrvonalára merőleges	
	A barázdairány az ábrázolt felület - érdességi jellel ellátott - kontúrvonalával ferde, egymást keresztező	
	A barázdairány a vázlat szerinti - meghatározott irány nélküli - mintázatú	
	A barázdairány közelítőleg kör alakú a felület középpontjához képest	
	A barázdairány közelítőleg sugárirányú a felület középpontjához képest	
	Nem barázdált. A felület egyenetlensége pontszerű bemélyedéseiből adódik (pl. szikraforgácsolt)	

10. Mérettűrés



10. Mérettűrés

10.1. A tűrés

Az alkatrészek - rajzon megadott - névleges méretei, szögei, eszményi alakja, méreteik egymáshoz való viszonya a gyakorlatban a legmondosabb megmunkálással sem készíthető el tökéletes pontossággal. A gyakorlatból tudjuk, hogy egy munkadarab mérete vagy alakja bizonyos határok között eltérhet a pontos mérettől. Megelégedhetünk azzal, hogy meghatározzuk, mekkora *méretszóródás* mellett gazdaságos a gyártás, a válogatás és utánmunkálás nélküli szerelhetőség és cserélhetőség.

10.2. A mérettűrés alapfogalmai

A *méret* a hosszúság valamilyen mértékegységben (általában milliméterben) kifejezett számértéke.

A rajzon a méretszámmal megadott méretet *névleges méretnek* (N) nevezzük.

Az alkatészrajz alapján elkészített munkadarab valóságos méretét pontosan nem is tudjuk megállapítani, mert a mérés eredményét befolyásolják az ún. rendszeres hibák (környezeti tényezők, elsősorban a hőmérséklet ingadozása) és a szubjektív hibák is (pl. a fáradság).

Az alkatész *tényleges méretének* egy megengedett hibájú mérőeszközzel mért (észlelt) méretét tekintjük.

A mindenkori követelmény az, hogy a *tényleges méret* minél jobban közelítse meg a *névleges méretet*. Ennek érdekében határt szabhatunk a *tényleges méret* és *névleges méret* közötti eltérésnek.

Határméretnek nevezzük azt a két méretet, amelyek között a *tényleges méretnek* el kell helyezkednie. Határesetként a *tényleges méret* megegyezhet a *határmérettel* is.

A határméreteket úgy kell megállapítani, hogy az alkatész használhatóságát, működési feltételeit az elkészült alkatész kielégítse.

A *felső határméret* (FH) a két határméret közül a nagyobb.

A *alsó határméret* (AH) a két határméret közül a kisebb.

A *közepes méret* (M) a felső és alsó határméret számtani közepe.


Ha sorozatban gyártott alkatrészek valamelyik méretét több darabon rendre megmérjük, és a mért *tényleges méreteket* feljegyezzük, majd a mérések eredményét gyakoriság szerint diagramon ábrázoljuk, a **211. ábrához** hasonló alakú görbét kapunk. Ezt a görbét *normális eloszlási görbének* vagy Gauss-görbének nevezzük.

Ha az alkatész rajzán megadott alsó és felső határméretet berajzoljuk a görbébe, látjuk, hogy néhány alkatész a megengedettnél kisebbre, ill. nagyobbra készült. Ezeket az alkatrészeket tekintjük selejtesnek. A *felső és az alsó határméret különbsége a tűrés* (T). Ez egyben a *méretszórás* megengedett nagysága is. $T = FH - AH$

Sorozatgyártáskor nincs is szükség arra, hogy a *tényleges méretet* megállapíthassuk, ehelyett általában *határmérő* idomszerekkel vagy más módon azt állapítjuk meg, hogy a *tényleges méret* az előírt határon belül van-e.


A megmunkálási eljárás során arra kell törekednünk, hogy az elkészült munkadarab *tényleges mérete* a *közepes méretet* minél jobban megközelítse.

Az ISO illesztési rendszerben *alapeltérésen* mindig azt a *határeltérést* értjük, amelyik az *alpvonalhoz* közelebb helyezkedik el, kisebb az abszolút értéke (**212. ábra**).

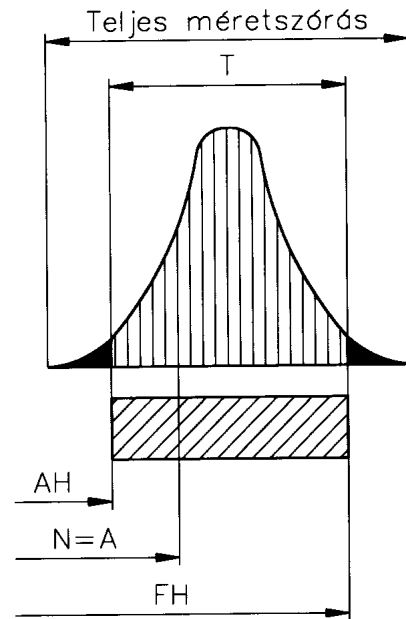


T tűrésnagyság
 AH alsó határméret
 FH felső határméret
 $N=A$ névleges méret

211. ábra

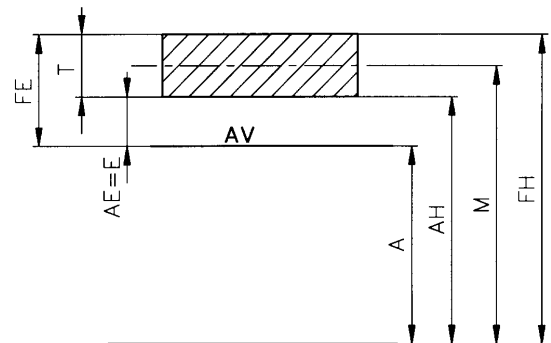

212. ábra

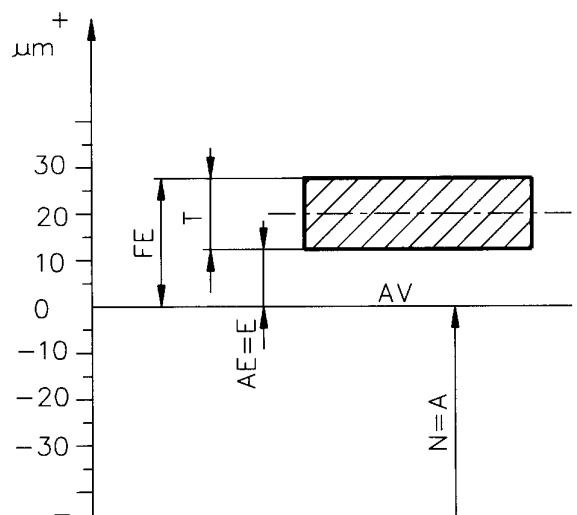

213. ábra

10. Mérettűrés



A gyakorlatban előfordul, hogy az alkatrész tűrését ábrázolni kell. Ilyenkor a természetes méretarány nem használható, csak az eltéréseket ábrázoljuk a célszerűen megválasztott nagyítással.

Ha az alapvonalat vízszintesre rajzoljuk, akkor az alapvonal felett a pozitív, alatta a negatív eltéréseket ábrázoljuk (213. ábra).

Az alapvonal a névleges mérettel meghatározott vonal, amely a tűrésmezők ábrázolásában a 0 határeltérésnek felel meg. Az összefüggések szemléltetését 214-215. ábrán mutathatjuk be.

Mivel a méretszóródás alapvetően befolyásolja az alkatrészek kapcsolódását, ill. működését, ezért a megengedhető méretszóródást a határméret előírásával meg kell adni. A határméretet a névleges méret és egy előjeles határeltérés együttesével adjuk meg. Az így előírt eltérést *határeltérésnek* nevezzük.

A *felső határeltérés (FE)* a felső határméret és a névleges méret különbsége: $FE = FH - N$

Az *alsó határeltérés (AE)* az alsó határméret és a névleges méret közötti különbség: $AE = AH - N$.

A határeltéréseket közvetlenül a névleges méret után írjuk előjelüket feltüntetve. A 0 számértékű határeltérést is kiírjuk, természetesen előjel nélkül. A számok írásnagysága egy fokozattal kisebb legyen a névleges méretszám írásnagyságánál. (Számítógéppel készített rajzokon a határeltérések számjegyeinek írásnagysága a névleges mérettel azonos lehet.) A felső határeltérést kell az alsó fölé írni.

Az azonos számértékű, de ellenkező előjelű határeltéréseket \pm előjellel és egy számértékkel kell megadni. Ilyenkor a számjegy magassága az alapméret számjegyével azonos.

A névleges méret és a határeltérések együttes megadását *tűrésezett méretnek* nevezzük.

A tűrésezett méret megadására a 216. ábrán látunk példákat.

10.3. A tűrésmező, a tűrésnagyság és a tűrés elhelyezkedése

A tűrés magában foglalja a méretszóródás megengedett nagyságát, és meghatározza annak helyzetét az alapvonalhoz viszonyítva.

A tűrések ábrázolásakor a névleges méretnek megfelelő vonal az alapvonal. A tűrésmezőt erősen nagyítva rajzoljuk meg.

10.4. Tűrészetlen méretek pontossága

Az alkatrészrajzon a névleges méretekhez gyakran nincs tűrés feltüntetve. Ezek a *Tűrészetlen méretek*. Az így megadott méretek pontosságát is be kell határolni. Ellenkező esetben tetszőleges méretszóródással készülhetnek az alkatrészek.


A tűrészetlen méretek méretszóródásának nagysága IT minőségekkel vagy az MSZ ISO 2768-1:1991 szerinti osztályokkal (finom, közepes, durva, nagyon durva) határozható meg. (7. táblázat)

A tűrészetlen méretek méretpontosságát a műszaki követelményekben adhatjuk meg:


- a változat jele (1, 2, 3, 4) után
- kötőjellel kapcsolva a minőség számjelét (12, 14, 16, 17, amelyek megfelelnek a finom, közepes, durva és nagyon durva minőségének) és
- a vonatkozó MSZ ISO 2768-1:1991 szabványjelzetet.

Például: Tűrészetlen méretek: I-14 MSZ ISO 2768-1:1991


A tűrészetlen méretek határeltéréseinek megválasztásakor előnyben kell részesíteni az IT14-es minőséget vagy a közepes minőségi osztályt.

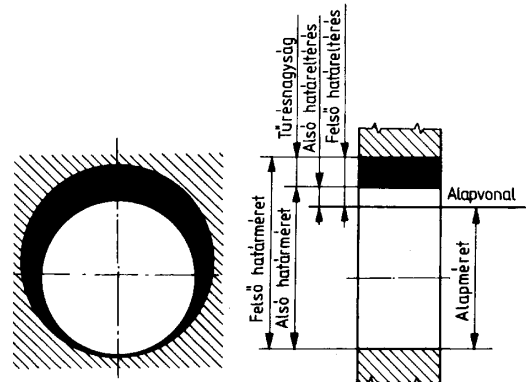

214. ábra

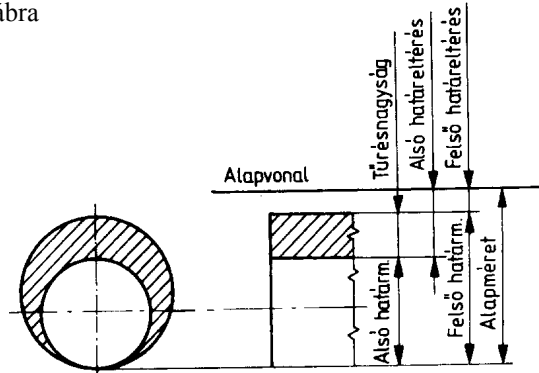

215. ábra

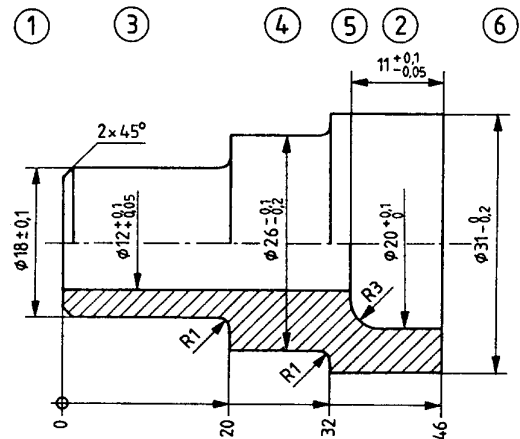

216. ábra

Példa	T	FH	AH
1	0,2	18,1	17,9
2	0,18	11,1	10,95
3	0,05	12,1	12,05
4	0,1	25,9	25,8
5	0,1	20,1	20
6	0,2	31	30,8

7. táblázat

Változat	Csapméret		Lyukméret		Egyéb méret, amely nem tekinthető sem csap sem lyukméretnek
	Körszelvényű	egyéb	Körszelvényű	egyéb	
Határeltérések az egyes változatokra					
1	-IT		-IT		$\pm \frac{t}{2}$
2	-t		+t		$\pm \frac{t}{2}$
3			$\pm \frac{t}{2}$		
4	-IT	$\pm \frac{t}{2}$	+IT	$\pm \frac{t}{2}$	$\pm \frac{t}{2}$

11. Illesztések



11. Illesztések

11.1. Az illesztés alapfogalmai

A gépek, szerkezetek alkatrészekből állnak. Ezeket az alkatrészeket gyakran egymástól távol, más-más üzemben állítják elő. Ennek ellenére az így elkészített alkatrészeknek utánmunkálás és válogatás nélkül szerelhetőnek kell lenniük. Ezt elsősorban a mérettűrésük megválasztása teszi lehetővé.


Ha két alkatrészt legyártunk, akkor azok összeszerelésekor valahogyan kapcsolódnak egymáshoz. A kapcsolódás az összeszerelés előtti tényleges méretektől függ. A csatlakozó két alkatrész kapcsolódó - összeszerelés előtti - tényleges méretei gyakorlatilag nem azonosak. Ha a furat tényleges mérete nagyobb a csap tényleges méreténél, akkor *játékról*, ha a furat tényleges mérete kisebb a csap tényleges méreténél, akkor *fedésről* beszélünk. A tényleges méretek különbségéből adódó játékot vagy fedést *illeszkedésnek* nevezzük (217. ábra).

Az *illesztés* két azonos alpméretű alkatrész csatlakozásának a jellege, amely meghatározza a csatlakozó alkatrészek közötti játékot vagy fedés nagyságát.







Az *illesztés jellege* két csatlakozó, tűréssel egymáshoz rendelt alkatrész közepes méretének a különbsége. Jellemzője a *közepes játék* vagy a *közepes fedés* (218. ábra).

A közös alpméretű alkatrészek tűrésmezőinek nagysága és helyzete háromféle illesztést hozhat létre: *laza* (219. ábra), *átmeneti* (220. ábra) és *szilárd* illesztést (221. ábra).

Szemléltető kép
a játék értelmezéséhez

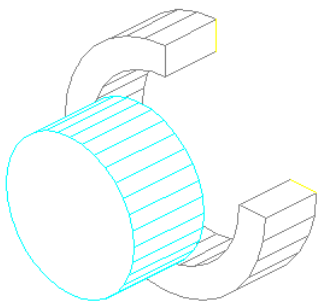

Szemléltető kép
a fedés értelmezéséhez

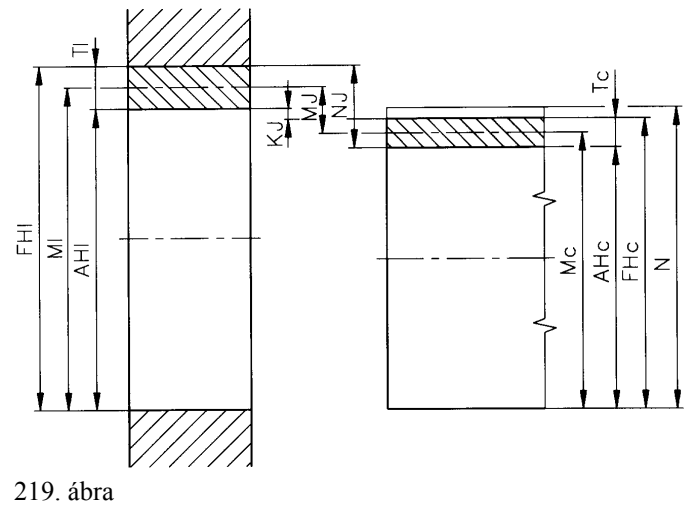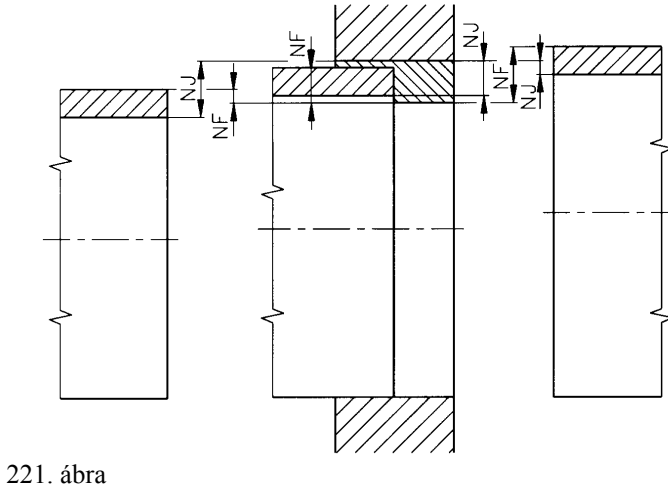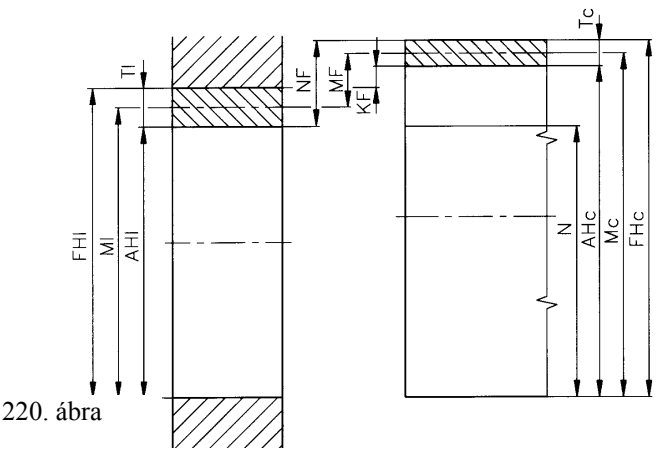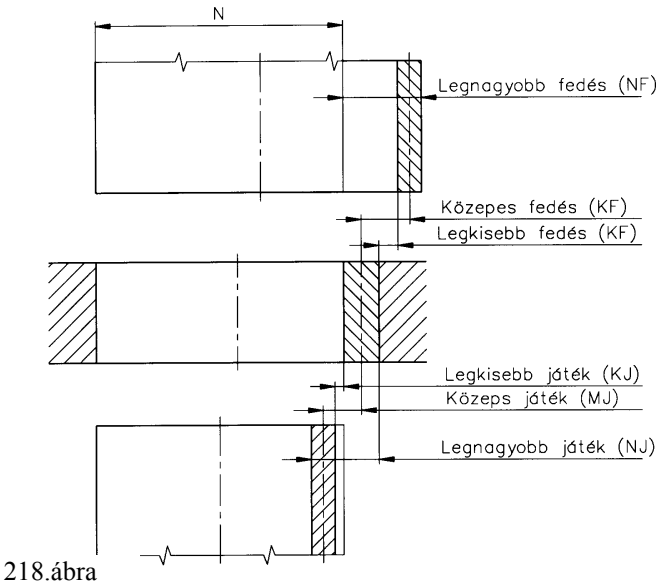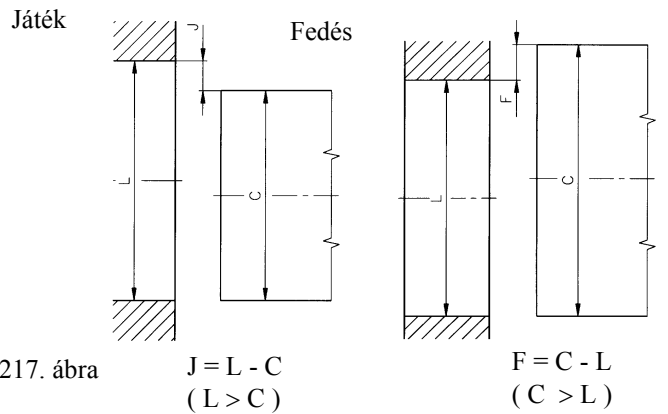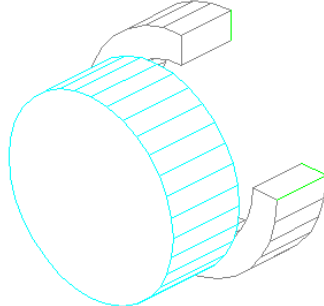

11. Illesztések



A *laza illesztés* olyan illesztés, amelyben az alkatrészek csak játékkal illeszkedhetnek.

Az *ármeneti illesztés* esetén az alkatrészek akár játékkal, akár fedéssel illeszkedhetnek, de a tényleges méretek szóródása, ill. a kapcsolódó két alkatrész véletlenszerű kiválasztása miatt nem tudjuk előre, hogy melyik eset lép fel. A tűrésmezők reális helyzetéből, ill. a közepes méretek nagyságától függően az átmeneti illesztés közepes játékkal vagy közepes fedéssel jellemezhető.

A *szilárd illesztés* olyan illesztés, amelyben az alkatrészek mindig fedéssel illeszkednek.

11.2. Az egységes tűrés- és illesztési rendszer felépítése

Egy tűrés egyértelmű megadásához a tűrés nagysága mellett meg kell határozni az alapvonalhoz viszonyított helyzetét is. *Tűrésrendszeren* a nagyságukkal és helyzetükkel meghatározott szabványos tűrések tervszerű sorozatát értjük.

11.2.1. Alapeltérések


A tűrésmező alapvonalhoz viszonyított helyzetének meghatározásához az alapvonalhoz közelebb eső határeltérést használjuk, és ezt *alapelrtérésnek* nevezzük (222. ábra). Csapok alapeltérés sorozatát a 223. ábra, lyukak alapeltérés sorozatát a 224. ábra mutatja. A *csaptűrések jelölésére kisbetűt*, a *lyuktűrések jelölésére nagybetűt* használunk.

Ez az eltérés a tűrés nagyságától függetlenül állandó értékű (8. táblázat). Ez a *h* és *H* esetében 0 értékű (225, 226. ábra), j_s -nél pedig $-T/2$ értékű. (Ez abból következik, hogy a *h*-nál előjelváltás történik.)


J_s -nél a $+T/2$ -t tekintjük alapeltérésnek.

8. táblázat


f			h			j_s			m	
6	7	8	6	7	8	6	7	8	6	7
-0.030	-0.030	-0.030	0	0	0	+0.0095	+0.015	+0.023	+0.030	+0.041
-0.049	-0.060	-0.076	-0.019	-0.030	-0.046	-0.0095	-0.015	-0.023	+0.011	+0.011

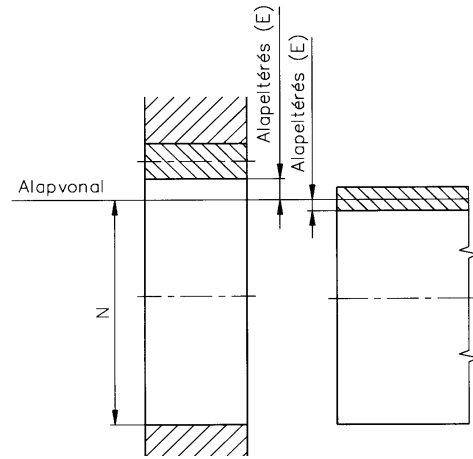


222. ábra

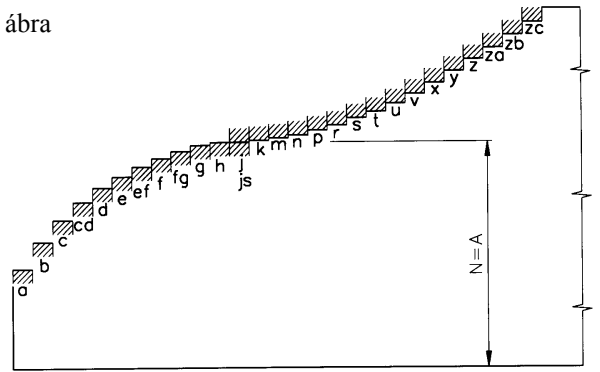


223. ábra

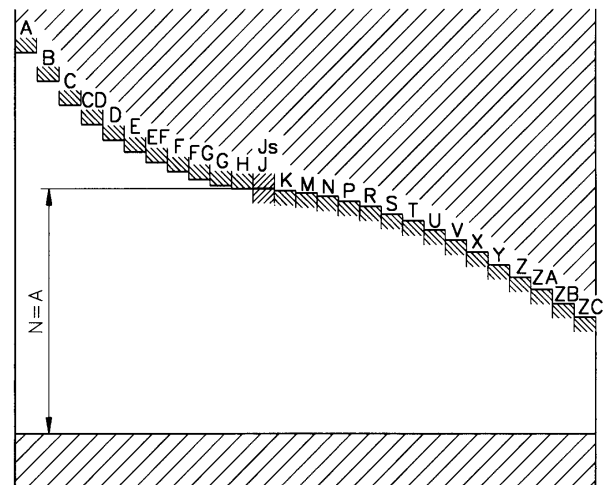

224. ábra

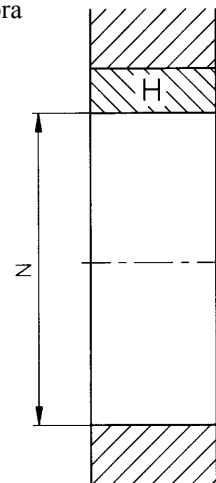

225. ábra

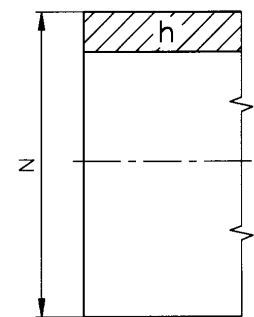

226. ábra

11. Illesztések



11.2.2. Illesztési rendszerek

Az illesztési rendszer a tőrésrendszer lyuk- és csaptőrési tervszerű párosításának összessége.


A gyakorlatban alkalmazott illesztési igényeknek megfelelően a különböző nagyságú és helyzetű tőrések sorozatát megállapították, és azok számértékeit táblázatba foglalták. A párosításban az egyik elem tőrése úgy választható, hogy a másik helyzete állandó. Az illesztési rendszer az alapvonalhoz csatlakozó tőrésmezejű (H; h) tőréseket veszi alapnak.

Az illesztés különböző jellegét a másik alkatrész tőrésmezeje helyzetének megválasztásával kell meghatározni. Így az alap megválasztásától függően két rendszer jön létre, az *alapluk rendszer* (227. ábra) és az *alapszap rendszer* (228. ábra).

A laza illesztésű csapok alapeltéréseinek betűjelei a H alapeltérésű lyukhoz viszonyítva a, b, c, cd, d, e, ef, f, fg, g és h; a laza illesztésű lyukaké pedig a h alapeltérésű csaphoz viszonyítva A, B, C, CD, D, E, EF, F, FG és H jelű lehet.


Az átmeneti illesztésű csapok alapeltéréseit az aplalyuk rendszer alkalmazása esetén a j_s, j, k, m, n betűk, míg az átmeneti illesztésű lyukak alapeltéréseit az alapszap rendszer alkalmazása esetén a J_s, J, K, M, N betűk jelölik.

A H furathoz választott szilárd illesztésű csapok alapeltéréseit a p, r, s, t, u, v, x, y, z, za, zb, zc betűk, míg a h csaphoz választott szilárd illesztésű lyukak alapeltérését a P, R, S, T, U, V, X, Y, Z, ZA, ZB, ZC betűk jelölik (229-230. ábra).

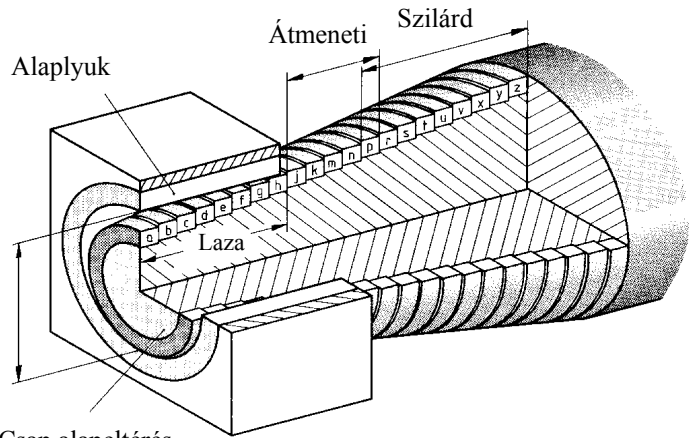


Csap alapeltérés sorozata

227. ábra

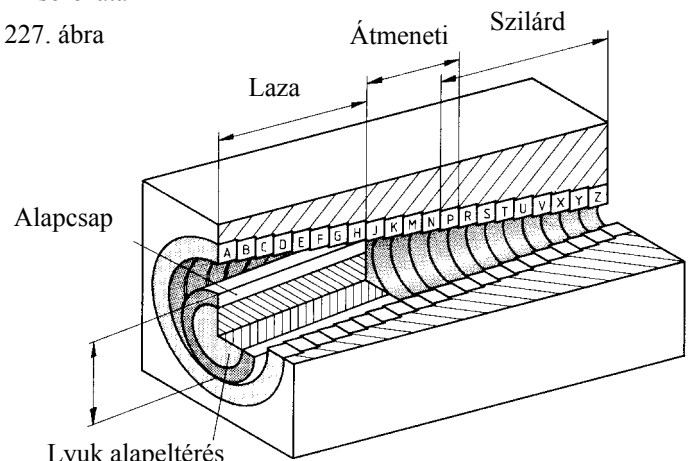


Lyuk alapeltérés sorozata

228. ábra

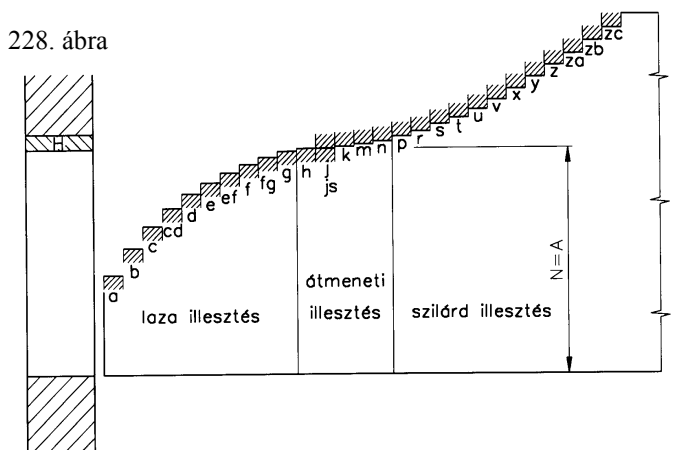

229. ábra

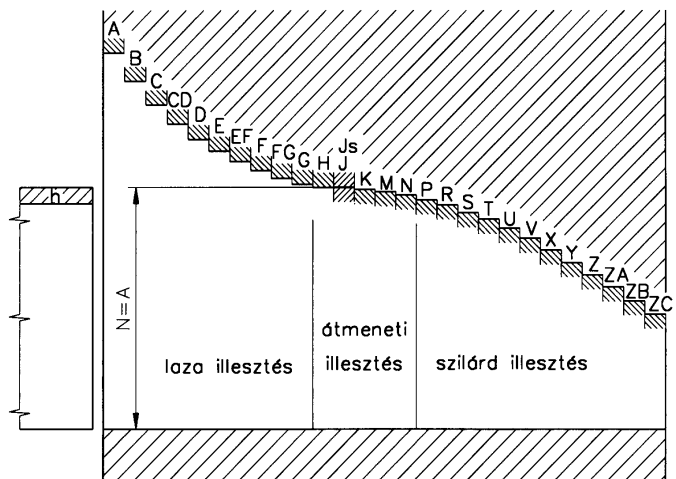



230. ábra

11. Illesztések



A gyakorlatban mindkét rendszerre szükség van, de az *alplyuk rendszert előnyben kell részesíteni.*

A szabványos tűrés- és illesztési rendszerhez tartozó csap- és lyuktűréseket a **231. ábra** szerint írjuk elő a rajzon.

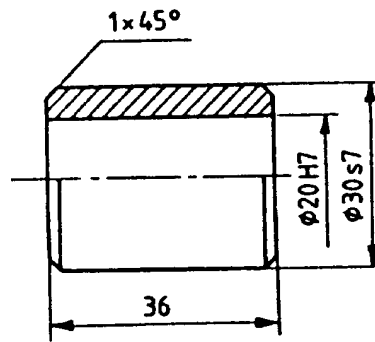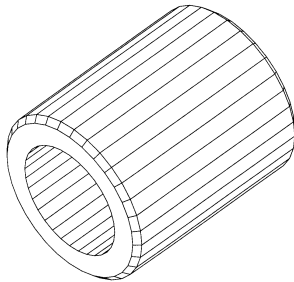

$\varnothing 20H7$	+0,021 0
$\varnothing 20s7$	+0,056 +0,035

11.2.3. Az illesztés jelölése

Az egyberajzolt illeszkedő felületek illesztése megadható tört alakban úgy, hogy a számlálóban a lyuk, nevezőben a csap tűrése szerepel (**232. ábra**).

Lehetséges a tűrésmegadás azonosító felirattal is, ekkor az alpméreték előtt rövid feliratot kell elhelyezni, amely egyértelművé teszi, hogy a tűrések melyik alkatrésze vonatkoznak (**233. ábra**).

11.2.4. A tűrésezett méretek és a felületi érdesség összefüggése

Az egyes minőségi fokozatoknak megfelelő tűrések megvalósítása a felületi érdességgel összefügg. Például kis tűréseket durva megmunkálással nem célszerű készíteni, mert a felület kopása az alkatrész összeszerelés előtti játékát (fedését) jelentősen megváltoztathatja. A gyakorlat azt mutatja, hogy a különböző megmunkálási módszerekkel gazdaságosan előállítható tűrés nagysága $T \approx (8 \dots 10)R_z$.

A **9. táblázat** a különböző felületi érdességek és a tűrésnagyság közötti összefüggést tartalmazza, a **10. táblázat** pedig azt, hogy forgács nélküli alakítással, ill. **11. táblázat** szerint darabolással és forgácsolással az átlagos érdesség különböző fokozatait milyen megmunkálással lehet elérni, a különleges, általános és durva gyártási feltételek esetén.

14.3. Csap- és lyuktűrések táblázata


Az 1...500 mm-es mérettartomány számára az ajánlott illesztés választékot alaplyuk rendszerben a **12. táblázat**, alapcsap rendszerben a **13. táblázat** tartalmazza.

Az illesztéshez tartozó szabványos csaptűrések határeltéréseit a **14. táblázat**, a szabványos lyuktűrések határeltéréseit a **15. táblázat** tartalmazza.


A táblázatok a szabványos tűréseket a 11. és 12. táblázatban ajánlott illesztés választékban megfelelően az 1...500 mm mérettartományba eső méretekhez tartalmazzák.

Az egyes minőségekhez tartozó oszlopokban található, a névleges méretnek megfelelő méretcsoportban a határeltérések számértékét mikrométerben adtuk meg. Ezek határozzák meg az adott méret szabványos tűrését.

231. ábra

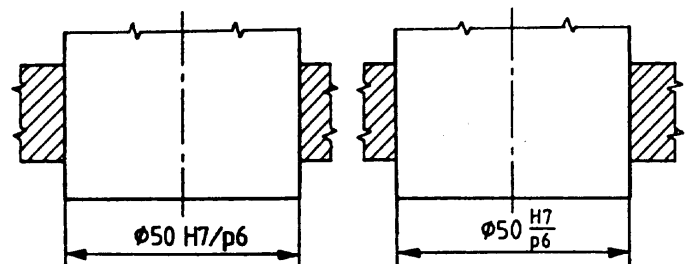

232. ábra

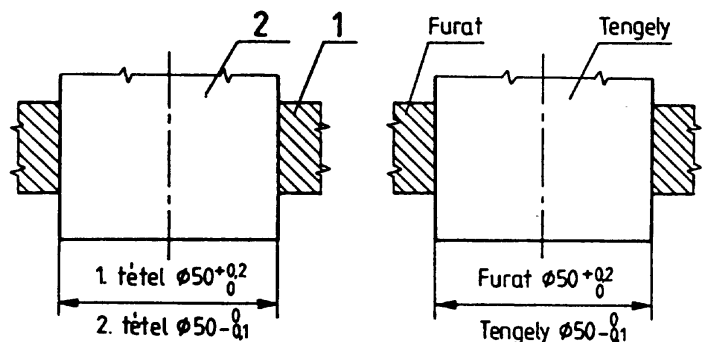

233. ábra



9. táblázat

Összefüggés a tőrésnagyság (T) és a felületi érdesség között															
Felületi érdesség Ra μ m	0,012-0,8														
	0,8-6,3														
	0,8-12,5														
	3,2-50														
Tőrés-alapsorozat	IT														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

10. táblázat

Forgács nélküli alakítással elérhető átlagos érdességek													
Gyártási eljárás	50	25	12,5	6,3	3,2	1,6	0,8	0,4	0,2	0,1	0,05	0,025	0,012
Öntés homokformába													
Öntés héjformába													
Viaszmintás prec. öntés													
Kokillaöntés, nyomásos öntés													
Meleghengerlés													
Kovácsolás													
Sajtolás													
Rúdsajtolás (extrudálás)													
Szemcseszórás, homokfúvás													
Görgőzés													
Hideghengerlés													
Lemezhúzás													
Polírhengerlés													
Dombornyomás													
Kémiai maratás													
Elektronsugárzás													
Lézeres megmunkálás													
Elektrokémiai eljárások													
<p> :Durva gyártási feltételek esetén</p> <p> :Normál gyártási feltételek esetén</p> <p> :Különleges gyártási feltételek esetén</p>													



Darabolással, illetve forgácsolással elérhető átlagos érdességek														
Gyártási eljárás	50	25	12,5	6,3	3,2	1,6	0,8	0,4	0,2	0,1	0,05	0,025	0,012	
Lángvágás														
Fűrészelés														
Hossz- és furatesztergálás														
Síkesztergálás														
Beszúró- és menetesztergálás														
Gyalulás														
Marás														
Reszelés														
Fúrás														
Felfúrás														
Süllyesztés														
Hántolás														
Üregelés														
Dörzsölés														
Köszörülés														
Elektrolitikus köszörülés														
Dörzsköszörülés (hónolás)														
Elektropolírozás														
Polírozás														
Tükrösítés (leppelés)														
Tükrösímítás (szuperfiniselés)														
Ultrahangos tükrösítés														
Csiszolás dobban														
Szikkraforgácsolás														

:Durva gyártási feltételek esetén

:Normál gyártási feltételek esetén

:Különleges gyártási feltételek esetén

11. Illesztések



Ajánlott illesztésválaszték az 1-től 500 mm-ig terjedő mérettartományban. Alap lyukrendszerben

12. táblázat

Az alaplyuk tűrésjele	A csap alapeltérésének betűjele																			
	a	b	c	d	e	f	g	h	j _s	k	m	n	p	r	s	t	u	x	z	
	Illesztések																			
H5							$\frac{H5}{g4}$	$\frac{H5}{h4}$	$\frac{H5}{j_s 4}$	$\frac{H5}{k4}$	$\frac{H5}{m4}$	$\frac{H5}{n4}$								
H6						$\frac{H6}{f6}$	$\frac{H6}{g5}$	$\frac{H6}{h5}$	$\frac{H6}{j_s 5}$	$\frac{H6}{k5}$	$\frac{H6}{m5}$	$\frac{H6}{n5}$	$\frac{H6}{p5}$	$\frac{H6}{r5}$	$\frac{H6}{s5}$					
H7			$\frac{H7}{c8}$	$\frac{H7}{d8}$	$\frac{H7}{e7}$	$\frac{H7}{e8}$	$\frac{H7}{f7}$	$\frac{H7}{g6}$	$\frac{H7}{h6}$	$\frac{H7}{j_s 6}$	$\frac{H7}{k6}$	$\frac{H7}{m6}$	$\frac{H7}{n6}$	$\frac{H7}{p6}$	$\frac{H7}{r6}$	$\frac{H7}{s6}$	$\frac{H7}{s7}$	$\frac{H7}{t7}$	$\frac{H7}{u7}$	
H8			$\frac{H8}{c8}$	$\frac{H8}{d8}$	$\frac{H8}{e8}$	$\frac{H8}{f7}$	$\frac{H8}{f8}$		$\frac{H8}{h7}$	$\frac{H8}{h8}$	$\frac{H7}{j_s 7}$	$\frac{H8}{k7}$	$\frac{H8}{m7}$	$\frac{H8}{n7}$		$\frac{H8}{s7}$		$\frac{H8}{u8}$	$\frac{H8}{x8}$	$\frac{H8}{z8}$
				$\frac{H8}{d9}$	$\frac{H8}{e9}$	$\frac{H8}{f9}$		$\frac{H8}{h9}$												
H9				$\frac{H9}{d9}$	$\frac{H9}{e8}$	$\frac{H9}{e9}$	$\frac{H9}{f8}$	$\frac{H9}{f9}$	$\frac{H9}{h8}$	$\frac{H9}{h9}$										
H10				$\frac{H10}{d10}$					$\frac{H10}{h9}$	$\frac{H10}{h10}$										
H11	$\frac{H11}{a11}$	$\frac{H11}{b11}$	$\frac{H11}{c11}$	$\frac{H11}{d11}$					$\frac{H11}{h11}$											
H12		$\frac{H12}{b12}$							$\frac{H12}{h12}$											

Ajánlott illesztésválaszték az 1-től 500 mm-ig terjedő mérettartományban. Alap csaprendszerben

13. táblázat

Az alapcsap tűrésjele	A lyuk alapeltérésének betűjele																
	A	B	C	D	E	F	G	H	J _s	K	M	N	P	R	S	T	U
	Illesztések																
h4								$\frac{G5}{h4}$	$\frac{H5}{h4}$	$\frac{J_s 5}{h4}$	$\frac{K5}{h4}$	$\frac{M5}{h4}$	$\frac{N5}{h4}$				
h5						$\frac{F7}{h5}$	$\frac{G6}{h5}$	$\frac{H6}{h5}$	$\frac{J_s 6}{h5}$	$\frac{K6}{h5}$	$\frac{M6}{h5}$	$\frac{N6}{h5}$	$\frac{P6}{h5}$				
h6				$\frac{D8}{h6}$	$\frac{E8}{h6}$	$\frac{F7}{h6}$	$\frac{F8}{h6}$	$\frac{G7}{h6}$	$\frac{H7}{h6}$	$\frac{J_s 7}{h6}$	$\frac{K7}{h6}$	$\frac{M7}{h6}$	$\frac{N7}{h6}$	$\frac{P7}{h6}$	$\frac{R7}{h6}$	$\frac{S7}{h6}$	$\frac{T7}{h6}$
h7				$\frac{D8}{h7}$	$\frac{E8}{h7}$	$\frac{F8}{h7}$	$\frac{F8}{h7}$		$\frac{H8}{h7}$	$\frac{J_s 8}{h7}$	$\frac{K8}{h7}$	$\frac{M8}{h7}$	$\frac{N8}{h7}$				$\frac{U8}{h7}$
h8				$\frac{D8}{h8}$	$\frac{D9}{h8}$	$\frac{E8}{h8}$	$\frac{E9}{h8}$	$\frac{F8}{h8}$	$\frac{F9}{h8}$		$\frac{H8}{h8}$	$\frac{H9}{h8}$					
h9				$\frac{D9}{h9}$	$\frac{D10}{h9}$	$\frac{E9}{h9}$	$\frac{F9}{h9}$		$\frac{H8}{h9}$	$\frac{H9}{h9}$	$\frac{H10}{h9}$						
h10				$\frac{D10}{h10}$					$\frac{H10}{h10}$								
h11	$\frac{A11}{h11}$	$\frac{B11}{h11}$	$\frac{C11}{h11}$	$\frac{D11}{h11}$					$\frac{H11}{h11}$								
h12		$\frac{B12}{h12}$							$\frac{H12}{h12}$								

11. Illesztések



Az alaplyukrendszer tűrés- és illesztésválasztéka

MSZ EN 20286-2:1995

14. táblázat

Méret mm tól-ig	Lyuk	Csap					Lyuk	Csap									
	H5	h4	js4	k4	m4	n4	H6	f6	g5	h5	js5	k5	m5	n5	r5	s5	
1...3	+4	0	+1,5	+3	+5	+7	+6	-6	-2	0	+2,0	+4	+6	+8	+10	+14	
	0	-3	-1,5	0	+2	+4	0	-12	-6	-4	-2,0	0	+2	+4	+14	+18	
3...6	+5	0	+2,0	+5	+8	+12	+8	-10	-4	0	+2,5	+6	+9	+13	+20	+24	
	0	-4	-2,0	+1	+4	+8	0	-18	-9	-5	-2,5	+1	+4	+8	+15	+19	
6...10	+6	0	+2,0	+5	+10	+14	+9	-13	-5	0	+3,0	+7	+12	+16	+25	+29	
	0	-4	-2,0	+1	+6	+10	0	-22	-11	-6	-3,0	+1	+6	+10	+19	+23	
10...18	+8	0	+2,5	+6	+12	+17	+11	-16	-6	0	+4,0	+9	+15	+20	+31	+36	
	0	-5	-2,5	+1	+7	+12	0	-27	-14	-8	-4,0	+1	+7	+12	+23	+28	
18...24	+9	0	+3,0	+8	+14	+21	+13	-20	-7	0	+4,5	+11	+17	+24	+37	+44	
24...30	0	-6	-3,0	+2	+8	+15	0	-33	-16	-9	4,5	+2	+8	+15	+28	+35	
30...40	+11	0	+3,5	+9	+16	+24	+16	-25	-9	0	+5,5	+13	+20	+28	+45	+54	
40...50	0	-7	-3,5	+2	+9	+17	0	-41	-20	-11	-5,5	+17	+34	+43	+2	+9	
50...65	+13	0	+4,0	+10	+19	+28	+19	-30	-10	0	+6,5	+15	+24	+33	+54	+66	
65...80	0	-8	-4,0	+2	+11	+20	0	-49	-23	-13	-6,5	+2	+11	+20	+41	+53	
80...100	+15	0	+5,0	+13	+23	+33	+22	-36	-12	0	+7,5	+18	+28	+38	+56	+72	
100...120	0	-10	-5,0	+3	+13	+23	0	-58	-27	-15	-7,5	+3	+13	+23	+43	+59	
120...140															+81	+110	
140...160	+18	0	+6,0	+15	+27	+39	+25	-43	-14	0	+9,0	+21	+33	+45	+63	+92	
160...180	0	-12	-6,0	+3	+15	+27	0	-68	-32	-18	-9,0	+3	+15	+27	+83	+115	
180...200															+86	+126	
200...225	+20	0	+7,0	+18	+31	+45	+29	-50	-15	0	+10,0	+24	+37	+51	+68	+108	
225...250	0	-14	-7,0	+4	+17	+31	0	-79	-35	-20	-10,0	+4	+17	+31	+83	+126	
250...280	+23	0	+8,0	+20	+36	+50	+32	-56	-17	0	+11,5	+27	+43	+57	+97	+142	
280...315	0	-16	-8,0	+4	+20	+34	0	-88	-40	-23	-11,5	+4	+20	+34	+77	+122	
315...355	+25	0	+9,0	+22	+39	+55	+36	-62	-18	0	+12,5	+29	+46	+62	+100	+150	
355...400	0	-18	-9,0	+4	+21	+37	0	-98	-43	-25	-12,5	+4	+21	+37	+80	+130	
400...450	+27	0	+10,0	+25	+43	+60	+40	+68	-20	0	+13,5	+32	+50	+67	+104	+160	
450...500	0	-20	-10,0	+5	+23	+40	0	-108	-47	-27	-13,5	+5	+23	+40	+84	+140	
															+117	+181	
															+94	+158	
															+121	+193	
															+98	+170	
															+133	+215	
															+108	+190	
															+139	+233	
															+114	+208	
															+153	+259	
															+126	+232	
															+159	+297	
															+132	+252	

11. Illesztések



Az alaplyukrendszer tűrés- és illesztésválasztéka

MSZ EN 20286-2:1995

14. táblázat

Méret mm tól-ig	Lyuk	Csap												
	H7	d8	e8	f7	g6	h6	is6	k6	m6	n6	p6	r6	s6	s7
1...3	+10	-20	-14	-6	-2	0	+3,0	+6	+8	+10	+12	+16	+20	+24
	0	-34	-28	-16	-8	-6	-3,0	0	+2	+4	+6	+10	+14	+14
3...6	+12	-30	-20	-10	-4	0	+4,0	+9	+12	+16	+20	+23	+27	+31
	0	-48	-38	-22	-12	-8	-4,0	+1	+4	+8	+12	+15	+19	+19
6...10	+15	-40	-25	-13	-5	0	+4,5	+10	+15	+19	+24	+28	+32	+38
	0	-62	-47	-28	-14	-9	-4,5	+1	+6	+10	+15	+19	+23	+23
10...18	+18	-50	-32	-16	-6	0	+5,5	+12	+18	+23	+29	+34	+39	+46
	0	-77	-59	-34	-17	-11	-5,5	+1	+7	+12	+18	+23	+28	+28
18...24	+21	-65	-40	-20	-7	0	+6,5	+15	+21	+28	+35	+41	+48	+56
24...30	0	-68	-73	-41	-20	-13	-6,5	+2	+8	+15	+22	+28	+35	+35
30...40	+25	-80	-50	-25	-9	0	+8,0	+18	+25	+33	+42	+50	+59	+68
40...50	0	-119	-89	-50	-25	-16	-8,0	+2	+9	+17	+26	+34	+43	+43
50...65	+30	-100	-60	-30	-10	0	+9,5	+21	+30	+39	+51	+60	+72	+83
65...80	0	-146	106	-60	-29	-19	-9,5	+2	+11	+20	+32	+41	+53	+53
80...100	+35	-120	-72	-36	-12	0	+11	+25	+35	+45	+59	+62	+78	+89
100...120	0	-174	-126	-71	-34	-22	-11,0	+3	+13	+23	+37	+43	+59	+59
120...140												+73	+93	+106
140...160	+40	-145	-85	-43	-14	0	+12	+28	+40	+52	+68	+51	+71	+71
160...180	0	-208	-148	-83	-39	-25	-12,5	+3	+15	+27	+43	+76	+101	+114
180...200												+54	+79	+79
200...225	+46	-170	-100	-50	-15	0	+14	+33	+46	+60	+79	+88	+117	+132
225...250	0	-242	-172	-96	-44	-29	-14,5	+4	+17	+31	+50	+63	+92	+92
250...280	+52	-190	-110	-56	-17	0	+16,	+36	+52	+66	+88	+90	+125	+140
280...315	0	-271	-108	-191	-49	-32	-16,0	+4	+20	+34	+56	+65	+100	+100
315...355												+93	+133	+148
355...400	+57	-210	-125	-62	-18	0	+18,	+40	+57	+73	+98	+68	+108	+108
400...450	0	-299	-214	-119	-54	-36	-18,0	+4	+21	+37	+62	+94	+158	+158
450...500	+63	-230	-135	-68	-20	0	+20,	+45	+63	+80	+108	+126	+202	+222
	0	-327	-232	-131	-60	-40	-20,0	+5	+23	+40	+68	+130	+222	+222
												+98	+170	+170
												+144	+226	+247
												+108	+190	+190
												+150	+244	+265
												+114	+208	+208
												+166	+272	+295
												+126	+232	+232
												+172	+292	+315
												+132	+252	+252

11. Illesztések



Az alaplyukrendszer tűrés- és illesztésválasztéka

MSZ EN 20286-2: 1995

14. táblázat

Méret mm tól-ig	Lyuk	Csap						Lyuk	Csap				
	H8	d9	e8	h7	h8	u8	x8	H11	a11	b11	c11	d11	h11
1...3	+14	-20	-14	0	0	+32	+34	+60	-270	-140	-60	-20	0
	0	-45	-28	-10	-14	+18	+20	0	-330	-200	-120	-80	-60
3...6	+18	-30	-20	0	0	+41	+46	+75	-270	-140	-70	-30	0
	0	-60	-38	-12	-18	+23	+28	0	-345	-215	-145	-105	-75
6...10	+22	-40	-25	0	0	+50	+56	+90	-280	-150	-80	-40	0
	0	-76	-47	-15	-22	+28	+34	0	-370	-240	-170	-130	-90
10...14	+27	-50	-32	0	0	+60	+67	+110	-290	-150	-95	-50	0
14...18	0	-93	-59	-18	-27	+33	+40						
18...24	+33	-65	-40	0	0	+74	+87	+130	-300	-160	-110	-65	0
	24...30	0	-117	-73	-21	-33	+41						
30...40	+39	-80	-50	0	0	+99	+199	+160	-310	-170	-120	-80	0
	40...50	0	-142	-89	-25	-39	+60						
50...65	+46	-100	-60	0	0	+133	+168	+190	-340	-190	-140	-100	0
	65...80	0	-174	-106	-30	-46	+87						
80...100	+54	-120	-72	0	0	+178	+232	+220	-380	-220	-170	-120	0
	100...120	0	-207	-126	-35	-54	+124						
120...140	+63	-145	-85	0	0	+233	+311	+250	-460	-260	-200	-145	0
						+170	+248						
140...160	0	-245	-148	-40	-63	+253	+343	0	-520	-280	-210	-395	-250
160...180						+190	+280		-770	-530	-460		
180...200	+72	-170	-100	0	0	+308	+422	+290	-660	-340	-240	-170	0
						+236	+350						
200...225	0	-285	-172	-46	-72	+330	+457	0	-740	-380	-260	-460	-290
225...250						+258	+385		-1030	-670	-550		
250...280	+81	-190	-110	0	0	+396	+556	+320	-920	-480	-300	-190	0
	280...315	0	-320	-191	-52	-81	+315						
315...355	+89	-210	-125	0	0	+479	+679	+360	-1200	-600	-360	-210	0
	355...400	0	-350	-214	-57	-89	+390						
400...450	+97	-230	-135	0	0	+587	+837	+400	-1500	-760	-440	-230	0
	450...500	0	-385	-232	-63	-97	+490						
						+637	+917		-1650	-840	-480	-630	-400
						+540	+820		-2050	-1240	-880		

11. Illesztések



Az alapcsaprendszer tűrés- és illesztésválasztéka

MSZ EN 20286-2: 1995

15. táblázat

Méret mm től-ig	Csap	Lyuk					Csap	Lyuk							
	h5	H6	J _s 6	K6	M6	N6	h6	F7	G7	H7	J _s 7	K7	M7	N7	P7
1 ...3	0	+6	+3,0	0	-2	-4	0	+16	+12	+10	+5	0	-2	-4	-6
	-4	0	-3,0	-6	-8	-10	-6	+6	+2	0	-5	-10	-12	-14	-16
3...6	0	+8	+4,0	+2	-1	-5	0	+22	+16	+12	+6	+3	0	-4	-8
	-5	0	-4,0	-6	-9	-13	-8	+10	+4	0	-6	-9	-12	-16	-20
6...10	0	+9	+4,5	+2	-3	-7	0	+28	+20	+15	+7	+5	0	-4	-9
	-6	0	-4,5	-7	-12	-16	-9	+13	+5	0	-7	-10	-15	-19	-24
10...18	0	+11	+5,5	+2	-4	-9	0	+34	+24	+18	+9	+6	0	-5	-11
	-8	0	-5,5	-9	-15	-20	-11	+16	+6	0	-9	-12	-18	-23	-29
18...24	0	+13	+6,5	+2	-4	-11	0	+41	+28	+21	+10	+6	0	-7	-14
24...30	-9	0	-6,5	-11	-17	-24	-13	+20	+7	0	-10	-15	-21	-28	-35
30...40	0	+13	+8,0	+3	-4	-12	0	+50	+34	+25	+12	+7	0	-8	-17
40...50	-11	0	-8,0	-13	-20	-28	-16	+25	+9	0	-12	-18	-25	-33	-42
50...65	0	+19	+9,5	+4	-5	-14	0	+60	+40	+30	+15	+9	0	-9	-21
65...80	-13	0	-9,5	-15	-24	-33	-19	+30	+10	0	-15	-21	-30	-39	-51
80...100	0	+22	+11,0	+4	-6	-16	0	+71	+47	+35	+17	+10	0	-10	-24
100...120	-15	0	-11,0	-18	-28	-38	-22	+36	+12	0	-17	-25	-35	-45	-59
120...140															
140...160	0	+25	+12,5	+4	-8	-20	0	+83	+54	+40	+20	+12	0	-12	-28
160...180	-18	0	-12,5	-21	-33	-45	-25	+43	+14	0	-20	-28	-40	-52	-68
180...200															
200...225	0	+29	+14,5	+5	-8	-22	0	+96	+61	+46	+23	+13	0	-14	-33
225...250	-20	0	-14,5	-24	-37	-51	-29	+50	+15	0	-23	-33	-46	-60	-79
250...280	0	+32	+16,0	+5	-9	-25	0	+10	+69	+52	+26	+16	0	-14	-36
280...315	-23	0	-16,0	-27	-41	-57	-32	+56	+17	0	-26	-36	-52	-66	-88
315...355	0	+36	+18,0	+7	-10	-26	0	+11	+75	+57	+28	+17	0	-16	-41
355...400	-25	0	-18,0	-29	-46	-62	-36	+62	+18	0	-28	-40	-57	-73	-98
400...450	0	+40	+20,0	+8	-10	-27	0	+131	+83	+63	+31	+18	0	-17	-45
450...500	-27	0	-20,0	-32	-50	-67	-40	+68	+20	0	-31	-45	-63	-80	-108

11. Illesztések



Az alapcsaprendszer tűrés- és illesztésválasztéka

MSZ EN 20286-2:1995

Méret mm tól-ig	Csap	Lyuk										Csap	Lyuk								
	h7	D8	E8	F8	H8	Js8	K8	M8	N8	U8	h8	D8	D9	E8	E9	F8	F9	H8	H9		
1...3	0	34	28	20	14	7	0	-	-4	-18	0	34	45	28	39	20	31	14	25		
	-10	20	14	6	0	-7	-14	-	-18	-32	-14	20	20	14	14	6	6	0	0		
3...6	0	48	38	28	18	9	5	2	-2	-23	0	48	60	38	50	28	40	18	30		
	-12	30	20	10	0	-9	-13	-16	-20	-41	-18	30	30	20	20	10	10	0	0		
6...10	0	62	47	35	22	11	6	1	-3	-28	0	62	76	47	61	35	49	22	36		
	-15	40	25	13	0	-11	-16	-21	-25	-50	-22	40	40	25	25	13	13	0	0		
10...18	0	77	59	43	27	13	8	2	-3	-33	0	77	93	59	75	43	59	27	43		
	-18	50	32	16	0	-13	-19	-25	-30	-60	-27	50	50	32	32	16	16	0	0		
18...24	0	98	73	53	33	16	10	4	-3	-74	0	98	117	73	92	53	72	33	52		
24...30	-21	65	40	20	0	-16	-23	29	-36	-48	-33	65	65	40	40	20	20	0	0		
										-81											
30...40	0	119	89	64	39	19	12	5	-3	-99	0	119	142	89	112	64	87	39	62		
40...50	-25	80	50	25	0	-19	-27	-34	-42	-70	-39	80	80	50	50	25	25	0	0		
										-109											
50...65	0	146	106	76	46	23	14	5	-4	-133	0	146	174	106	134	76	104	46	74		
65...80	-30	100	60	30	0	-23	-32	-41	-50	-102	-46	100	100	60	60	30	30	0	0		
										-148											
80...100	0	174	126	90	54	27	16	6	-4	-124	0	174	207	126	159	90	123	54	87		
100...120	-35	120	72	36	0	-27	-38	-48	-58	-178	-54	120	120	72	72	36	36	0	0		
										-198											
120...140										-170											
140...160	0	208	148	106	63	31	20	8	-4	-233	0	208	245	148	185	106	143	63	100		
	-40	145	85	43	0	-31	-43	-55	-67	-190	-63	145	145	85	85	43	43	0	0		
160...180										-210											
										-273											
180...200										-236											
200...225	0	242	172	122	72	36	22	9	-5	-308	0	242	285	172	215	122	165	72	115		
	-46	170	100	50	0	-36	-50	-63	-77	-258	-72	170	170	100	100	50	50	0	0		
225...250										-330											
										-284											
										-356											
250...280	0	271	191	137	81	40	25	9	5	-315	0	271	320	191	240	137	186	81	-130		
280...315	-52	190	110	56	0	-40	-56	-72	-86	-396	-81	190	190	110	110	56	56	0	0		
										-350											
										-431											
315...355	0	299	214	151	89	44	28	11	-5	-390	0	299	350	214	265	151	202	89	140		
355...400	-57	210	125	62	0	-44	-61	-78	-94	-479	-89	210	210	125	125	62	62	0	0		
										-435											
										-524											
400...450	0	327	232	165	97	48	29	11	-6	-490	0	327	385	232	290	165	223	97	155		
450...500	-63	230	135	68	0	-48	-68	-86	-103	-587	-97	230	230	135	135	68	68	0	0		
										-540											
										-637											

11. Illesztések



Az alapcsaprendszer tűrés- és illesztésválasztéka

MSZ EN 20286-2: 1995

15. táblázat

Méret mm tól-ig	Csap	Lyuk					Csap	Lyuk				
	h9	D10	E9	F9	H8	P9	h11	A11	B11	C11	D11	H11
1...3	0	+60	+39	+31	+14	-6	0	+330	+200	+120	+80	+60
	-25	+20	+14	+6	0	-31	-60	+270	+140	+60	+20	0
3...6	0	+78	+50	+40	+18	-12	0	+345	+215	+145	+105	+75
	-30	+30	+20	+10	0	-42	-75	+270	+140	+70	+30	0
6...10	0	+98	+61	+49	+22	-15	0	+370	+240	+170	+130	+90
	-36	+40	+25	+13	0	-51	-90	+280	+150	+80	+40	0
10...18	0	+120	+75	+59	+27	-18	0	+400	+260	+205	+160	+110
	-43	+50	+32	+16	0	-61	-110	+290	+150	+95	+50	0
18...24	0	+149	+92	+72	+33	-22	0	+430	+290	+240	+195	+130
	-52	+65	+40	+20	0	-74	-130	+300	+160	+110	+65	0
30...40	0	+180	+112	+87	+39	-26	0	+470	+330	+280	+240	+160
	-62	+80	+50	+25	0	-88	-160	+310	+170	+120	+80	0
40...50	0	+180	+112	+87	+39	-26	0	+470	+330	+280	+240	+160
	-62	+80	+50	+25	0	-88	-160	+480	+340	+290	+80	0
50...65	0	+220	+134	+104	+46	-32	0	+530	+380	+330	+290	+190
	-74	+100	+60	+30	0	-106	-190	+340	+190	+140	+100	0
65...80	0	+220	+134	+104	+46	-32	0	+530	+380	+330	+290	+190
	-74	+100	+60	+30	0	-106	-190	+550	+390	+340	+100	0
80...100	0	+220	+134	+104	+46	-32	0	+530	+380	+330	+290	+190
	-74	+100	+60	+30	0	-106	-190	+360	+200	+150	+100	0
80...100	0	260	+159	+123	+54	-37	0	+600	+440	+390	+340	+220
	-87	+120	+72	+36	0	-124	-220	+380	+220	+170	+120	0
100...120	0	260	+159	+123	+54	-37	0	+600	+440	+390	+340	+220
	-87	+120	+72	+36	0	-124	-220	+630	+460	+400	+120	0
120...140	0	260	+159	+123	+54	-37	0	+600	+440	+390	+340	+220
	-87	+120	+72	+36	0	-124	-220	+410	+240	+180	+120	0
120...140	0	260	+159	+123	+54	-37	0	+600	+440	+390	+340	+220
	-87	+120	+72	+36	0	-124	-220	+710	+510	+450	+395	+250
140...160	0	+305	+185	+143	+63	-43	0	+770	+530	+460	+395	+250
	-100	+145	+85	+43	0	-143	-250	+460	+260	+200	+145	0
160...180	0	+305	+185	+143	+63	-43	0	+770	+530	+460	+395	+250
	-100	+145	+85	+43	0	-143	-250	+520	+280	+210	+145	0
180...200	0	+305	+185	+143	+63	-43	0	+770	+530	+460	+395	+250
	-100	+145	+85	+43	0	-143	-250	+830	+560	+480	+145	0
180...200	0	+305	+185	+143	+63	-43	0	+770	+530	+460	+395	+250
	-100	+145	+85	+43	0	-143	-250	+520	+280	+210	+145	0
200...225	0	+355	+215	+165	+72	-50	0	+950	+630	+530	+460	+290
	-115	+170	+100	+50	0	-165	-290	+660	+340	+240	+170	0
225...250	0	+355	+215	+165	+72	-50	0	+950	+630	+530	+460	+290
	-115	+170	+100	+50	0	-165	-290	+740	+380	+260	+170	0
250...280	0	+400	+240	+186	+81	-56	0	+1240	+800	+620	+510	+320
	-130	+190	+110	+56	0	-186	-320	+920	+480	+300	+190	0
280...315	0	+400	+240	+186	+81	-56	0	+1240	+800	+620	+510	+320
	-130	+190	+110	+56	0	-186	-320	+1370	+860	+650	+190	0
315...355	0	+440	+265	202	+89	-62	0	+1560	+960	+720	+570	+360
	-140	+210	+125	+62	0	-202	-360	+1200	+600	+360	+210	0
355...400	0	+440	+265	202	+89	-62	0	+1560	+960	+720	+570	+360
	-140	+210	+125	+62	0	-202	-360	+1710	+1040	+760	+210	0
400...450	0	+480	+290	+223	+97	-68	0	+1900	+1160	+840	+630	+400
	-155	+230	+135	+68	0	-223	-400	+1500	+760	+440	+230	0
450...500	0	+480	+290	+223	+97	-68	0	+1900	+1160	+840	+630	+400
	-155	+230	+135	+68	0	-223	-400	+2050	+1240	+880	+230	0
450...500	0	+480	+290	+223	+97	-68	0	+1900	+1160	+840	+630	+400
	-155	+230	+135	+68	0	-223	-400	+1650	+840	+480	+230	0

12. Műszaki vázlatkészítés



12. Felvételi vázlatkészítés

A gépek, készülékek berendezések és alkatrészeik tervezői műszaki gondolataikat először szabadkézi vázlatban rögzítik. Meglevő alkatrészekről is készíthetünk *felvételi vázlatot*.

A felvételi vázlaton a géprajz szabályait betartjuk, bár szabadkézzel rajzolunk. A felvételi vázlat a gépalkatrész szerkesztésének terve.

12.1. A vázlatkészítés menete

A vázlatkészítés első lépése: megvizsgálni az alkatrész szerepét a szerkezetben és kapcsolatát a csatlakozó alkatrészekhez. Ez a vizsgálódás támpontot ad az igénybevételről, a csatlakozó méretekről stb. Az alkatrész szerepét tehát először működési és elkészítési szempontból vizsgáljuk.

A második lépésben az alkatrészt geometriai, formai szempontból vizsgáljuk. A gépalkatrészek formájának és tagoltságának változatossága igen nagy. Egyszerű, kevésbé tagolt alkatrészek vázolását célszerű a befoglaló formából kiindulva végezni. A befoglaló formából csonkítással készült vázlatok esetén a gyártás lépéseit is követhetjük. A bonyolultabb, erősen tagolt alkatrészek vázlatát a részletekből felépítve készíthetjük el.

12.2. Lebontó vázlatkészítés

Első lépésben tanulmányozzuk az alkatrész szerepét és helyét a szerkezetben. Ezután elemezzük a tárgyat formai szempontból: milyen mértani testekből épül fel, milyen megmunkálásokkal készíthető el? Melyek a tárgy fő arányai?


Az **234. ábra** a vázolást megelőző képzeletbeli lebontást szemlélteti.

12.3. Felépítő vázlatkészítés


A vázlatkészítést bonyolult tagoltságú alkatrész esetében célszerű a részletekből felépítve végezni. Az ilyen alkatrészek általában öntéssel, kovácsolással, hegesztéssel stb. készülnek.

Itt is vizsgáljuk meg először az alkatrész szerepét a szerkezetben, majd a forma alakját és arányait.


A részletekből felépített vázolás alapja a tárgy építőelemekre bontása (**235. ábra**).

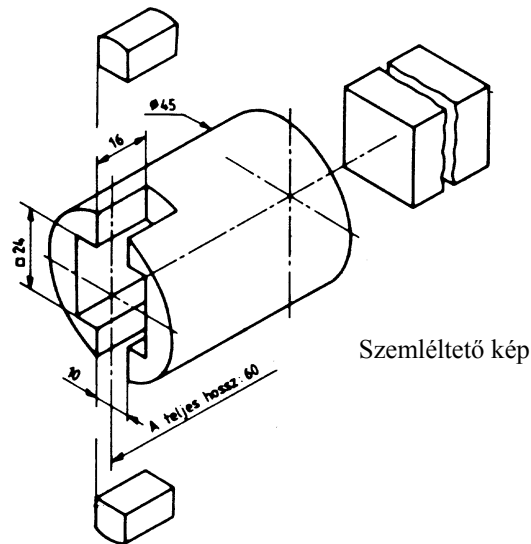


AutoCAD programmal készített

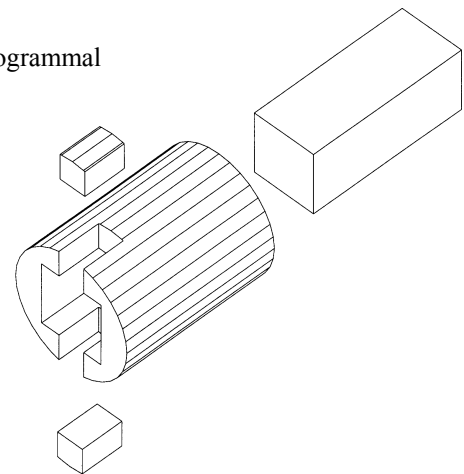


234. ábra

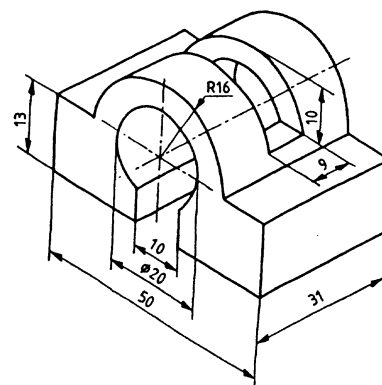

AutoCAD programmal készített szemléltető kép

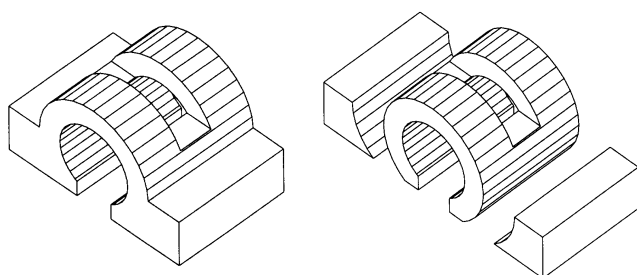

235. ábra

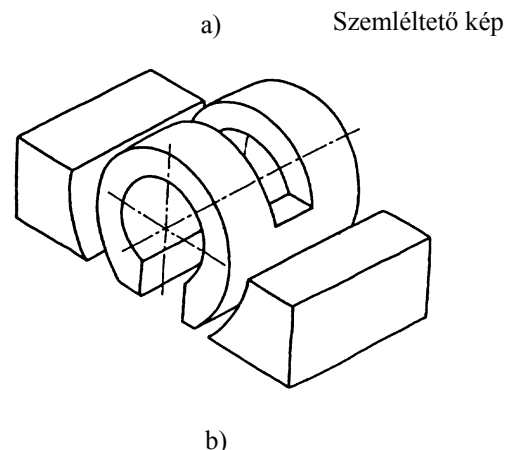



12.4. A vázlatkészítés lépései

A befoglaló formából kiinduló (lebontó) vázlat készítését a következő lépések alapján végezzük:

1. Megállapítjuk, hogy az alkatrésznek melyik a legjellemzőbb (legtöbb információt hordozó) képe. Ezt választjuk előlnézetnek, ill. főábrának.
2. Meghatározzuk a szükséges vetületek számát és elhelyezését. (Esetleg a különleges ábrázolási módokat.)
3. Döntésünk alapján megrajzoljuk az egyes vetületek középvonalát vagy alapvonalát.
4. Vázoljuk a befoglaló idomokat
 - a) lebontó vázlatkészítésnél ez a kiinduló alak vázolása,
 - b) felépítő vázlatkészítésnél az építő elemek alakjának vagy kiinduló alakjának vázolása.
5. Vázoljuk a részformákat, ill. a részleteket.
A részformák vázolásakor igyekezzünk követni a megmunkálás sorrendjét.
6. Ellenőrizzük az elkészült, halvány vékony vonalakkal megrajzolt vázlat arányait, és ha helyesek, kihúzzuk őket. A metszett felületek vonalzatát vékony vonallal megrajzoljuk.
7. Az átgondolt gyártási sorrendnek megfelelően elkészítjük a méréthálózatot, természetesen a méretekkel, méret- és helyzetűrésekkel, felületi érdességgel együtt.
8. A rajzra rávezetjük a szükséges műszaki követelményeket, az egyéb szöveges utasításokat, a méretarányt, az anyagminőséget, a vetítési módot kifejező jelképet.
9. A kész vázlatot ellenőrizzük.

A vázlatokról általában szerkesztett alkatrészrajzot készítünk, ezért ügyelni kell arra, hogy már a vázoláskor is tiszta, gondos és pontos munkát végezzünk!

A 236. ábrán példákat látunk a vázlatkészítés menetére.

12.5. Alkatrészrajz készítés


12.5.1. Alapfogalmak

A gépészeti célú rajz legtöbbször valamilyen ipari termék elkészítéséhez szolgáló dokumentáció része. Ez a rajzi- vagy kivitelezési dokumentáció általában nem csak rajzokat tartalmaz, hanem leírásokat, valamint jegyzékeket is. Indokolt tehát, hogy a rajzolás szabályain túl, foglalkozzunk a kivitelezési dokumentáció egyéb vonatkozásaival is.

12.5.2. A műhelyrajz formái

A gépészeti gyakorlatban néhány kivételtől eltekintve minden alkatrésztől külön alkatrészrajz készül. A szerelt egységekről és gyártmányokról pedig összeállítási rajz készül. Nem kell külön alkatrészrajzot készíteni az alábbi esetekben:

- a) készen beszerezhető, állami szabványban vagy katalógusban meghatározott termékről (pl. kötőelemek, csapágycsuklók,);
- b) olyan egyszerű alkatrészekről, amelyeket három egymásra merőleges méret, vagy a szelvény és a hossz méret egyértelműen meghatároz (pl. hengerelt szelvény, cső);
- c) egyedi gyártásban a helyszínen megállapított méretű alkatrésztől (pl. hűtőcső);
- d) más gyártmányból átvett alkatrésztől, szerelési egységről, amennyiben annak rajzát másolatban csatoljuk.

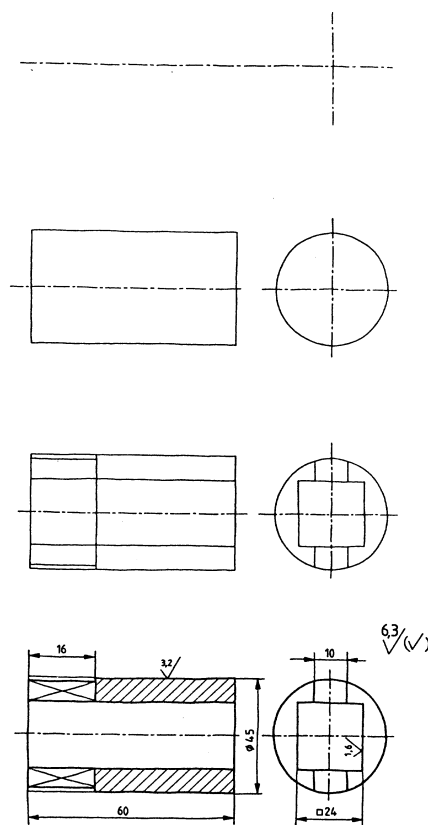

236. ábra

12.5.3. A rajzok feliratai

Minden műhelyrajzot feliratmezővel kell ellátni. A feliratmező beosztására a szabvány csak ajánlást ad.

A feliratmező rovatai tartalmazzák a rajz azonosítására szolgáló adatokat (vállalat, rajzszám, esetleg régi rajzszám, több lapból álló rajz esetében a lapok darabszáma és a lap sorszáma); A feliratmezőt a rajzlapra rá lehet pecsételni, vagy előre a rajzlapra nyomtatni.

A feliratmezőhöz csatlakozhat a darabjegyzék, ami alkatrészrajzon egy tétellel, összeállítási rajzon több tétellel szerepel. A feliratmező és darabjegyzék megnevezés rovatában az alkatrész neve lehető rövid legyen, elemekhez való kapcsolatra nem kell utalni.

Szabványos terméket a szabványban meghatározott megnevezéssel (esetleg szabványos rövidítve) kell megadni.

Az anyag rovatba vagy a kiinduló anyag kerül, vagy pedig a kész állapotra való utalás (pl. a csavarok anyagjelölését).

Az eredeti rajzon történt utólagos változtatásokat a szövegmezőhöz csatolt rajzváltozási mezőben rögzíteni kell.

12.5.4. Rajz- és rajzszámrendszer

A gyártmányok rajzainak kezelése egyértelmű és könnyen áttekinthető rendszerezést kíván. Ezt a célt szolgálja a rajzoknak bizonyos előre lefektetett elvek szerinti csoportosítása.

A gyártmány rajzainak csoportosításakor kétféleképpen lehet eljárni:

A bontó rajzolás rendszerben a gyártmányt rendszerezés céljából szerkezeti (szerelési; működési) egységekre bontjuk.

Az összerakó rajzszámrendszer alkalmazása akkor lehet indokolt, ha a szerkesztő sok meglévő elemből építi fel a gyártmányt.

13. Csavarok, csavarkötések



13. Csavarok, csavarkötések

A gépszerkezetek egyik leggyakrabban alkalmazott eleme a csavarból és csavaranyából (orsómenetből és anyamenetből) álló elempár.

13.1. Csavarvonal, csavartest, csavarmenet

A csavarmentet a térben csavarmozgást végző pont írja le. A mozgó pont (pl. menetmetsző éle) egyrészt egyenletes körmozgást végez, másrészt ezzel egyidejű a körmozgás síkjára merőleges irányban egyenletesen haladó mozgást. Ebből következik, hogy a csavarvonal körhenger palástján helyezkedik el. A 2π szögelfordulás alatt a tengely irányában megtett P elmozdulás a menetmagasság ún. menetemelkedés. A csavarvonal hengerének palástját kiterítve a csavarvonalból egyenes lesz (237. ábra).

A csavarvonal α emelkedési szöge állandó. Az emelkedési szöget a menetmagasság - menetemelkedés - és henger kerülete határozza meg.

$$\operatorname{tg} \alpha = \frac{P}{d \cdot \pi}$$

Csavarfelületet úgy állíthatunk elő, hogy egy henger palástján valamilyen egyszerű síkidomot - háromszöget trapézt stb. - úgy viszünk körül, hogy a hengert állandó fordulatszámmal forgatjuk, s közben a csavar profilját meghatározó síkidomot állandó sebességgel tengely-irányban mozgatjuk. Ilyen mozgást pl. esztergán lehet előállítani (238. ábra)

A csavarfelületet leíró síkidom lehet háromszög, szimmetrikus trapéz, trapezoid, vagy állhat körívekből. Ettől függően a menet neve éles-, trapéz-, fűrész- vagy zsinórmenet.

Élesmenetet rendszerint kötőcsavarokon alkalmazunk. Mozgásátvitelre trapézmenetű, nagy erők esetén a fűrészmenetű csavarokat használjuk. Korrózióveszély esetén a zsinórmenet alkalmas.

A csavarmentet jellemző méreteit a 239. ábra szemlélteti.

A gyakorlatban rendszerint jobbmenetű csavarokat használunk, de előfordulnak balmenetűek is.

Jobbmenetű a csavar akkor, ha a csavar az anyában az óramutató járásával egyező irányban forgatva tőlünk távolodik.

Balmenetű a csavar akkor, ha a csavart az anyában az óramutató járásával egyező irányban forgatva felénk közeledik.

Kétbekezdésű menetet kapunk, ha két, egymás mellé helyezett, egybevágó síkidomot viszünk a menet hengerén körül egy fordulattal úgy, hogy a menetemelkedés a két szelvény együttes tengelyirányú méretével egyezzen.


Több-bekezdésű menetet a kétbekezdésű menethez hasonló módon készítünk. Annyi egybevágó síkidomot helyezünk egymás mellé, ahány bekezdést akarunk készíteni, és a menetemelkedést akkorára választjuk, amennyi az egymás mellé helyezett szelvények együttes tengelyirányú mérete.

Orsómenetet hengerfelület külső felületére készítünk.


Anyamenetről akkor beszélünk, ha a menet hengeres furat belső felületére készül. A csavarorsó és a csavaranya összetartozó ellenpár, azonos méret esetén összecsavarhatók.

Métermenet (metrikus menet) a leggyakoribb menetfajta. A métermenetű orsó jellegzetessége a 60° -os szelvényyszög, a lekerekített menettő, a hengerfelülettel tompított menetszűcs.


Csavarmentek összefoglaló jelölésrendszerét a 16. táblázat tartalmazza.

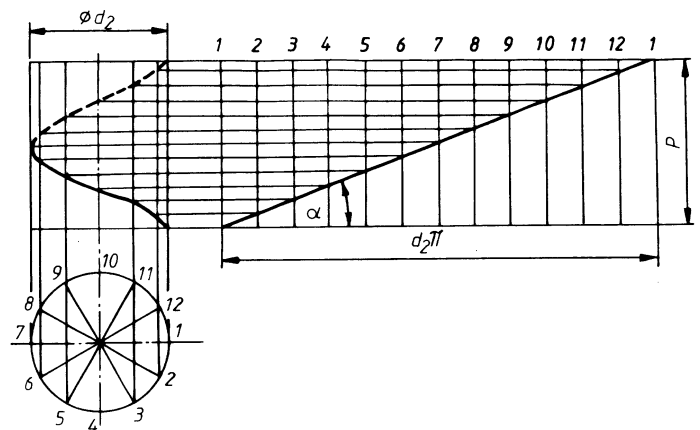

237. ábra

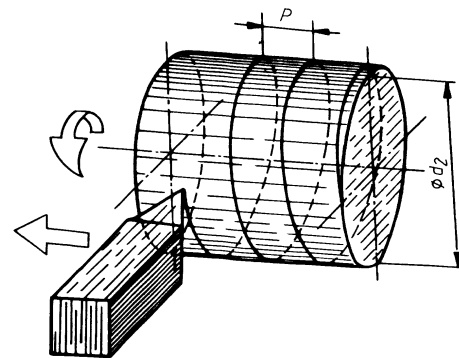

238. ábra

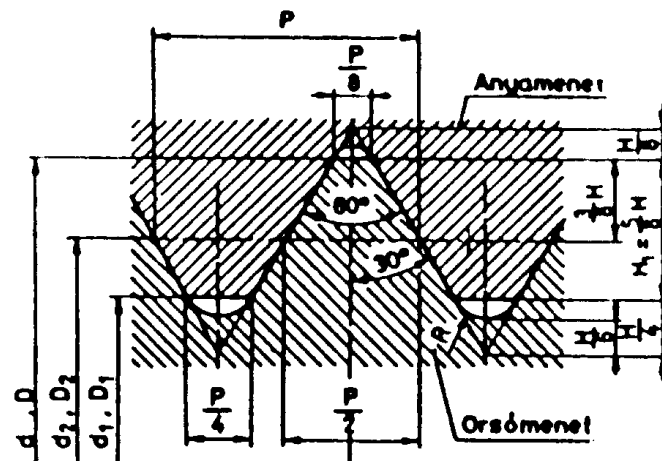

Névleges átmérő	$d = D$
Menetemelkedés	P
Alapháromszög-magasság	$H = 0.866 \cdot P$
Működő szelvénymagasság	$H_1 = 0.5413 \cdot P$
Tölekerékítés	$R = 0.1443 \cdot P$
Orsómenet középmérete	$d_2 = D_2 = d - 0.6495 \cdot P$
Orsómenet magátmérete	$d_3 = d - 1.2269 \cdot P$
Anyamenet magátmérete	$D_1 = d - 1.0825 \cdot P$
Profilszög	$\alpha = 60^\circ$
Magkeresztmetszet	$A_s = \frac{\pi}{4} \cdot \left(\frac{d_2 + d_3}{2} \right)^2$







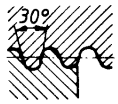



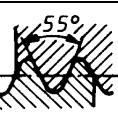
239. ábra

13. Csavarok, csavarkötések



Csavarmenetek jelölésrendszere

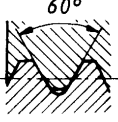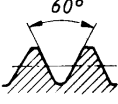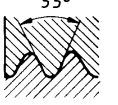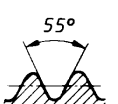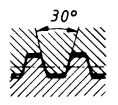16. táblázat

Menetfajta	Menetszelvény	Betűjel	A menet jele és szabványszáma	Névleges átmérőtartomány	Alkalmazási terület
Métermenet		M	M14 MSZ 203/2	0,25...400mm	Általános
Finom métermenet			M20x1 MSZ 205	3,5...400	Optika finommechanika
Kúpos métermenet		MK	MK20x1,5 MSZ12186	6...60mm	Zárócsavar zsírzógomb
Hengeres csőmenet		G	G 1 1/2 MSZ1157	7,7...163,8 (1/16...6 hüvelyk)	Nem tömítő csövek és csőkötések
Hengeres anyamenet		Rp	Rp 1 1/2 MSZ1159		
Kúpos anyamenet		Rc	Rc 3 1/2 MSZ1159		Tömítőmenetes csövek és csőkötések
Kúpos orsómenet		R	R 3 1/2 MSZ1159		
Trapézmenet		Tr	Tr 40x7 MSZ207/2	8...640mm	Általános
Fűrészmenet		S	S48x8 MSZ1781	10...640mm	Általános
Zsinórmenet		Rd	Rd16 MSZ208/1	8...200mm	Általános
		ZsL	ZsL40x4 MSZ15490/3	40mm	Egészségvédelmi légzőkészülék
Edison-menet		E	E27 MSZ9866	5...40mm	Lámpafoglatok, izzólámpák, biztosítók
Lemezmenet		ST	ST3,5 MSZ2059	2,2...8mm	Lemezcsavar
Famenet		Fm	Fm1,6 MSZ2132	1,6...20mm	Facsavar
Kúpos menet		W	W19,2 MSZ2056	19,2...30,3mm	Gázszelep, gázpalack
Whitworth-Menet			W2'' MSZ201	1/4...6 hüvelyk	Csak pótlási célokra

13. Csavarok, csavarkötések



A métermenet két fajtája a normál- és a finom métermenet használatos. Kötőelemeken rendszerint a *normál métermenet* van, ennek jele *M*.

A normál métermenetet mm-ben adott átmérőjével és előtte a szelvény *M* jelével határozzuk meg: pl. *M 20*.

A *finom métermenet* menetemelkedése kisebb a normál menet emelkedésénél. Akkor használjuk, ha szerkezeti okok miatt kicsi a menetmélység vagy a menet kilazulásra hajlamos.

A *Whitworth menet* jellemzője az 55°-os szelvénysszög és az, hogy méreteit hüvelykbe [jele: "(1" = 25,4 mm)] adjuk meg.

A *trapézmenetet* mozgatócsavarokon alkalmazzuk. Az élesmenetű csavarokkal szemben előnye a kisebb szelvénysszög következtében jelentkező kisebb súrlódó erő.

A *fűrészmenet* nagy erők átvitelére alkalmas.

13.2. Orsómenet és anyamenet ábrázolása

A csavarmentet a rajzon nem valóságként, hanem egyszerűsítve, azaz *jelképesen* ábrázoljuk.

13.2.1. Orsómenet ábrázolása

A menetes orsót a **240. ábra** szerint kell ábrázolni. A menet külső átmérőjének (*d*) vonalát és a hasznos menethossz végét jelölő vonal folytonos vastag, a menetmag átmérőjének vonala (*d₁*) folytonos vékony vonal.

Ügyeljünk arra, hogy a menetvonalak rajzolásakor a vékony, ill. a vastag vonalak jól megkülönböztethetők legyenek, és a kétféle vonal legalább 0,7 mm távolságra legyen egymástól. Természetesen nagyméretű csavarok esetében a szabványos méreteknél megfelelően rajzoljuk meg az orsómenet magátmérőjének vonalait.

Amennyiben a menetes orsón tengelyirányú kitérés alkalmazunk, úgy a metszet vonalkázást a külső kontúrvonalig rajzoljuk, amely vonalakon áthalad a menet magátmérőt jelölő vékony vonal. A menetes orsó külső kontúrja folytonos vastagvonalú kör.


A menetes orsó tengelyre merőleges nézetén (**240.b ábra**) és metszetén (**240.c ábra**) a menet magátmérő folytonos vékony vonalát kb. a kör 3/4 részén rajzoljuk meg. (Célszerű a bal felső részt kihagyni.) A menet jelképes vékony folytonos vonala nem kezdődhet és nem végződhet a tengelyvonalakon.

Metszeti rajzon a vonalkázást kontúrjig rajzoljuk (**240.c ábra**). Félnézetben (félmetszetben) a magátmérőt jelképező folytonos vékony vonalat kb. az alsó negyed-kör feléig húzhatjuk (**240.a ábra**). Ekkor a folytonos vékony vonal mindig a függőleges középvonaltól indul ki.


13.2.2. Anyamenet ábrázolása

Menetes furatot általában metszetben ábrázolunk, hiszen így tudjuk bemutatni azt a legjellemzőbben (**241. ábra**). A menetes furat magátmérőjének vonalát folytonos vastag vonallal, a névleges átmérőnek megfelelő vonalakat pedig folytonos vékony vonallal rajzoljuk.

Metszeti rajzon a vonalkázás a magátmérő vonaláig terjed, átmege tehát a menetjelkép külső vékony vonalain. Valamennyi tengelyirányú vetületen (**241.a, b ábra**) a magátmérő vonala folytonos vastag vonal, a külső (vagyis a nagyobbik) átmérő vonala pedig folytonos vékony körív (1/4 körív kihagyással).

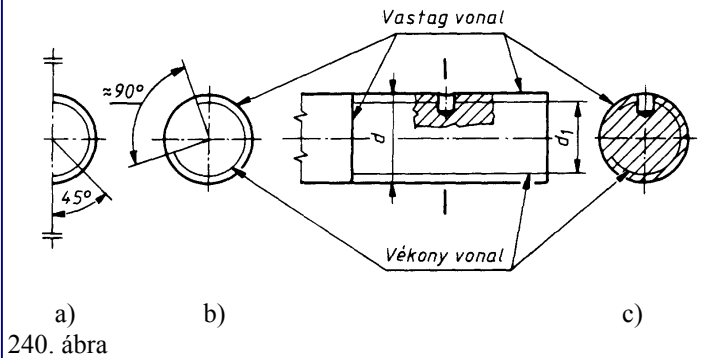

240. ábra

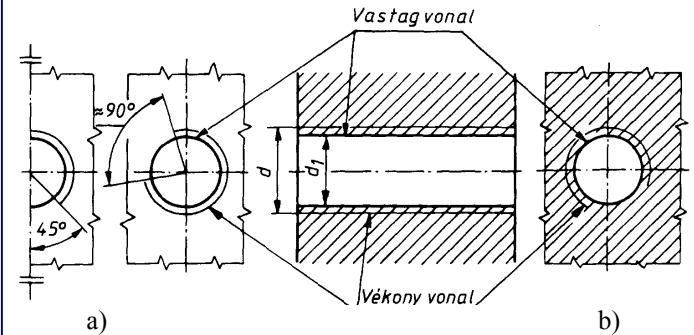

241. ábra

Félnézetben (**241.a ábra**) vagy félmetszetben a külső átmérőt jelképező folytonos vékony vonal az alsó negyed-kör feléig terjed.

A külső átmérők vonalai nem kezdődhetnek, ill. nem végződhetnek a tengelyvonalakon, félnézetben pedig a függőleges tengelyvonalától indulnak.


A zsákfuratba vágott menet ábrázolási módját a **242. ábra** szemlélteti. A menet magátmérőjét jelző vonalak és a hasznos menethossz végét jelző vonal folytonos vastag vonal. A névleges átmérő - vagyis a menetjelkép - vonala folytonos vékony vonal.

Menetes zsákfurat vagy menetes átmenőfurat ábrázolását nézetben vékony szaggatott vonallal készítjük

13.2.3. Menetcsatlakozások ábrázolása

Összezsavart állapotban az anyamenetet általában metszetben, az orsómenetet pedig nézetben ábrázoljuk (**242.a ábra**). Szükség szerint azonban ábrázolható az orsómenet metszetben (**242.b ábra**) vagy kitéréssel is.

Az orsómenet a becsavarási hosszban mindig elfedi az anyamenetet. Ennek megfelelően az orsón a külső (kontúr-) vonal a vastag, az anyán pedig a belső.

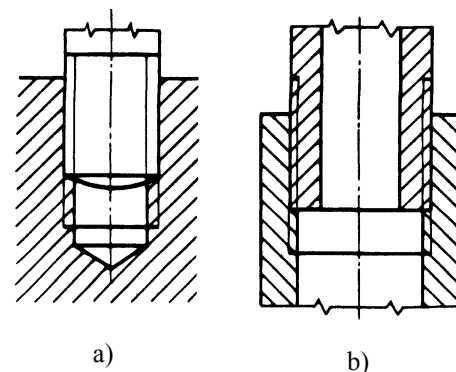

242. ábra

13. Csavarok, csavarkötések



13.2.4. Menetkifutás, szerszámkifutás és beszúrás

A felhasználható (teljes profilú) menethosszt *hasznos menethossznak* nevezzük. A nem használható menetrész a *menetkifutás* (243. ábra).

A menetmángorló szerszámnak az orsó végén szerszámkifutásra van szüksége (244. ábra).

13.3. Csavarment méretmegadása

A csavarról készített jelképes műszaki rajz csak arról tájékoztat bennünket, hogy az alkatrészen csavarment van. Nem határozza meg azonban annak sem a fajtáját sem a méretét. A csavarment jellemző adatait, méreteit méretvonalon külön meg kell adnunk

13.3.1. Jellemző méretek megadása

A csavarmentet meghatározza a menetfajta meghatározó betűjel és a hozzá kapcsolódó méretszám.

A betűjel a menetszelvény alakjára, a méretszám pedig az orsómenet külső átmérőjére utal, amelyet kiegészíthetünk a menetemelkedés számértékével (pl. $M20 \times 1,5$).

A különböző csavarmentek szelvényét, betűjeleit, méretmegadásának példáit a 15. táblázat tartalmazza.

A csavarmentek szelvényeit szabványok írják elő, a menetek elkészítéséhez ezeket veszik figyelembe (245. ábra).

A csavarmentek általában egybekezdésűek, azonban készíthetünk két- vagy több-bekezdésű csavart is. Ekkor egy körülfordulásra az anya (vagy az orsó) útja megnő.

A kétbekezdésű menet keletkezését szemléltethetjük a 246. ábrán bemutatott csavarvonalak megrajzolásával. A két szomszédos csavarvonal távolsága ez esetben nem a valóságos menetemelkedés, hanem a menetsztás.

A több-bekezdésű csavarmentet a méretmegadásakor úgy is meghatározhatjuk, hogy a menetemelkedés után zárójelben megadjuk a szomszédos menetek távolságát, a menetsztást mm-ben és ennek jelét a P-t.

Pl. $Tr20 \times 8 (P4)$.

Ez azt jelenti, hogy 20 mm átmérőjű orsóra kétbekezdésű 4 mm menetsztású, 8 mm menetemelkedésű szabványos trapézmenetet kell készíteni.

A bekezdések számát a következő módon számíthatjuk:



$$\text{Bekezdések száma} = \frac{\text{Menetemelkedés}}{\text{Menetsztás}}$$

13.3.2. Csavarment felületi érdessége


A csavarment felületi érdességét megadható a kirajzolt menetszelvény profilján vagy az azt meghosszabbító mutatóvonalon a menet méretsegédvonalán ill.

13.4. Balmenetű gépelemek jelölése


A balmenet betűjele: LH (LeftHand). Ezt a betűjelet az utolsó jel (szám, betű) után tüntetjük fel (pl. $M24 \times 1,5 LH$). A balmenetes elemeket külön horonnyal is megjelöljük, hogy az alakján is látható legyen A figyelem felkeltése érdekében ezért minden *balmenetű csavart és anyát, figyelmeztető horonnyal kell ellátni.*

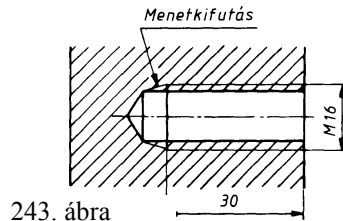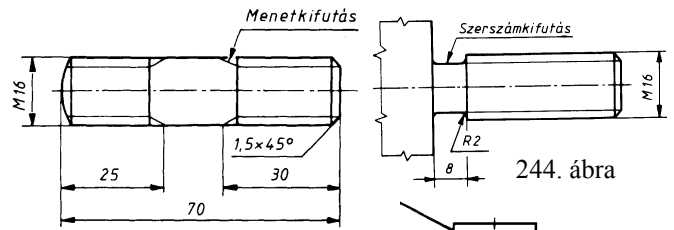


243. ábra

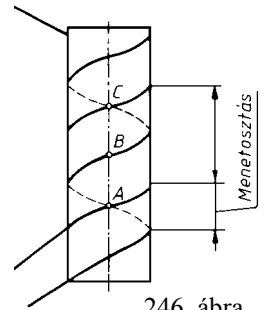


246. ábra

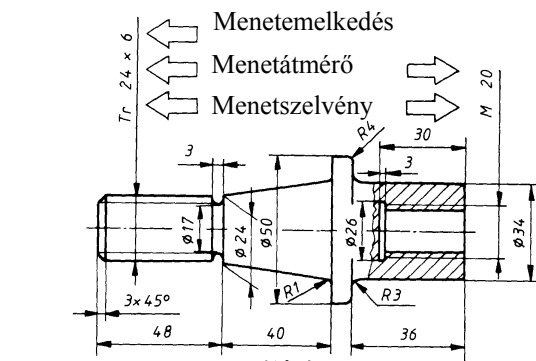

245. ábra

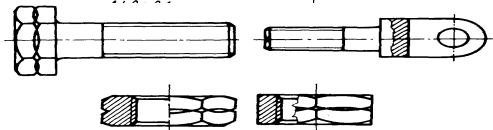

246. ábra

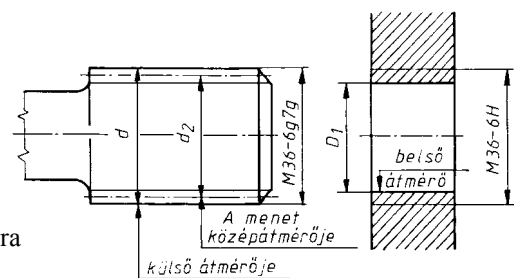

247. ábra

13.5. Csavarmentek tűrése és illesztése

Több más gépelemhez hasonlóan a csavarmentet is tűréssel készítik és illesztik. Ezt is előírhatjuk a csavarment méreteinek meghatározásakor.

A csavarmentek tűrésrendszere azonos módon épül fel, mint a már tanult szabványos tűrésrendszer. Ennek megfelelően tehát a tűrés az alapeltérést meghatározó betűjelből és a tűrésnagyságot meghatározó minőségyszámból áll.

Az anyamenetre nagybetű (gondoljunk a furatra), az orsómenetre kisbetű (csap) vonatkozik. A különbség csak annyi, hogy első helyen a minőséget jelző számjel áll, majd ezt követi a tűrés betűjele (pl. 6g).

Tűrést általában a csavarment középméretjére, ill. az anyamenet belső és az orsómenet külső átmérőjére írhatunk elő. Előírhatunk tűrést egyidejűleg az orsómenet közép- és külső átmérőjére is (247. ábra).

13. Csavarok, csavarkötések



13.6. Hatlapú kötőelemek rajza

A gyakorlatban a legáltalánosabb a hatlapfejű csavarok használata. Ezek ábrázolását (szerkesztését) a **248. ábra** szemlélteti. Ha a csavarorsó átmérője (d) ismert, akkor a többi adat számítható: a csavarfej magassága $0,7d$, a csúcs távolság $C \approx 2d$, a lap távolság $S \approx 0,86 \approx d$.

A csavarfejen a 120° -os éltompítás a valóságban hiperbolaíveket hoz létre, amelyeket körívvel helyettesítünk. Az ábrából a szerkesztési méretek és a szerkesztés menete leolvasható.

A hatlapú anya ábrázolását (szerkesztését), a **249. ábra** szemlélteti. A csavarfejtől eltérően, a csavaranyát mindkét oldalon 120° -os éltompítással gyártják. Ennek megfelelően a hiperbolaíveket helyettesítő köríveket a csavaranya mindkét oldalán meg kell rajzolni.

Az ábráról a szerkesztési méretek leolvashatók.

13.7. Csavarvégződések

Az ipar számos területén igen sokféle csavart, csavaranyát alátétet és csavarvégződést használunk. A szabványos csavarvégzések alakjára és megnevezésére mutat rajzi példát a **250. ábra**.

13.8. Csavarment egyszerűsített ábrázolása

Ez az ábrázolás elsősorban a kis méretarányban rajzolt alkatrészek rajzain, vagy a zsúfolt, sok méretvonalal ellátott rajzokon alkalmazható. Az ilyen jellegű egyszerűsítés során az a fontos, hogy az alkatrész mentes furata egyértelműen meghatározott legyen.

13.8.1. Menetes furat egyszerűsített ábrázolása

A mentes furat mind metszetben, mind nézetben megadható a furat középpontjától kiinduló mutatóvonalon. További egyszerűsítés, hogy a furat rajzolása helyettesíthető egyszerűen a mentes furat középpontjának jelölésével: vékonyvonalú kereszttel (**251. ábra**).

A méretmegadásról tanultak szerint a mutatóvonalon megadható a mentes furat többi szükséges méret- és tűrésadata is (pl. $M12 \times 1 \text{ LH-6H}$).

Zsákfuratok méretmegadásakor a menet méret adata után x jellel kapcsolva a hasznos menethossz, ezt követően kötőjellel a magfurat hossza adható meg. Pl.:

$M8 \times 1 \times 10 - 12$ 10 hasznos menethossz
12 magfurat hossza

Megadható egyszerűsítve a mentes furat süllyesztése is a menet méretadatai után törtjellel a következő módon:


$M2 \times 8/2,8 \times 90^\circ$.

A törtjel után az $\varnothing 2,8$ a süllyesztés átmérőjét, a 90° a süllyesztési szöget jelenti.


13.8.2. Kötőelemek egyszerűsített ábrázolása

Összeállítási és szerelési rajzon, ahol a kötőelemek (csavarok, csavaranyák) nagy számban fordulnak elő, alkalmazhatjuk a kötőelemek egyszerűsített és jelképes ábrázolását is.

Ez kicsinyített rajzokon alkalmazható előnyösen (**252. ábra**).

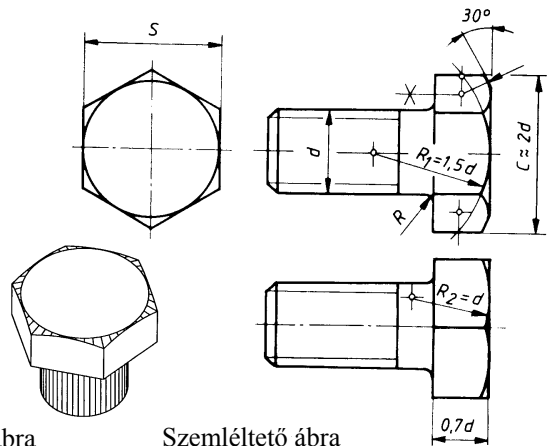


248. ábra Szemléltető ábra

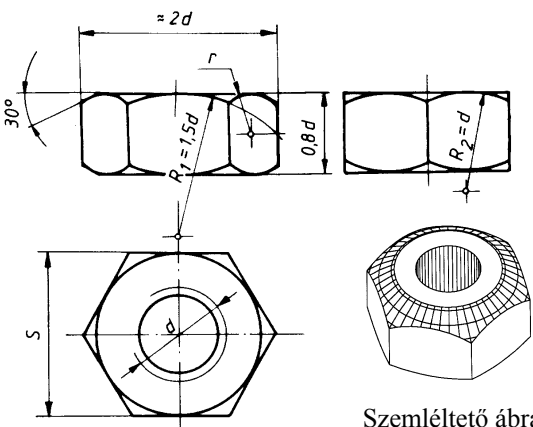


249. ábra Szemléltető ábra


Rövid csapos végződés Kúpos csapos végződés

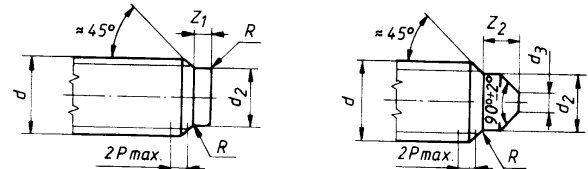

Gömbölyű csapos végződés Tompa végződés 45°-os letöréssel

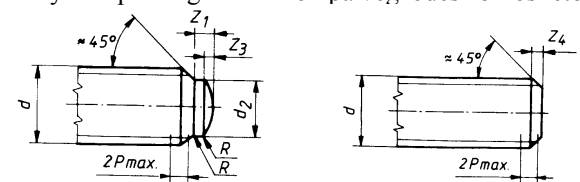

250. ábra

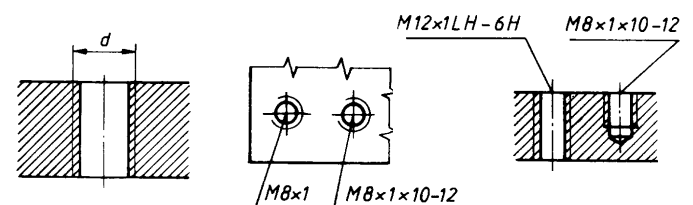

251. ábra

Megnevezés	Egyszerűsített ábrázolás	Jelképes ábrázolás
Hatlapfejű csavar		

252. ábra

13. Csavarok, csavarkötések



13.9. Csavarkötések, csavarbiztosítások

13.9.1. A csavarok és a csavaranyák kialakítása

A csavarok kialakítását és geometriai méretválasztékát szabványok írják elő. Pl. Hatlapfejű csavarok A és B pontossági fokozat MSZ EN 24014.

A csavaranyák kialakítását és geometriai méretválasztékát szintén szabványok írják elő. Pl. Hatlapú csavaranyák MSZ EN 24034.

A csavarok és csavaranyák szilárdsági tulajdonságait foglalja össze a **17. táblázat**.

13.9.2. Csavarok és csavaranyák méretmegadása

A csavarok és csavaranyák megnevezését és méretmegadásának értelmezését a **18. táblázat** foglalja össze.

13.9.3. Csavarkötések

Csavarkötések gyakorlati kialakításait hatlapú-; belső kulcsnyílású-; ászok-; szemes-; hengeresfejű-; süllyesztettfejű- és lencsefejű csavarokkal hozzuk létre. A egyes csavarok méretét szabványok tartalmazzák.

13.9.4. Csavarkötési ábrák rajzolvasása

Az összeállítási rajzokon az alkatrészekre vonatkozó információk egy részét a darabjegyzék tartalmazza. A rajzon ábrázolt menetes alkatrész vetületi, egyszerűsített, jelképes ábrája és a feliratmezők lehetővé teszik, hogy minden szükséges információ rendelkezésre álljon a szereléshez. A csavarkötési rajzok olvasását a következő sorrendben célszerű végezni:

- feliratmezők tanulmányozása,
- rajz tanulmányozása,
- rajzon lévő szövegek, táblázatok tanulmányozása.

13.9.5. Csavarbiztosítások

A csavarbiztosítás a csavarkötés meglazulása, kicsavarodása ellen alkalmazott szerkezeti megoldás. A biztosításhoz rendszerint valamilyen segédalkatrészt használunk.

A meglazulás és egyúttal a szétcsavarodás elleni biztosítás gyakran azzal az előfeszítő erővel is megvalósítható, amit a csavar saját rugalmassága (rugalmas szárú csavarok) vagy a rugalmas biztosítóelemek, pl. rugalmas alátétek vagy tányérrugók hoznak létre. Rugalmas biztosítóelemeket elsősorban rövid, nagy szilárdságú csavaroknál és azoknál a gyenge minőségű csavaroknál használnak, amelyek rugalmas alakváltozása az elkerülhetetlen ernyedés felvételére nem elegendő.

17. táblázat

A csavarok szilárdsági tulajdonságai

MSZ 229-2:1992

	A szilárdsági csoport jele	3.6	4.6	4.8	5.6	5.8	6.8	8.8	9.8	10.9	12.9
	Szakítószilárdság R_m N/mm ²	300	400	400	500	500	600	800	900	1000	1200
	Folyáshatár R_e , N/mm ²	180	240	320	300	400	480	640	720	900	1000
	Egyezményes folyáshatár $R_{p0.2}$	180	240	320	300	400	480	640	720	900	1000
	Szakadási nyúlás A_s %	25	22	14	20	10	8	12	10	9	8

A csavaranyák szilárdsági tulajdonságai

MSZ EN 2088-6:1995

A szilárdsági csoport jele N/mm²-ben megadott vizsgálati terhelés 1-100-ad része. A vizsgálati terhelés megegyezik az olyan csavar névleges minimális szakítóerejével, amellyel az anya párosítható.


	Alacsony anya		Anyamagasság $\geq 0,6 \cdot d$							
A szilárdsági csoport jele	04	05	4	5	6	8	9	10	12	
A vizsgálati terhelés	400	500	400	500	600	800	900	1000	1200	
A párosítható csavar jele	6.8,8.8,10.9,12.9		3.6,4.6, 4.8	5.6,5.8	6.8	8.8	9.8	10.9	12.9	

18. táblázat

A csavaranyák megnevezése

MSZ ISO 8992:1994

 Hatlapú csavaranya MSZ EN 24032 - M 12 - 8 - B




A csavaranya szabványos neve	A szabványszám	A menet jele	Az anyagminőség	A pontossági fokozat
------------------------------	----------------	--------------	-----------------	----------------------

A csavarok megnevezése

MSZ ISO 8992:1994

 Hatlapfejű csavar MSZ EN 24014 - M30 x 160 - 8.8 - B - Fe / Zn 12 C



A csavar szabványos neve	A szabványszám	A menet jele	Szerkezeti hossz	Anyagminőség jele	Pontossági fokozat	Felületvédelem	Egyéb előírás
--------------------------	----------------	--------------	------------------	-------------------	--------------------	----------------	---------------

14. Szegek és csapszegek



14. Szegek és csapszegek

A gépiparban igen gyakran alkalmazott kötőelemek a szegek és a csapszegek. Ezek laza és szilárd kötések megvalósítására, pl. csuklók csapjaiként, vezető vagy központosító elemként, továbbá túlterhelés elleni biztosítóelemként egyaránt használhatók.

A szegek és a csapszegek felfekvő felülete hengeres vagy kúpos, a terhelés pedig általában merőleges a kötőelem tengelyére.

14.1. Szegek és szegkötések

A szegek igen sokféle kialakításban készülnek. Az általános gépiparban a szerszámgépek készülékeiben és a járműiparban a következő feladatokra alkalmazzák:

kötőelemként, pl. kézikarok, tengelyek rögzítésére;
biztosítóelemként, pl. szerszám- és géprészek helyzetének biztosítására;
szerkezeti elemként.

A szegek kialakításuknak megfelelően három csoportba sorolhatók:

- *hengeres szegek*, (253. ábra)
- *kúpos szegek* (254. ábra), és
- *hasított szegek* (255. ábra).

A *kúpos szegeket* főként tárcsák; gyűrűk, kerékagyak tengelyen való rögzítésére használjuk.

A hasított szegeken három hosszirányú hasíték van. Ezt a hasítást vagy bele- hengerlik vagy beleütik a szegbe. Az összekötendő alkatrészeket szereléskor együttesen fúrjuk ki, és a nyers lyukba ütjük be a hasított szeget. A hasított szeg szilárd kötést létesít anélkül, hogy szűk tűrészű elemeket kellene készítenünk, alkalmazása ezért gazdaságos.

14.2. Csapszegek és csapszegkötések

A csapszegeket általában csuklós kötésekben alkalmazzuk. A csukló egyik eleme mozgathatóan kapcsolódik a csapszeghez, a másik pedig mereven vagy mozgathatóan.

A menetes csapszeg alakját, méreteit és beépítését mutatja a 256. ábra.


14.3. Axiális helyzetbiztosító elemek

Az *axiális helyzetbiztosító- és rögzítő* elemek megakadályozzák az agyak, gyűrűk, gördülőcsapágyak perselyek, karok, tárcsák és hasonló szerkezeti elemek nemkívánatos axiális elmozdulását a tengelyeken vagy furatokban, miközben alakzárással többé-kevésbé jelentős axiális erőket visznek át.


A saszzegek csuklós kötésekben biztosítják a csapszegeket kicsúszás ellen, csavarkötéseknél pedig megakadályozzák a koronásanya elfordulását, a kötés lazulását (257. ábra).

Az *állítógyűrűket* a tengelyeken *hernyócsavarral* vagy kúpos szeggel rögzítik (258. ábra).



A *rögzítő gyűrűk* (Seeger-gyűrűk) a tengelyre vagy a furatba készített hornyokba elhelyezett felhasított rugalmas gyűrűk. A gyűrűknek változó négyszögkeresztmetszetük van, így biztosítható, hogy a fel- vagy bepattintás után is nagyjából kör alakúak maradjanak (259. ábra).

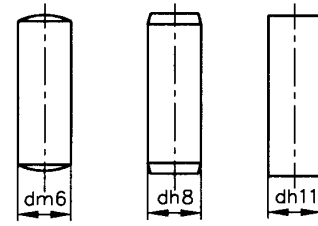



253. ábra

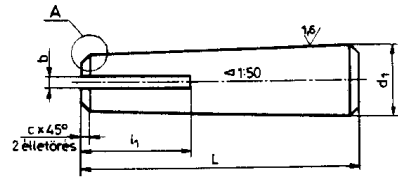


254. ábra

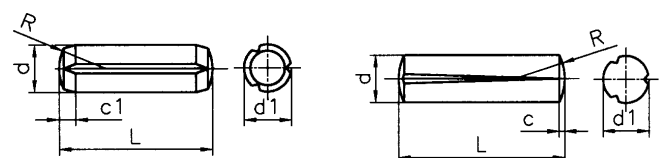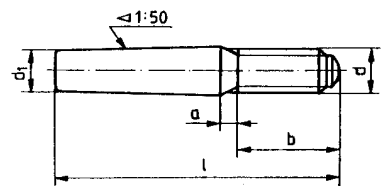

255. ábra

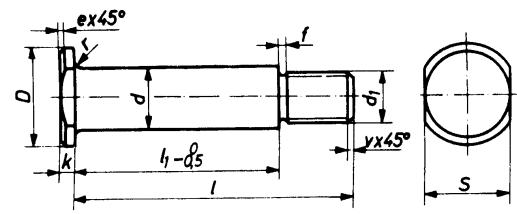
 


256. ábra

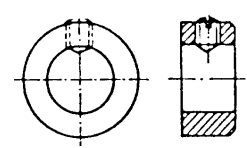

257. ábra

258. ábra

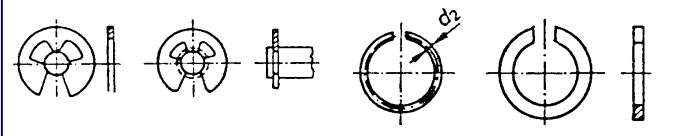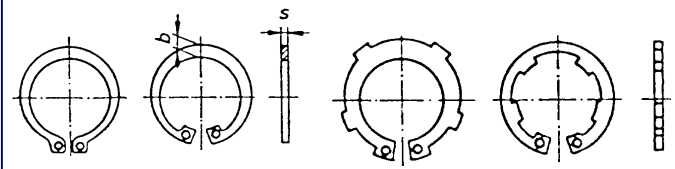


259. ábra

14. Szegek és csapszegek




Mintarajzok csapszegek beépítésére
Csapszegbeépítés kétütemű motorkerék motorba

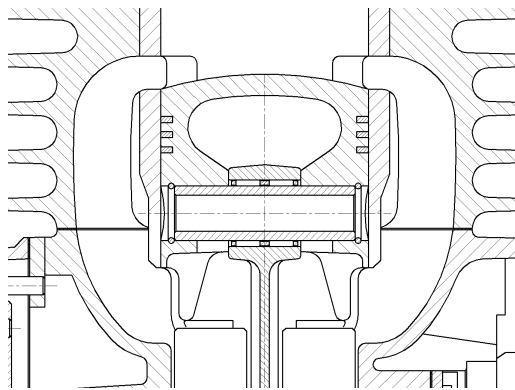


260. ábra

Hajtórúd alkatrészzaj

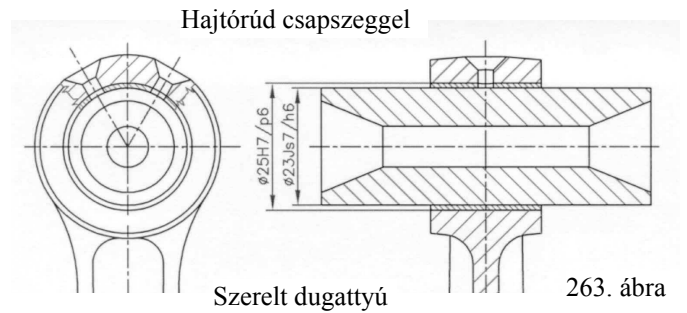


Szerelt dugattyú

263. ábra

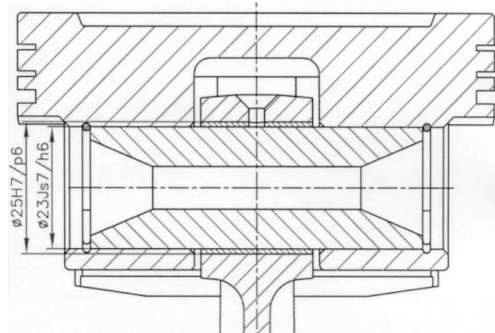

264. ábra

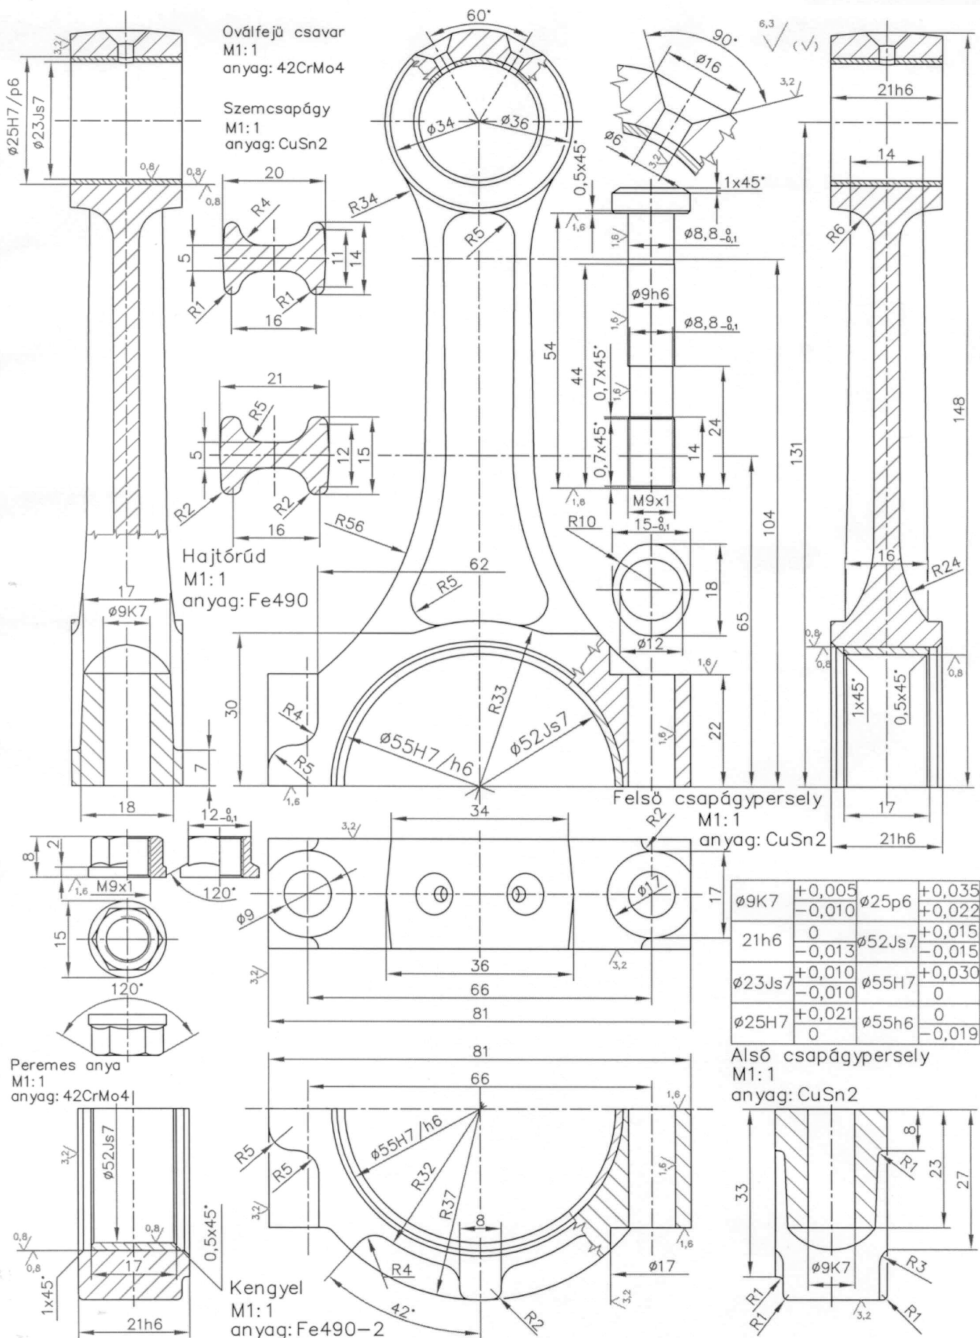

261. ábra

15. Ékek, ékkötések



15. Ékek, ékkötések

Az ékkötéseknél a tengely és az agy felfekvő felületei közötti nyomást a felületeket összefeszítő ék hozza létre (264. ábra).

15.1. Ékek

A szabványos ékek lejtése 1:100. Az ékkötések befejtése általában az ékek hosszirányú beütésével történik. Ennek megkönnyítésére az ékeket gyakran alakítják ki *orros ékként*. Ha kevés a hely, az ékkötés úgy is befejtődhet, hogy a végein zárt tengelyhoronyba helyezett *fészkesékre* az agyat feszítik rá.

Az ékek szélességi méretének tűrése h9, a horonyszélesség tűrése pedig mind a tengelyben, mind az agyban D10, így az oldalfelületek megfelelő játékkal illeszkednek (265. ábra). A tengelyen a hornyokat ujj- vagy tárcsamaróval készítik, az agyban véséssel.

Az ékek használatakor fellépő sugár irányú feszítés nemcsak a forgatónyomaték átvitelét biztosítja, hanem az agy tengely irányú elmozdulását is meggátolja.

Az ékek fajtáit, alakját és szabványos méreteit az 19. táblázat tartalmazza.


15.2. Ékkötések és ábrázolásuk

A szabványos ék 1. alak *-orros*, 2. alak *-fészkes*, 3. alak *-hornyos* és a 4. alak *-félhornyos* ipari gyakorlati megnevezéssel ismert.

Az ékkötések kialakításához szükséges ékhorony méreteit és tűréseit a 20. táblázat tartalmazza.

A tárcsamaróval készített ékhorony alkalmazását az 266. ábra mutatja, melyet a hornyos ékkötésnél alkalmaznak, míg a fészkes ékkötés fészket ujjmaróval készítik.

A hornyos ékkötés rajzát az 267. ábrán, a fészkes ékkötés rajzát a 268. ábrán láthatjuk.

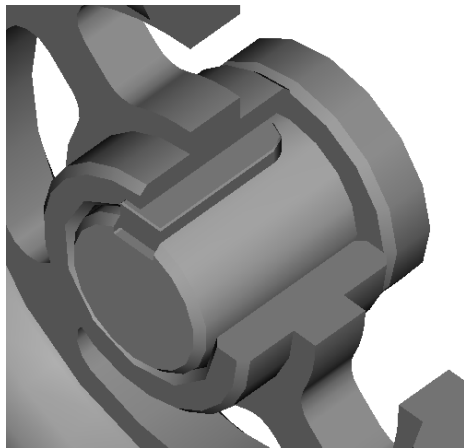


AutoCAD programmal 3D ábrázolással készített szilárdtest.


Az érintős ékkötést nagy megterhelés és lökészerűen fellépő erők, valamint váltakozó irányú forgatónyomaték esetén alkalmazzuk. Legtöbbször 120°-os elrendezésben szereljük be mindkét ékpárt a tengelyhez érintőlegesen.

Az ékek lejtős felületekkel fekszenek fel egymáson, míg a külső párhuzamos lapok a tengely, ill. az agy megfelelő sík felületére támaszkodnak.


Az érintős ékkötés rajzát a 269. ábra mutatja.

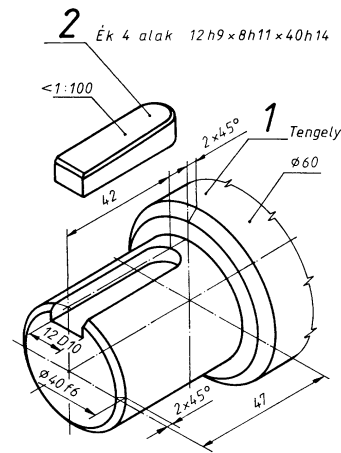


264. ábra

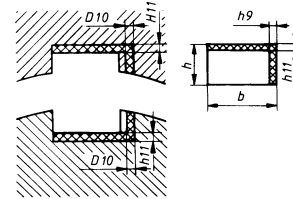


265. ábra

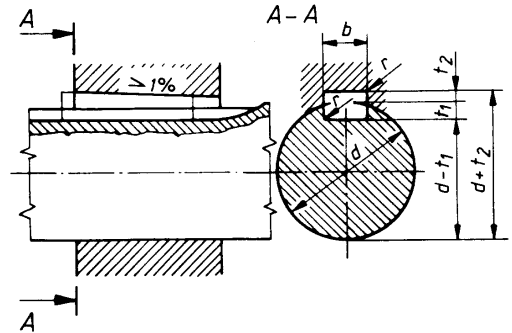


266. ábra

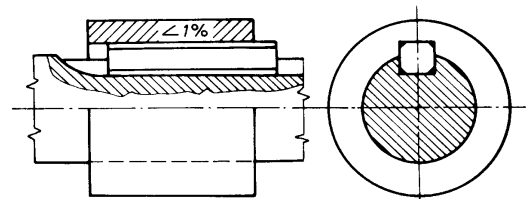

267. ábra

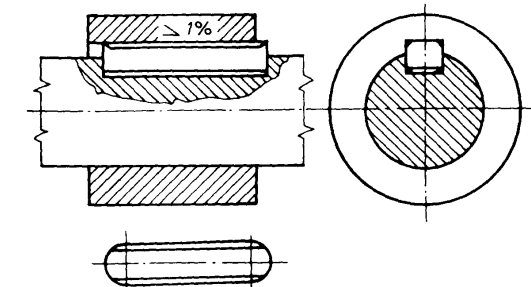

268. ábra

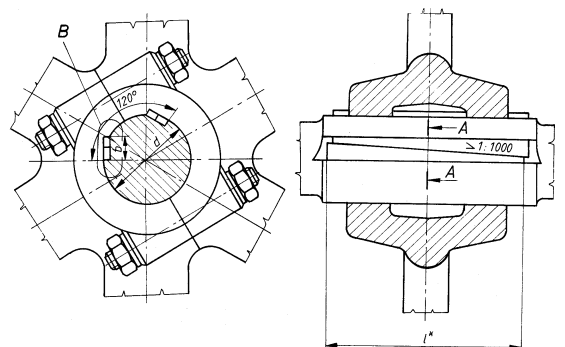

269. ábra

15. Ékek, ékkötések




Ékkötések

19. táblázat

MSZ 2303:1977

Ékalakok

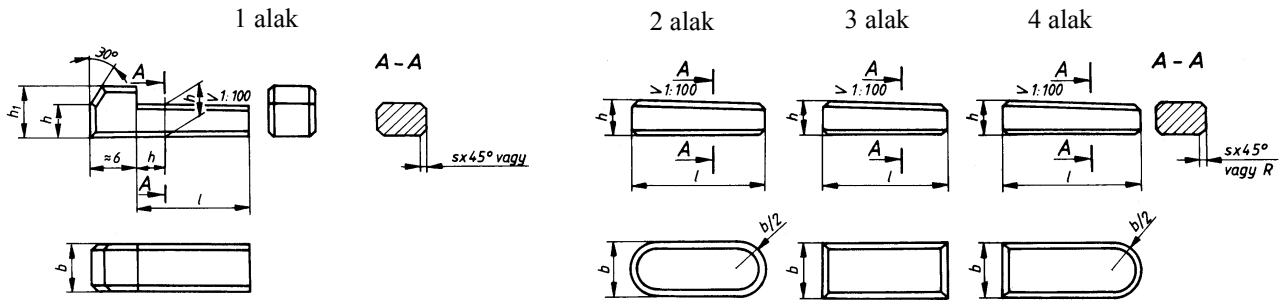

A szélesség, b		A magasság, h		Éltompítás, sx45° vagy r		Ékhossz, l		Fejmagasság h ₁
névleges mérete	Tűrése (h9)	névleges mérete	Tűrése (h11)	min.	max.	-tól	-ig	
4	0	4	0			8	45	7
5	-0,030	5	-0,030			10	56	8
6		6		0,25	0,40	14	70	10
8	0	7				18	90	11
10	-0,036	8				22	110	12

*A 2-6 mm magasságú ékek h magasságának tűrése h9.

Az ék hosszát az alábbi sorozatból lehet választani: 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 25, 28, 32, 36, 40, 45, 50, 56, 63, 70, 80, 90, 100, 110, 125, 140, 160, 180, 200, 220, 250, 280, 320, 360, 400, 450, 500 mm.


Megnevezés: **Ék 2-18x11x100 MSZ 2303** (2 alak, b=18, h=11, l=110 mm).

Ékkötések

20. táblázat

MSZ 2303:1997

Ékhorony

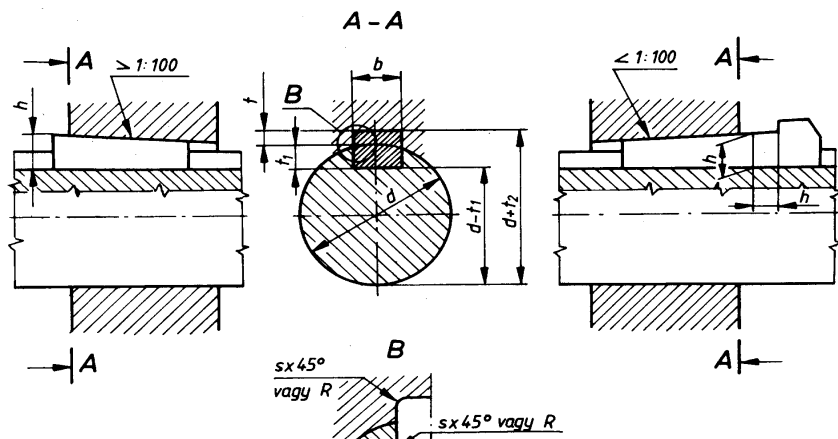

Az ékhorony méretei és tűrései

Tengelyátmérő d		Ékméret		b szélességének		mélységének				éltompítás, sx45° v. lekerekítés, r	
				tengelyben és		tengelyben, t1		furatban, t2			
felett	-ig	b	h	névleges mérete	tűrése (D10)	névleges mérete	tűrése	névleges mérete	tűrése	max.	min.
10	12	4	4	4		2,5	0	1,2	0		
12	17	5	5	5	+0,078	3,0		1,7			
17	22	6	6	6	+0,030	3,5		2,2		0,25	0,16
22	30	8	7	8	+0,098	4,0		2,4			
30	38	10	8	10	+0,040	5,0		2,4			

A t1 és a t2 méret ellenőrzése helyett a (d-t1) és a (d+t2) méretet is lehet ellenőrizni.

16. Reteszek, reteszkötések




16. Reteszek, reteszkötések

16.1. Reteszek

A reteszek abban különböznek az ékektől, hogy a reteszeknek nincs lejtésük, vagyis alsó és felső felületük párhuzamos (270. ábra). Alkalmazásuk előnye, hogy sem az agyban, sem a tengelyben nem keltene sugárirányú nyomófeszültséget. Így a forgó alkatrész és a tengely egytengelyűsége biztosítható. A retesz csak a nyíró igénybevételükkel, ill. az oldalfelületeiken adják át a nyomatékából adódó kerületi erőt. Nagy nyomatékok átvitelére alkalmasak, de a tengelyen az alkatrészt tengelyirányú elmozdulás ellen biztosítani kell vagy valamilyen mechanikai rögzítőelemmel vagy megfelelően szoros illesztéssel.

A reteszek fajtáit, alakját és szabványos méreteit az 21. táblázat tartalmazza.

A fészkes retesz szemléltető képe

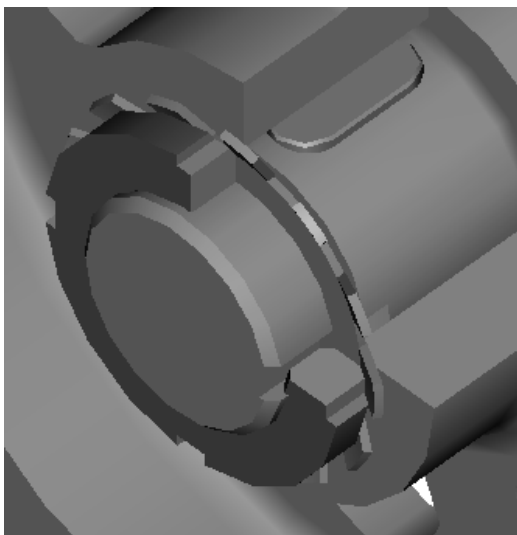

271. ábra

16.2. Retesz-kötések és ábrázolásuk

A szabványos retesz 1. alak -fészkes, 2. alak -hornyos és a 3. alak -félhornyos ipari gyakorlati megnevezéssel ismert (273. ábra).

A fészkes retesz számára a horony ujjmaróval készül. Szemléltető képe AutoCAD szerkesztőprogrammal készült szilárdtest, amely az 271. ábrán látható.

A hornyos retesz számára a tengelybe a reteszhoronyt tárcsamaróval marjuk


A retesz-kötések kialakításához szükséges reteszhorony méreteit és tűréseit az 22. táblázat tartalmazza.

A siklóreteszt ott alkalmazzuk, ahol a tengelyen az agyat el kell csúsztatni (pl. váltómű fogaskerekéhez). A retesz méreteitől függően egy vagy két hengeres fejtű csavarral a tengely fészkében rögzíteni kell (274. ábra).

A retesz-kötésekhez használatos illesztések grafikus ábrázolását a 272. ábra szemlélteti.


Az íves reteszt kisebb nyomtér és rövid kerékagy esetén alkalmazzuk (275. ábra).

A tengelybe a hornyot tárcsamaróval marjuk (276. ábra).

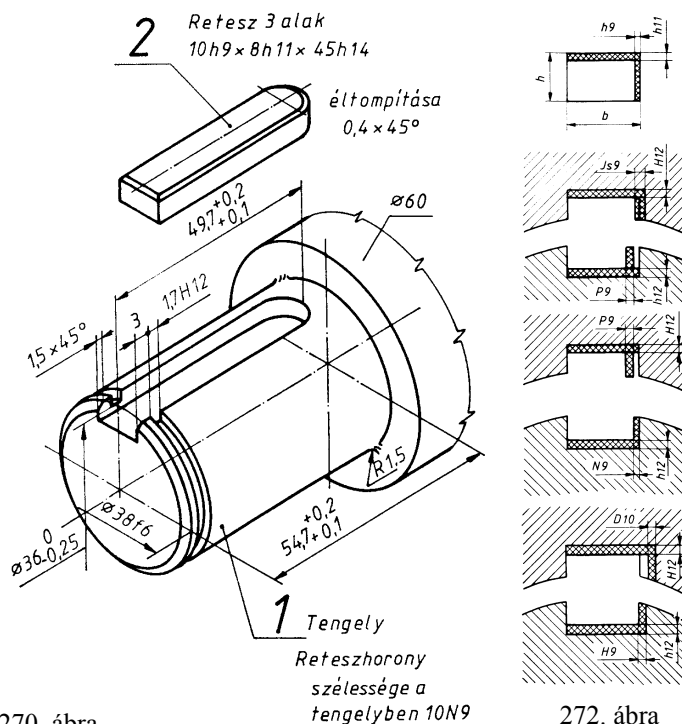


270. ábra


272. ábra

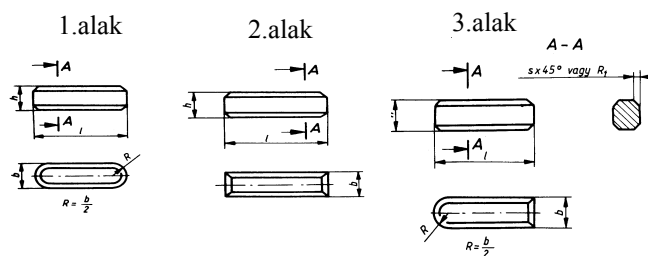


273. ábra

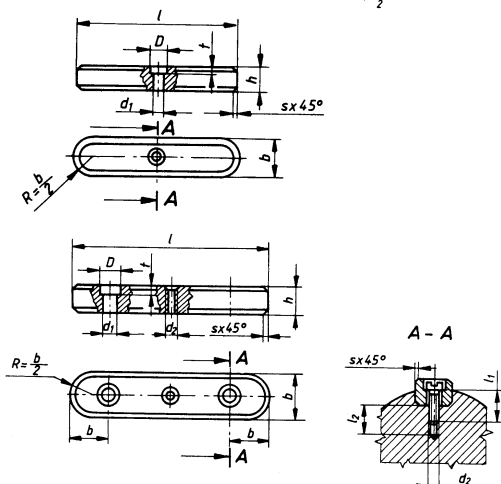

274. ábra

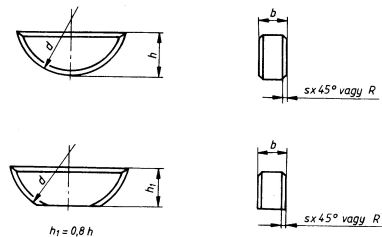

275. ábra

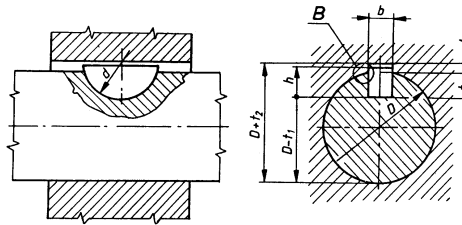

276. ábra


16. Reteszek, reteszkötések



Reteszek méretei és tűrések

21. táblázat MSZ 12868:1979

Retesz-alakok

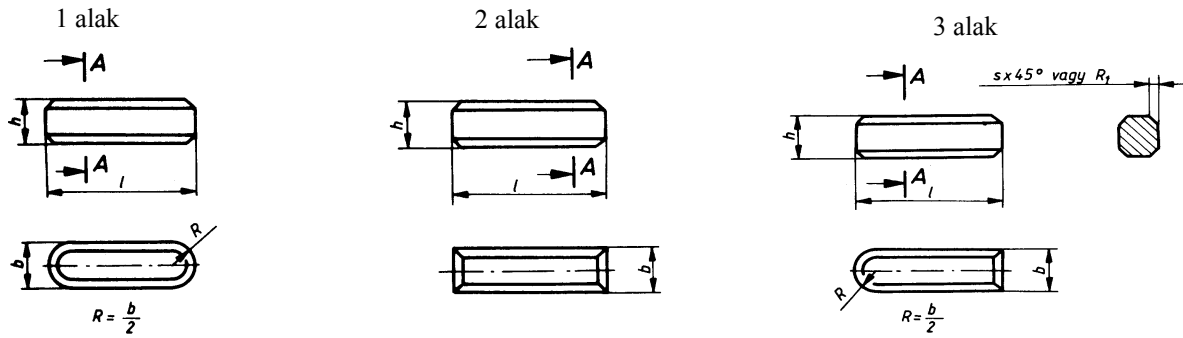

A szélesség, b		A magasság, h		Lekerekítés vagy élettörés, r vagy $s \times 45^\circ$		Reteshossz, l	
Névleges m.	tűrése (h9)	Névleges m.	tűrése (h11)	min.	max.	-tól	-ig
4	0	4	0			8	45
5	-0,030	5	-0,030			10	56
6		6		0,25	0,40	14	70
8	0	7				18	90
10	-0,036	8				22	110


A retesz hosszát az alábbi sorozatból kell választani: 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 25, 28, 32, 36, 40, 45, 50, 56, 63, 70, 80, 90, 100, 110, 125.

Szabványos megnevezés: **Retesz 18x11x100 MSZ 189** (b=18, h=11, l=100mm), ugyanezen méret, de 2 alakú: **2-18x11x100MSZ 12868**.

Az l hossz tűrése h14. A retesz anyaga $R_m \geq 590$ MPa (60 kg/mm²) szakítószilárdságú húzott reteszacél (MSZ 314).

Reteszhorony méretei és tűrései

22. táblázat MSZ 12868:1979

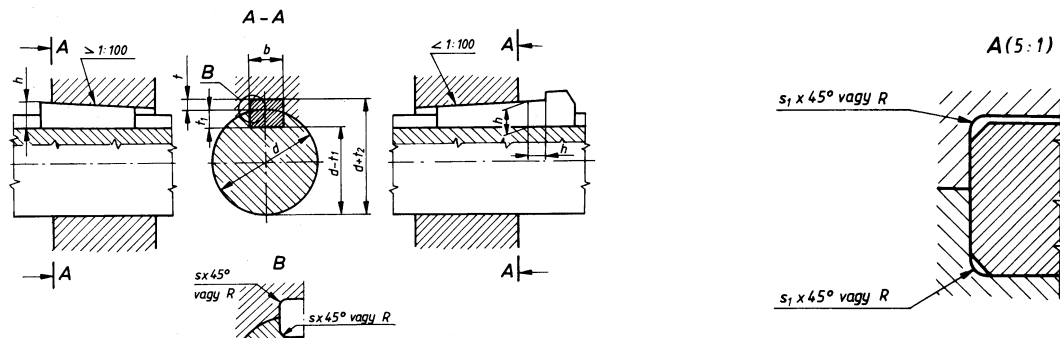

Tengely- átmérő, d		A retesz- szelvény mérete bxh	A reteszhorony										
			b szélességének tűrése				mélységének				lekerekítés v.		
			laza reteszköt.		normál reteszköt.		szilárd	tengelyben, t ₁		furatban, t ₂		éltompítás, r v s ₁	
felett	-ig	tengely- ben (H9)	furatban (D10)	tengely- ben (N9)	furatban (J _s 9)	tengely furat (P9)	névl. mérete	tűrése	névl. mérete	tűrése	max.	min.	
12	17	5x5	+0,030	+0,078	0	+0,015	-0,012	3,0	+0,1	2,3	+0,1	0,25	0,16
17	22	6x6	0	+0,030	-0,030	-0,015	-0,042	3,5	0	2,8	0		
22	30	8x7	+0,036	+0,098	0	+0,018	-0,015	4,0	+0,2 0	3,3	+0,2 0	0,4	0,25
30	38	10x8	0	+0,040	-0,036	-0,018	-0,051	5,0		3,3			
38	44	12x8	+0,043	+0,120	0	+0,021	-0,018	5,0		3,3			
44	50	14x9	0	+0,050	-0,043	-0,021	-0,061	5,5		3,8			

A reteszkötések a fenti táblázat tűréseinek bármely, a táblázattól eltérő párosításával is illeszthetők, például a tengelyben szilárdan, furatban pedig lazán.

Hőkezelt alkatrészek esetén a reteszhorony szélességének tűrése H11 is lehet.

Nagy igénybevétel esetén a horonyfenék és az oldalfületek átmenetét lekerekítéssel kell kialakítani.

17. Bordás tengelykötés



17. Bordás tengelykötések

Minden ékkötésnél az egyoldali befejtés következtében a tengely és az agy tengelyvonala nem esik egy egyenesbe, ezért olyan esetekben, amikor a tengely és a felerősített elem egytengelyűségével szemben nagyobbak a pontossági követelmények, pl. fogaskerekeknél, az ékkötést nem célszerű használni.

Bordás tengelykötést ék és reteszkötés helyett, nagy igénybevételű alkatrészeknél, nagy nyomaték átszármaztatásakor alkalmazunk. A bordástengely a bordásfuratú agrészhez kapcsolódik, együtt gépelempárt alkotnak.

A bordástengely és a bordásfuratú agy kapcsolódhat lazán vagy szorosan.

Laza, vagyis elcsúsztatható a gépelem pár kapcsolata pl. egy sebességváltóban. Szoros lehet a kapcsolat pl. egy nagy teljesítményű hajtóműben. Az első esetben a nyomaték átvitele mellett fontos az is, hogy a szükséges időpontban a kapcsolat oldható legyen, a második esetben csak a nyomaték átszármaztatása a fontos.

A bordástengely bordázatát marógépen, speciális maróval, vagy lefejtőmaróval, a bordásfuratot véséssel vagy húzótüskével készítik.

A bordás tengelykötések három fajtája szabványos:

- a párhuzamos oldalú bordás tengelykötés (279. ábra):
- a barázdafogazatú bordás tengelykötés és (277. a)
- az evolvensprofilú bordás tengelykötés (277. b)

A bordástengely és a bordásfurat központosítása háromféle módon lehetséges (278. ábra):

- központosítás a belső átmérőn (a),
- központosítás a külső átmérőn (b) és
- központosítás a bordaoldalakon (c).

A bordástengely és a bordásfurat jellemző adatai:

a) párhuzamos oldalú bordástengely és bordásfurat esetén (279. ábra):

a bordák száma Z ,
 a belső (lábhenger) átmérő d ,
 a külső (fejhenger) átmérő D ,
 a bordaszélesség b

b) evolvensprofilú bordástengely és bordásfurat esetén:

	tengely	furat
a bordák száma	Z	Z ,
a belső (lábhenger) átmérő	d_f	D_f ,
a külső (fejhenger) átmérő	d_a	D_a ,
a bordaszélesség	e	s


17.1. Párhuzamos oldalú bordás tengelykötés

A párhuzamos oldalú bordás tengelykötéseket könnyű, közepes, nehéz csoportokba sorolták. Ezek méretadatait táblázatok tartalmazzák. A belső átmérőn központosított bordástengelyek A és C kivitelben, a külső átmérőn és a bordaoldalakon központosított bordástengelyek pedig B kivitelben készülnek


280. ábra.

A bordás tengelykötések jelölésének jellemző megadási módja:


- a központosító felület betűjele
- a bordaszám, a tengely és a furat d , D , és b névleges mérete
- az átmérő és a borda szélességi méretének tűrését vagy illesztését.

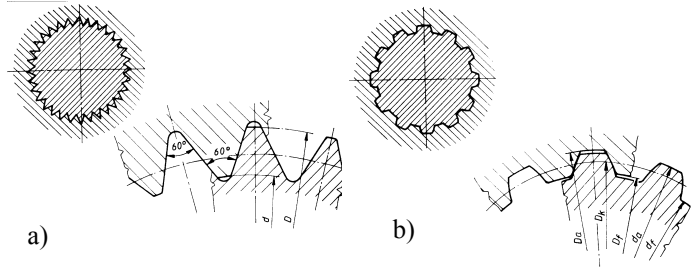


277. ábra

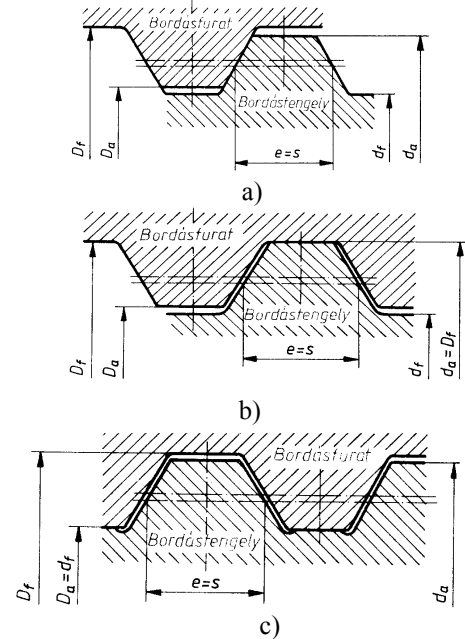

278. ábra

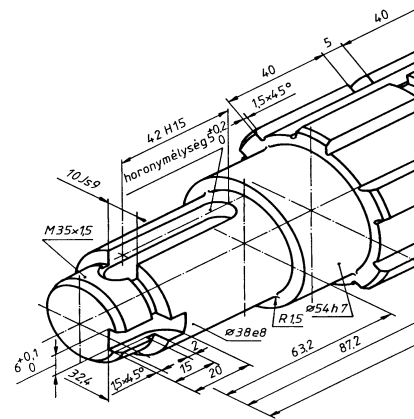

279. ábra

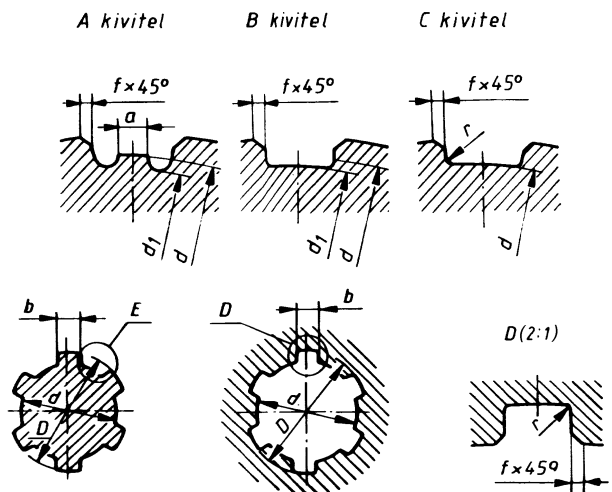

280. ábra

17. Bordás tengelykötés



17.2. Evolvens profilú bordás tengelykötés

Az evolvensprofilú bordás tengelykötés elemeinek szabványosított méretei a gyakorlatban a *névleges átmérő* (D) és a *modul* (m) függvényében választható meg a *fogszám* (z), amelyet a terhelés, az elkészíthetőség, az átvindó nyomaték stb. határozhat meg.

17.3. Bordás tengelykötés elemeinek ábrázolása

A párhuzamos oldalú bordástengelyt nézetben és metszetben is egyszerűsítve ábrázoljuk.

17.3.1. Bordástengely ábrázolása

A bordástengely hossztengetyére merőleges metszetében (vagy nézetében) legalább egy bordát és a szomszédos két hornyot kirajzoljuk, és a fejhenger vonalát a bordához kapcsolódóan, folyamatos vastag vonallal rajzoljuk meg.

Az éltompítást nem rajzoljuk meg. A lábhengert a kirajzolt fogárok méretétől kezdődően folytonos vékony vonallal kell megrajzolni (**281.a ábra**).

A forgástengellyel párhuzamos nézetben a teljes profilú bordaszakasz végét és a szárszámkifutást, valamint a lábhenger kontúrvonalát folytonos vékony vonallal rajzoljuk.

Az *evolvensprofilú bordástengely* rajzolásakor a hossztengetyre merőleges metszetben (nézetben) egy bordaprofil együtt kirajzolunk a két szomszédos fogárokkal, és hasonlóan a párhuzamos oldalú bordástengelyhez, a fejhenger kontúrvonalát folytonos vastag vonallal, a lábhenger kontúrvonalát folytonos vékony vonallal rajzoljuk meg. Ezen kívül még meg kell rajzolni vékony pontvonallal az osztóhenger vonalát is (**281.b ábra**).

Ha a bordás tengelyben belső üreget kell megmutatnunk, hosszmetsetet készítünk. A metseten a bordát nézetben ábrázoljuk (**282. ábra**).

Ha a bordán olyan belső üreget kell megmutatni, ami miatt metsetet kell készíteni, azt kitörésen adjuk meg (**283 ábra**). Ha a bordák helyzete a megmutatott részlethez képest nem tetszőleges, akkor a kitörésben a tényleges anyaghatárt rajzoljuk, nem a jelképet.

17.3.2. Bordásfurat ábrázolása


A bordásfuratot is jelképesen ábrázoljuk. A tengelyirányú metseten mind a fej-, mind a lábhenger kontúrja folytonos vastag vonal. Erre merőleges metseten (nézetben) legalább egy profil és a két szomszédos fogárkot megrajzolunk. Ehhez kapcsolódik a bordázat lábköre ami folytonos vastag vonal, ill. a fejhenger köre, ami folytonos vékony vonal (**284. ábra**).

Evolvensprofilú bordásfurat rajzán vékony pontvonallal az osztóhenger vonalát is megrajzoljuk (**285. ábra**).


17.3.3. Bordáskötés ábrázolása

A bordás tengelykötést tengelyirányú metseten a tengely egyszerűsített jelképes ábrázolásával, ill. a bordásfurat látható részének folytonos vastagvonalú láb-, ill. fejhengerének kontúrvonalával rajzoljuk.

A bordástengely mind a nézetben, mind a metseten takarja a bordásfuratot, és kapcsolódásukat hézag nélkül ábrázoljuk (**286. ábra**).

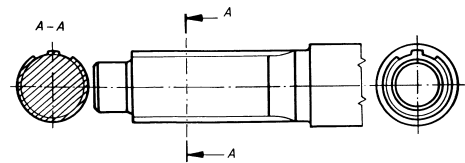


a)

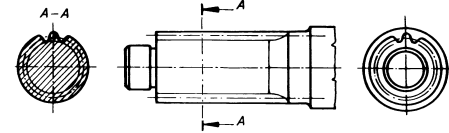


b)


281. ábra

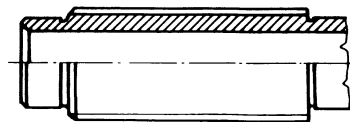


282. ábra

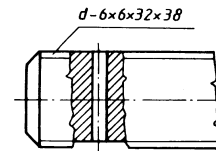


283. ábra

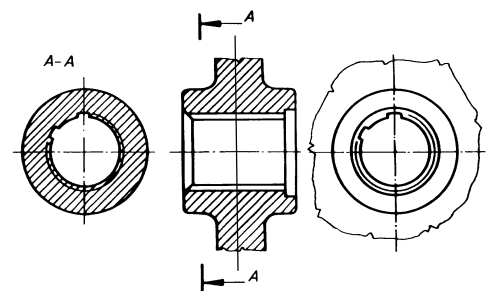

284. ábra

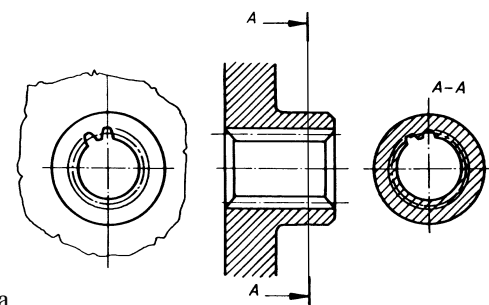

285. ábra

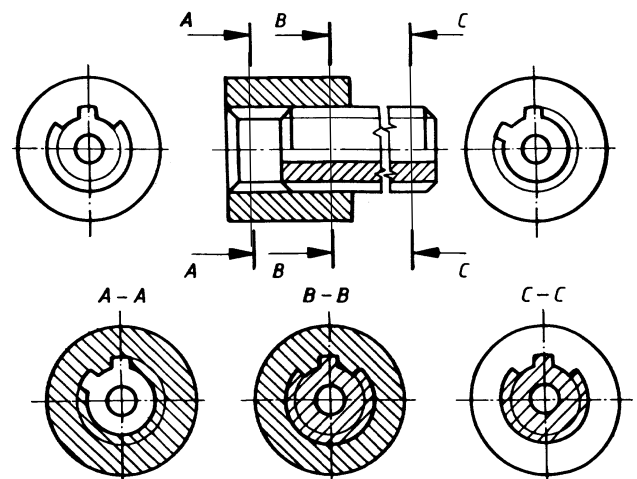

286. ábra

18. Kúpos kötések



18. Kúpos kötések

A kúposkötések az erőzáró tengelykötések közé tartoznak. Az erőzáró tengelykötésekre jellemző, hogy a felfekvő felületeken valamilyen módon nyomás keletkezik és az ennek következtében ébredő súrlódás megakadályozza az alkatrészek tengelyirányú eltolódását; ill. elfordulását. Az erőzáró kötések egyaránt alkalmazhatjuk erő (287.ábra) és nyomaték (288. ábra) átszármasztására.

18.1. Erőzáró kötés kialakulása

A felületeket összeszorító normális irányú erőt létrehozhatjuk csavarral, ékkel, rugóval vagy szilárd illesztésű kötésnél az összekötött elemek rugalmas alakváltozásával.

Minél egyenletesebb az érintkező felületeken a normális irányú erő, a p felületi nyomás eloszlása, annál jobb a kötés erős és nyomatékátvitelle, valamint hengeres felületek esetén az elemek központosítása.

A súrlódási erő nagysága a nyomáson kívül függ a súrlódási tényezőtől is, amelyet pedig döntő mértékben befolyásol az érintkező felületek anyaga, a felületek minősége, azaz a felületi érdesség, valamint a felület állapota, pontosabban a *súrlódási állapot*.

A felületi érdességet tekintve a kisebb érdesség, a felület állapotát tekintve pedig a száraz, nem kent felület a kedvezőbb. A súrlódási tényező függ a mozgásállapottól is. Ezért megkülönböztetünk nyugvósúrlódást, amelynél a súrlódási tényező μ_0 , és csúszósúrlódást, amelynél a súrlódási tényező μ . Mivel a μ csúszósúrlódási tényező kisebb, mint a μ_0 nyugvósúrlódási tényező, ezért biztonságból mindig a csúszósúrlódási tényezővel számolunk, amelynek tájékoztató értékeit a 23. táblázat tartalmazza.

Megengedett felületi terhelések

- acél acélon vagy $p_{meg}=50,0...90,0$ MPa acélöntvényen
- acél öntöttvason $p_{meg}=30,0...50,0$ Mpa


18.2. Erőviszonyok kúpfelületen

A kúpos elempárral létesített kötés a gépjárművekben általánosan használatos erőzáró kapcsolat. A súrlódókapcsolók legrégebb, de egyben a legegyszerűbb megoldása a kúpos kapcsoló. A (289.b ábra) belső, kúpos súrlódókapcsolót ábrázol, ahol az egyik kapcsolófél kúpos súrlódó felületéhez Q erővel nyomja az erőzáró rugó a másik kapcsolófél ugyancsak kúpos súrlódó felületét. A kúpos felületeken kis tengelyirányú kapcsolóerővel lehet megfelelő nagy súrlódóerőt, kerületi erőt kelteni.

A kúpfelületen fellépő erőviszonyokat a 289.a ábra szemlélteti. Ahol:


- Q tengelyirányú erő
- D a tengelykapcsoló közepes átmérője
- F_N súrlódó felületekre merőleges erő
- α kúpszög

Az összekötendő alkatrészeket a közös kúppaláston játégmentesen központosítja. Ha az α kúpszög kisebb, mint a súrlódási félkúpszög, akkor a kötés önzáró. Bizonyos körülmények között hatásosan tömít. A kúpfelületeken a biztonság kedvéért a megcsúszás elkerülésére reteszkötést is szoktak elhelyezni (291. ábra).

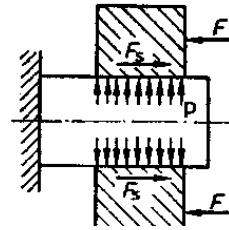

Axiális erővel terhelt erőzáró kötés

287. ábra

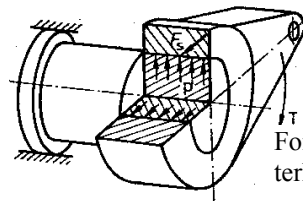


Forgatónyomatékkal terhelt erőzáró kötés

288. ábra

Súrlódási tényezők értéke csúszósúrlódáskor

23. táblázat

Súrlódó anyagpár	Száraz súrlódás esetén, μ	Olajozott felület esetén, μ
acél / acél vagy öntött acél	0,065...0,16	0,055...0,12
acél / öntöttvas vagy bronz	0,15...0,20	0,03...0,06
öntöttvas / öntöttvas vagy bronz	0,15...0,25	0,02...0,10
acél / Al-Mg ötvözet	0,05...0,96	
acél / sárgaréz	0,05...0,14	

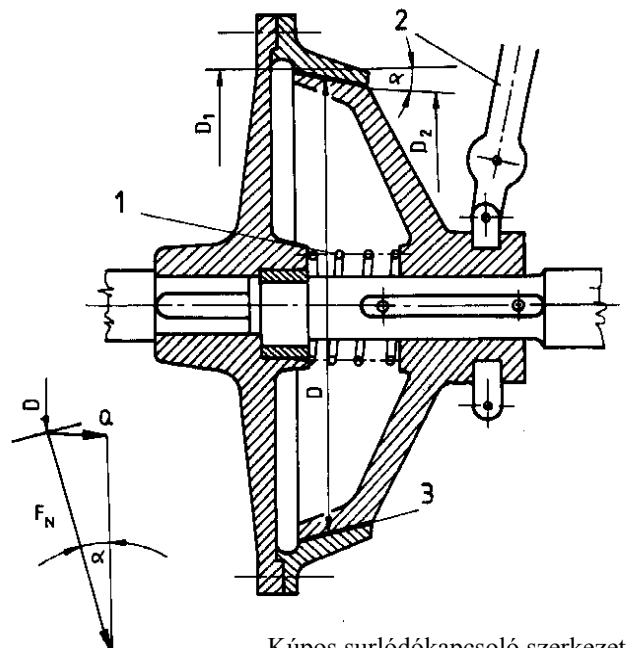

Kúpos súrlódókapcsoló szerkezete

- 1 erőzáró rugó,
- 2 kapcsolószerkezet,
- 3 súrlódóbetét

Erőviszonyok kúpfelületen

289. ábra

a)

b)


18. Kúpos kötések




18.3. Kúpos kötések rajzi ábrázolása

Kúpos tengelykapcsoló


Feladatkiírás

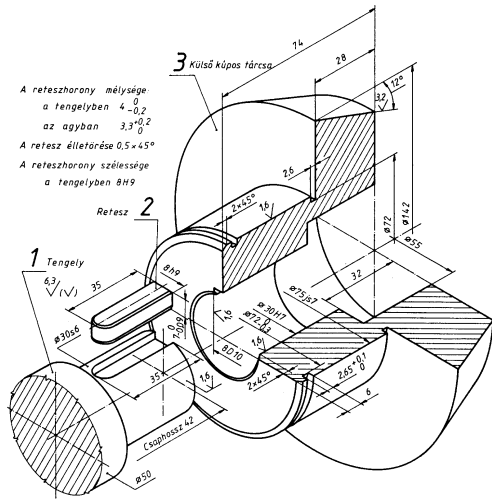


Feladatkiírás

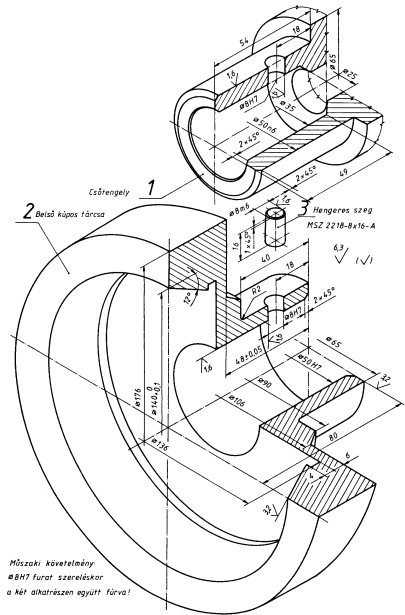

Lánckerék beépítés kúpos tengelyvégen
Szemléltető rajz

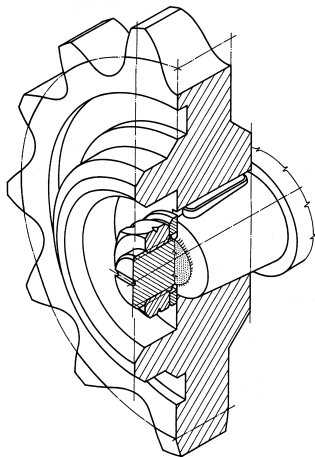


Összeállítási rajz

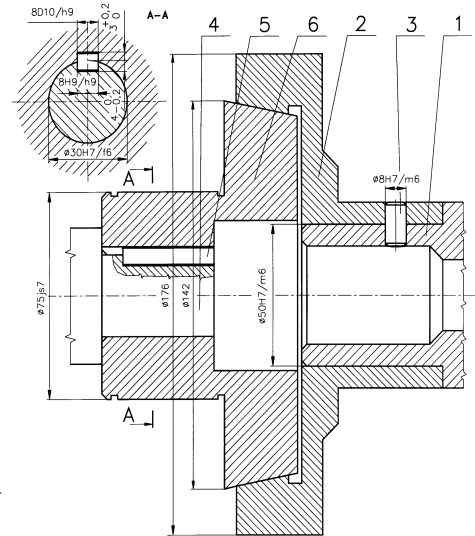


290. ábra

Feladatkiírás

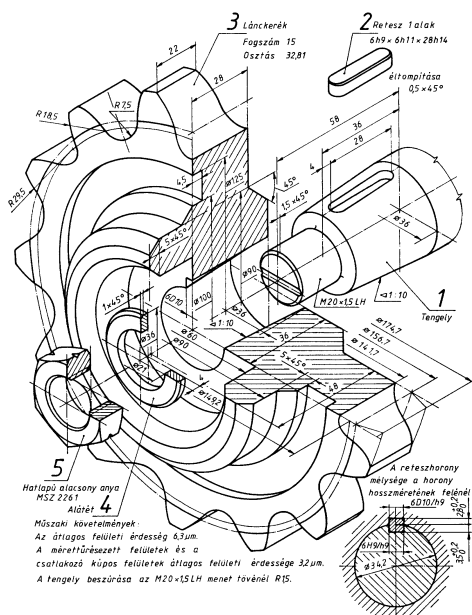

Összeállítási rajz

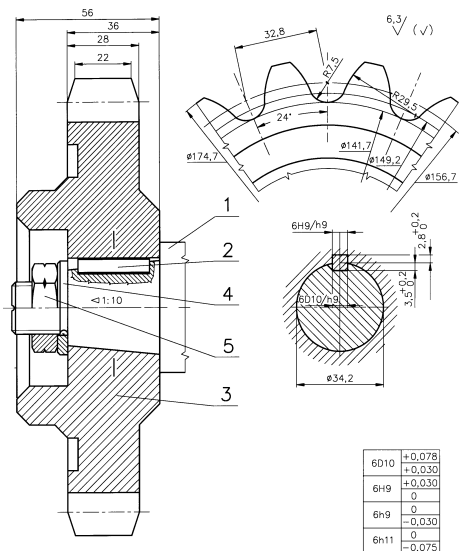

291. ábra

6D10	+0.078
	+0.030
6H9	0
6h9	-0.030
6H11	0
	-0.075

19. Szilárd illesztésű kötések



19. Szilárd illesztésű kötések

Szilárd illesztésű kötésnél az alkatrészek illeszkedő méretei között a szerelés előtt túlfedés van. A túlfedés miatt a szerelés csak sugárirányú deformációval lehetséges. A sugárirányú deformáció hatására fellépő sugárirányú erők következtében rugalmas szorítás jön létre, amely lehetővé teszi, hogy a kötés súrlódási erőkkel tengelyirányú erőt, csavaró nyomatékot vagy egyidejűleg mindkettőt átvigyen. A szilárd illesztésű kötéseket elterjedten alkalmazzák, mivel viszonylag könnyen elkészíthetők, Lökésszerű és váltakozó igénybevétel esetén is megfelelők, a tengelyt nem gyengíti horony, jó a kötés központosítása. A megfelelő súrlódó kötés létrehozásának feltétele a pontos méretezés és az előírt méretek, tűrések betartása. A szilárd illesztésű kötések alkalmazására példaként megemlítjük a gördülőcsapágy belső gyűrűi, tengelykapcsolóagyak, fogaskerekek, tárcsák és gyűrűk rögzítését a tengelyen, fogaskoszorú felerősítését a keréktesten, siklócsapágy perselyét stb.

19.1. Sajtolt kötés

A kötés szerelése, a sugárirányú deformáció létrehozása hidegen (szobahőmérsékleten) *sajtolással* történik. A sajtolás során a felületi rétegek, a felületi egyenetlenségek lesimulnak, kismértékű plasztikus alakváltozás következik be. A lesimulás következtében a hatásos túlfedés csökken. A lesimulás mérséklése érdekében az illeszkedő felületeket a lehető legsimábbra kell készíteni és a homlokfelületeken levő éleket le kell gömbölyíteni vagy 2...5 mm hosszon

5°-os szögben lemunkálni. A kötés oldása és ismételt létrehozása esetén a kötés teherbírása kb. 15...20 % -kal csökken. **292. ábrán** szemléltető rajz látható sajtolt kötéssel szerelt alkatrészekre.

19.2. Zsugor kötés

Szilárd illesztésű kötés előállítható úgy is, hogy az összekötendő elemek valamelyikén vagy kettőn együttesen a túlfedést meghaladó alakváltozást hozunk létre. A szerelés viszont játékkal történik, és a kötés létrehozásához szükséges rugalmas szorítás a szerelés befejezése utáni végleges állapotban jön létre. Ilyen szerelés esetén a sajtolással ellentétben nagymértékű lesimulással nem kell számolni.


A túlfedés megszüntetése céljából vagy a névlegesnél kisebb méretű agyat melegítik fel, és az *lehüléskor zsugorodik*, vagy pedig a tengelycsapot vagy közrefogott elemet hűtik le, amely a szobahőmérsékletre való felmelegítéskor kitágul. Néha a két eljárást egyidejűleg alkalmazzák.

A kötés elemeit 100 °C -ig fűtőlappal, 370 °C -ig olajfürdőben, 700 °C -ig tokoskemencében vagy lánggal melegítik fel. Szétszereléshez, különösen gördülőcsapágygyűrűk esetén az indukciós melegítést is alkalmazzák.

A hűtéshez szárazjeget (-70... -79 °C) vagy folyékony levegőt (-190... -196 °C) használnak.


Olajnyomásos szerelésnél az illeszkedő felületek közé injektorról vagy dugattyús szivattyúval olajat nyomnak, így a kötés elemei egymáshoz képest kis erővel elmozdíthatók. Enyhén kúpos (kúp 1 : 30) kötéseknél mind a szerelés, mind az oldás könnyen elvégezhető. A **293. ábrán** szemléltető rajz látható sajtolt kötéssel szerelt alkatrészekre.

Szemléltető rajz sajtolt kötéssel szerelt alkatrészekre

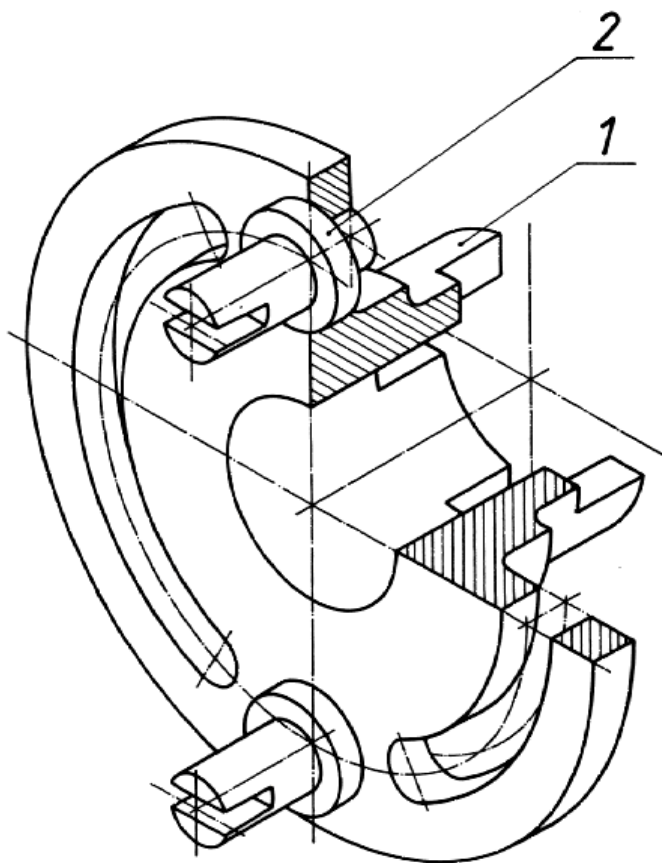

292. ábra

Szemléltető rajz zsugor kötéssel szerelt alkatrészekre

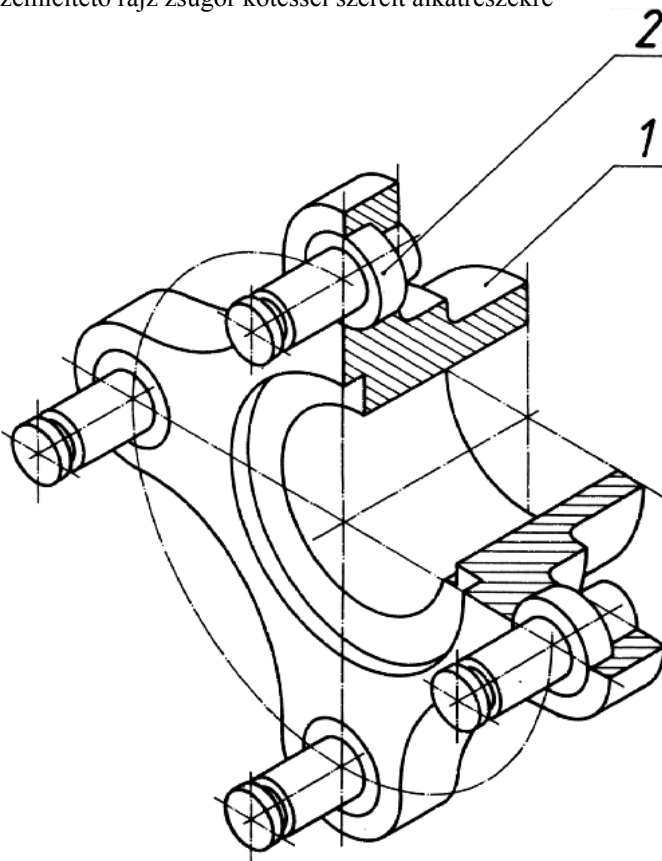

293. ábra

20. Csapágyak, csapágyazások



20. Csapágyak, csapágyazások

A járművek, gépek, berendezések tengelyei, forgó alkatrészei valamilyen csapágyazással kapcsolódnak a gépegység házához.

A csapágyazás lehet sikló- vagy gördülőcsapágyazás.

A siklócsapágyaknál a tengely felülete elcsúszik a csapágypersely felületén. Ezt az elcsúszást az olajfilm segíti.

A gördülőcsapágyazásnál a tengelyre szerelt - legtöbbször külső és belső gyűrűben zárt egységet képező - gördülőcsapágy gördülőtestei (golyó, görgő, kúpörgő, tűgörgő) elfordulhatnak, ezáltal a tengely számára könnyű forgást tesznek lehetővé.

20.1. Siklócsapágyak

A forgómozgást végző gépalkatrészeket (fogaskerekeket, lánckerekeket, szíjtárcsákat stb.) a csapágyak támasztják meg. A forgó alkatrész tengelyének csapjait oly módon támasztja a csapágy, hogy az a forgást ne akadályozza. A tengely csapja közvetlenül nem érintkezik a csapággal, köztük kenőanyag van, ezért a felületek egymáson siklanak (siklócsapágy).

Kétféleképpen működő siklócsapágyat különböztetünk meg:

- álló tengely körül a csapágy forog (pl. a kocsikerék csapágya).
- álló csapágyban a tengely forog (leggyakrabban előforduló eset, pl. a gépkocsi motor főtengele nyugaló csapágyai).

Az ellentétes jellegű működés közös jellemzői:

- a csapágyfurat és a tengelycsap keresztmetszete kör,
- a felületek egymáson csúsznak (siklanak),
- a csúszást kenéssel tudjuk elősegíteni.

Az ilyen működési feltételekkel dolgozó gépelemeket siklócsapágyaknak nevezzük. A siklócsapágyak rendeltetése a forgómozgás biztosításán kívül a tengelyre ható erők felvétele (támasztás). A csapágyazás a gépeknek nagyon gyakori eleme mert az alkatrészek nagy része energiatovábbítás közben forgómozgást végez.

Az energia továbbítása azonban csak *vesztéssel* lehetséges. A csap és a csapágy közötti súrlódás melegedést okoz, a melegedésre elhasznált energia munkavégzésre nem alkalmas. A súrlódás és ezzel a csapágyazás vesztesége kenéssel csökkenthető, de teljesen meg nem szüntethető.

20.1.1. A siklócsapágyak fajtái, szerkezeti kialakítása

Az alkalmazás körülményeitől függően a csapágy szerkezetek sokféle változata fejlődött ki. Leggyakrabban használt csapágytípus a hordozó csapágy.

Szemcsapágyak

A legolcsóbb és legegyszerűbb szerkezetű hordozócsapágy a szemcsapágy. A ház egyetlen öntvényből készül. Anyaga acél vagy öntöttvas. Persellyel és persely nélkül egyaránt használatos. Perselyezett kivitelben a csapágy a persely felszabályozása vagy cseréje útján könnyen javítható.

Osztott csapágyak

Ha a tengely vagy a csapágy tengelyirányban nem szerelhető, akkor a csapágyházat és a perselyt is az átmérősík mentén osztani kell.

Támasztó csapágyak

Tisztán tengelyirányú vagy főleg tengelyirányú terhelés felvételére a tengelyt támasztó csapágyba kell szerelni.


A talpcsapágy a függőleges tengelyt a végénél támasztja meg.

20.1.2. Siklócsapágyak ábrázolása

A siklócsapágyak ábrázolása nem tér el az eddig tanultaktól. A csapágy perselyeket metszetben ábrázoljuk (**296. ábra**).

A fém (bronz, réz stb.) csapágy perselyek méreteit szabványban írják elő. A perem nélküli és peremes és az önbeálló csapágy perselyek rajzát és méreteit az **24**, a **25** és a **26. táblázat** szemlélteti.

A fémből készült csapágy perselyek csúszástulajdonságait javítani lehet, ha ún. *csapágyfémötvözet*tel kiöntjük a csapágycsészét (csapágy perselyt). A géprajzban kettősfém csapágy persely esetén (vékony csapágyfémek esetén) a csapágyfémeket kiemelt vonallal ábrázolhatjuk, ill. méretarányos rajzon a csapágyfém méretének megfelelően befekéthetjük

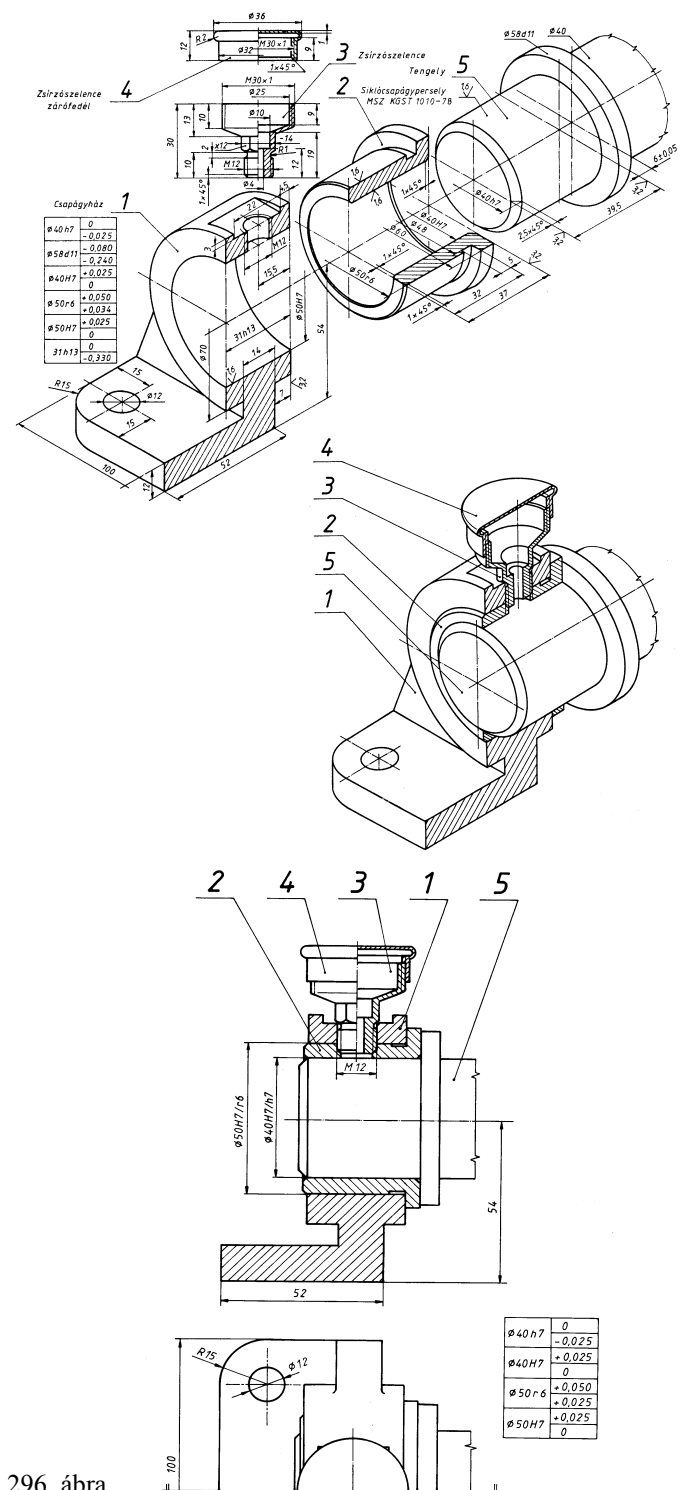

296. ábra

20. Csapágyak, csapágyazások




Siklócsapágyak

24. táblázat

Fém siklócsapágypersely **A** hengeres, és **B** peremes alakú lehet. Anyaguk általában SnBz2, SnBz4, SnBz6.

A belső és külső hengerpalást ajánlott átlagos érdessége $R_a = 1,6\mu\text{m}$, a többié $R_a = 6,3\mu\text{m}$. A **B** alak u és t méreteit szabadon választhatjuk meg. Az átmérőt 2, a hosszt 3 féle méretből lehet választani.

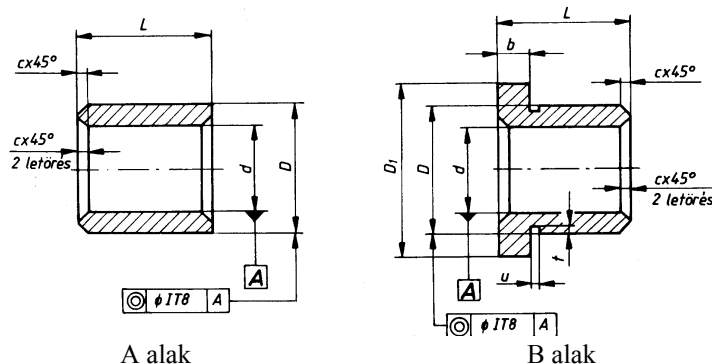

A alak


B alak

d	D, (r6)		D ₁	L, (h13)			B	V
	1. sorozat	2. sorozat		(d11)	1. sorozat	2. sorozat		
(F7)	1. sorozat	2. sorozat	(d11)	1. sorozat	2. sorozat	3. sorozat		
6	10	12	14					
8	12	14	18	6	10	-	3	0,3
10	14	16	20					

25. táblázat

Kettősfém siklócsapágypersely

MSZ ISO 4379:1994

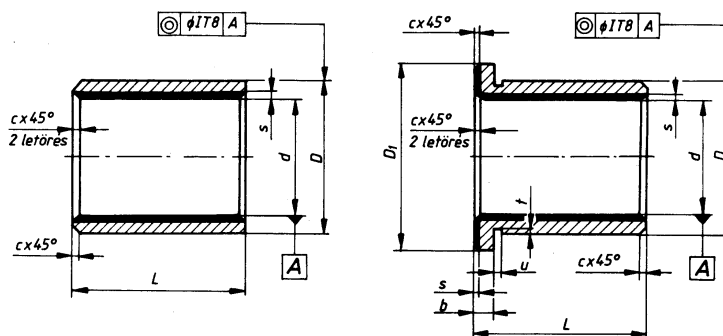

d (F7)	D (r6)	D1 (d11)	L, (h13)			b	v	s	
			1. sorozat	2. sorozat	3. sorozat			-tól	-ig
85	100	110		80	100	7,5			
90	110	120	60				1	0,9	1,5
95	115	125		100	120	10			


26. táblázat

Siklócsapágyak

MSZ ISO 4379:1994

A gömbcsuklós siklócsapágy a tengelyvég viszonylag kisméretű elmozdulását teszi lehetővé.

α a külső és a belsőgyűrű tengelyének egymással bezárt legnagyobb megengedett szöge.

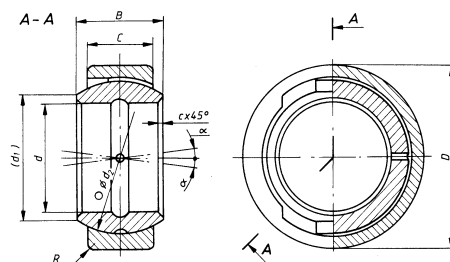

d	D	B	C	d1(min)	d2	r	r ₁	α (°)
4	12	5	3	6	8			16
5	14	6	4	8	10			13
6	14	6	4	8	10	0,5	0,5	13
8	16	8	5	10	13			15
10	19	9	6	13	16			12



20.2. Gördülőcsapágyak

Forgó tengelyek alátámasztása, a tengely mozgásának vezetése gördülőcsapágyazással is megoldható. Az elmozduló felületek közé a súrlódás csökkentésére gördülőelemeket tesznek, a két mozgó felület a gördülőelemeken keresztül érintkezik. A gördülőcsapágy belső gyűrűjébe helyezik a tengelyt, a csapágyházba kerül a külső gyűrű. Mindkét gyűrűben a gördülőtestek részére edzett és fényesített futópályát képeznek ki.

A csapágyak *gördülőtestei* különböző alakú forgásfelületek, golyó, henger, csonkakúp, szimmetrikus vagy aszimmetrikus hordóalakúak. A gördülőtestek egyenletes elosztását a kerületen a *csapágy kosara* biztosítja, amely körbefogja a gördülőelemet és megakadályozza annak oldalirányú elmozdulását. A kosár a gördülőtestnél lágyabb anyagból készül, lágyacéllemezből, sárgaréz, bronz vagy könnyűfém ötvözetből, esetleg műanyagból.

A sikló- és a gördülőcsapágyak feladata azonos. Mindkét csapágyfajtának meg vannak az előnyös és hátrányos tulajdonságai. A súrlódási tényező a gördülőcsapágyban általában kisebb mint a siklócsapágyban, és nem függ a fordulatszámotól. Ez a tulajdonság főleg indításkor előnyös nagytömegű tengelyeknél. A siklócsapágyban csak a tiszta folyadéksúrlódás kezdeténél kisebb a súrlódási tényező, mint a gördülőcsapágyban. A változó forgásirány a gördülőcsapágy működését nem befolyásolja, siklócsapágyét igen. A gördülőcsapágy üzem közben nem igényel különösebb gondozást, kenőanyag fogyasztása kicsi, a tengely és a csapágyház nem kopik.

A *gördülőcsapágy* legfontosabb *előnye*, hogy a kereskedelemben kapható árucikk, amelynek méretei meghatározott pontossággal készülnek. A csapágyak szerelésekor elmarad a siklócsapágyaknál alkalmazott perselykészítési és kézi illesztési művelet. A gördülőcsapágyat meghibásodása esetén *egyszerű szerelési művelettel cserélni lehet*.

A *siklócsapágyak* legfontosabb *előnye* a gördülőcsapágyakkal szemben a *sima, zajmentes járás*. A csapágyban keletkező rezgéseket siklócsapágnál az olajfilm rugalmasságánál fogva csillapítja és nem adja át a gép többi részének.

A gördülőcsapágyak gördülőtestei váltakozva kerülnek a terhelőerő hatásvonalába, ahol rugalmas alakváltozást szenvednek és a csapágy rezgésbe jön.

20.2.1. A gördülőcsapágyak fajtái, beépítése

A gördülőcsapágyak fajtái

A gördülőcsapágyakat több szempont szerint lehet osztályozni.

A gördülőtestek alakja szerint csoportosítva:

- golyós csapágyak,
- görgős csapágyak

A futópályát tartalmazó alkatrészek alakja szerint:

- gyűrűs csapágyak,
- tárcsás csapágyak.

A *gyűrűs csapágyak* gyűrűinek vastagsága a csapágy szélességénél kisebb, főleg sugárirányú terhelések fölvételére alkalmasak. A *tárcsás csapágyak* vastagsága nagyobb, szélessége kisebb, ezek a csapágyak főleg tengelyirányú terhelések felvételére alkalmasak. Készülnek olyan csapágyak is, amelyek mindkét irányban terhelhetők, ezek a *radiax csapágyak*.

Szerkezeti szempontból a csapágyak osztályozhatók:

- merev és
- beálló csapágyakra.

A beálló csapágyak a házfurat és a tengelyközépvonal bizonyos szögeltérése esetén is helyesen működnek.

A gördülőtestek elhelyezése szerint vannak egysoros, kétsoros és többsoros gördülőcsapágyak.

A gyűrűs golyóscsapágyak gyakran alkalmazott fajtája az egysorú, mélyhornyú golyóscsapágy. Főleg sugárirányú erővel terhelhető, a futópályák vállai a tengelyirányú terhelést is felveszik. Kosara sajtolt lemezkosár, amelyet két részből készítenek, és szegecseléssel kapcsolnak össze. Merev csapágytípus, a csapágyház furatának és a tengely középvonalának megengedett legnagyobb szögeltérése $1/2^\circ$. Nagy fordulatszámú tengely csapágyazására alkalmas. A gyűrűs golyóscsapágyakat készítenek két vagy három golyóssor alkalmazásával is. Ezeknél a csapágyaknál a golyóssorok nem egyenletes terhelésűek.

A *beálló gyűrűs golyóscsapágyat* olyan esetekben használják, amikor a házfurat és a tengelycsap egytengelyűsége nem biztosítható. A külső gyűrűben kialakított futópálya gömbfelületű, ezért $2-3^\circ$ szögeltérés a csapágy működését nem befolyásolja. Elsősorban közlőmű tengelyek csapágyazására használják, kismértékű axiális terhelés felvételére is alkalmas.

A csapágyakban *nagyobb terhelések* felvételére nem golyót, hanem *görgőket* alkalmaznak. A görgők egy vonal mentén fekszenek fel a gyűrűk futópályáiban, deformációjuk kisebb, mint a golyóké.

A *henger- és hordógörgős csapágyakat* a nagy terhelések felvétele mellett nagy futáspontosság és élettartam is jellemzi. Beálló csapágytípusaik $2-3^\circ$ os tengely szögeltérést engednek meg, jól bírják a dinamikus igénybevételeket, ezért vasúti kocsik, szivattyúk és turbinák csapágyazásaihoz is használhatók.

Nagy terhelésű gépek csapágyazásánál - ha sugárirányban kevés hely áll a csapágyazás rendelkezésére - *tűgörgős csapágyat* használnak. A tűgörgős csapágy csak sugárirányú erővel terhelhető.

A *kűpgörgős csapágy* tengely- és sugárirányú erők felvételére alkalmas. A görgő alakja biztosítja a kopás okozta méretváltozás utánállítását. A kűpgörgős csapágyakat kétirányú axiális erő fölvételére mindig párosával kell a tengelyre építeni.

Az SKF Főkatalógus tartalmazza a csapágyak típuskínálatát, az egyes típusok szemléltető képének bemutatásával.

A gördülőcsapágyak beépítése

Mélyhornyú golyóscsapágy szokásos *beépítését* láthatjuk a **299. ábrán**. A belső gyűrűt csapágyanya rögzíti. Az anyát fogazott biztosítólemez biztosítja. A kerületen levő taréjok egyikét az anya hornyába hajlítjuk, a belső nyelve pedig a tengelyhoronyba nyúlik.

A tengely vállmagassága nem lehet tetszés szerinti. A váll tövének lekerekítési sugarát a megfelelő felfekvés miatt kisebbre kell készíteni, mint a csapágygyűrű lekerekítési sugarát.

A csapágy kenését a ház menetes furatába csavart zsírzószelence végzi, és a trapéz keresztmetszetű nemezgyűrű tömít (**300. ábra**).

Csapágyanya helyett - rugalmas rögzítőgyűrűt, ún. Seeger-gyűrűt is használhatunk (**297 és 299. ábra**). A tengelyre vagy a házba hornyot esztergálunk és a rugós gyűrűt a füleken levő furatoknál - alkalmas szerszámmal - megfogva kifeszítjük és a horonyba helyezzük.

20. Csapágyak, csapágyazások



20.2.2. Gördülőcsapágyak ábrázolása

A gördülőcsapágyak ábrázolása lehet:

- egyszerűsített,
- egyezményes vagy
- jelképes.

A gördülőcsapágyakat azonban - bármelyik ábrázolási formában rajzoljuk - az összeállítási rajz darabjegyzékében meg kell adni a típusát, a számát és kiegészítő jelzéseit.

Egyszerűsített ábrázolás esetén a (297. ábra).

Nézetben a külső és a belső gyűrűket folytonos vastag vonallal ábrázoljuk és egy gördülőtestet kirajzolunk. A gördülőtestek rajzolásakor nem vesszük figyelembe, hogy a külső, ill. a belső futógyűrű hornya annak bizonyos részét eltakarja.

Metszetben nem rajzoljuk meg a golyóskosarat, a tömítőszelencét, a porvédőlemezt stb., és elhagyhatók az éltompítások, lekerékítések is. Egyes esetekben - pl. az egysorú, mélyhornyú csapágyak esetében - elhagyható a gyűrűk gördülőpályájának a kirajzolása is.

Ha a gördülőcsapágyat a műszaki rajz darabjegyzékében egyértelműen meg tudjuk határozni (az esetek többségében ez a szabványos jelölési móddal lehetséges), akkor egyezményes ábrázolást alkalmazhatunk (298. ábra). Egyezményes az ábrázolás akkor, ha a csapágy kontúrvonalát mérethelyesen megrajzoljuk, a kontúrvonalon belül pedig folytonos vékony vonallal átlót húzunk. Így jelöljük, hogy a rajzon az ábraszámmal jelölt helyen a darabjegyzékben meghatározott gördülőcsapágy van.

Az egyszerűsített ábrázolás még mindig túl részletesnek bizonyul, az egyezményes ábrázolás pedig semmiféle utalást nem ad a csapágy felépítésére. Pontosabb információkat nyújt tehát a jelképes ábrázolási forma az *egyezményes ábrázolásnál*.

A *jelképes ábrázolásnál* mérethelyesen rajzolt külső, ill. belső gördülőcsapágy átmérő (amely megegyezik a csapágyfészkek, ill. a tengely átmérőjével) közé a csapágy jellegének megfelelő rajzjelet illesztünk. A rajzjelet vastag vonallal rajzoljuk. Ez egyben utal a gördülőcsapágy felépítésére és méretére is. A gördülőcsapágy jelképeket a 27. táblázat tartalmazza. Kiegészíthetők a jelképes ábrák a csapágy szerkezeti (pl. porvédő lemez, rögzítőgyűrű hely stb.) jelöléseivel is.


A kinematikai rajzokon ábrázolható csapágyak egyszerűsített jelképeit is meghatározták. A jelképek ábrázolási módját mutatja a 63. táblázat.

Kizárólag azt jelöljük a rajzon, hogy az elem (pl. a tengely) a jelölt részen radiális sugárirányú) csapágyazással van ellátva.

20.2.3. Csapágybeépítések ábrázolása


A gördülőcsapágy beépítése, a házban és a tengelyen való rögzítés módja elsősorban funkciójától függ. Beépíthetjük a csapágyakat elmozdulást lehetővé tevő szabad csapágyként, mereven megfogott vezetőcsapágyként vagy oldalról megtámasztott csapágyként. Bármely csapágygyűrű rögzíthető radiális és axiális irányban. A csapágy radiális, pontosabban kerület menti rögzítése szempontjából a gyűrűk illesztése a mérvadó. Az axiális irányban való rögzítéshez azon több esetben külön geometriai vagy szerkezeti elemek, pl. vállak, hornyok, hüvelyek, rögzítőgyűrűk, fedelek, anyák stb. szükségesek (299. ábra).

Szemléltető rajz


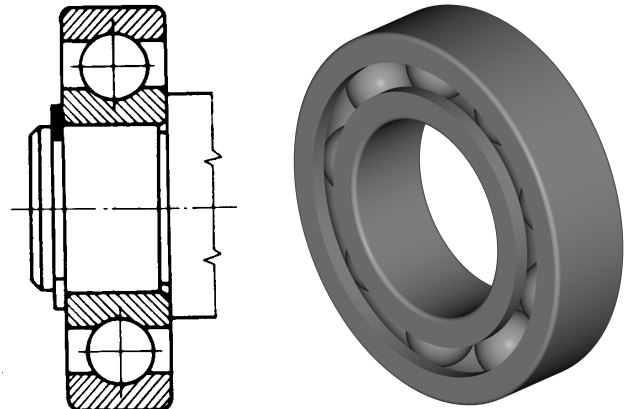


Genius Desktop programmal készített 3D szilárdtest modell

297. ábra

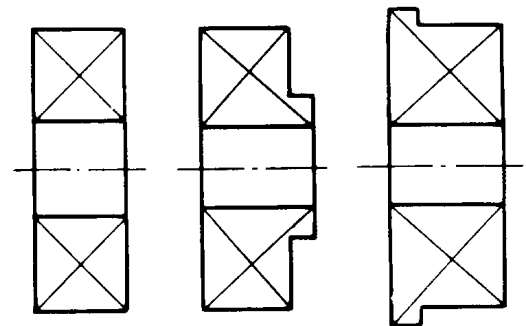

298. ábra

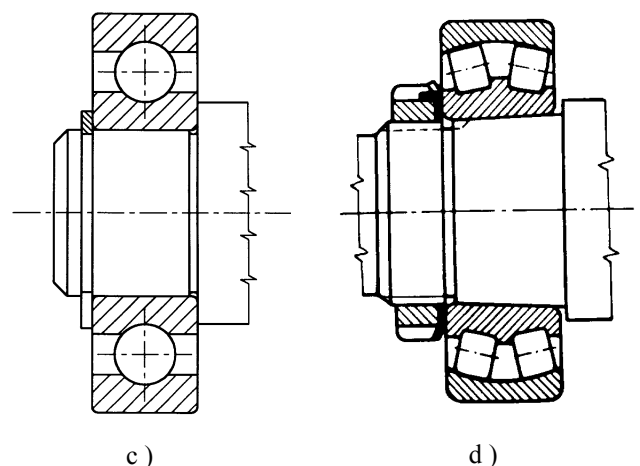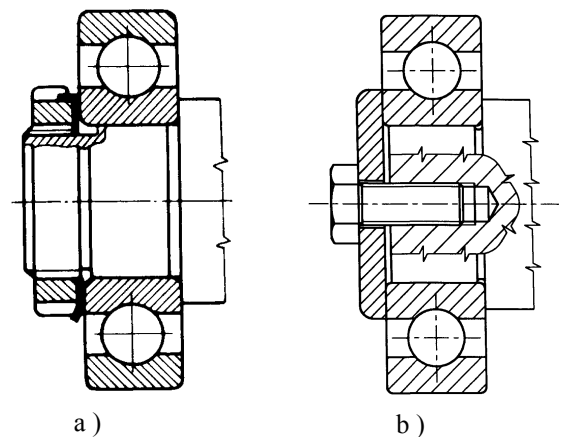

299. ábra Csapágyak rögzítési módjai

20. Csapágyak, csapágyazások



Kétoldali, tengelyirányú erő felvételére alkalmas csapágyak együttes alkalmazása esetén csak az egyik csapágy külső gyűrűjét szabad megfogni (itt csak néhány tized a hézag; **301. ábra**). Ha ezt nem vesszük figyelembe, a tengely hőtágulása, vagy az esetleges beépítési és megmunkálási pontatlanságok a csapágyakat befeszíthetik. A rögzített csapágy a vezetőcsapágy.

Ferde hatásvonalú csapágyak beépítésére láthatunk példát a **302. ábrán**. Személygépkocsik első kerekének csapágyazására használatos. Kúpgerős csapágyak beépítésére ott kerül sor, ahol a radiális erők mellett jelentős axiális erők is hatnak. (Például motorkerékpárok első kerekének csapágyazásai.)

A **303. ábrán** beépítési példát látunk szíjtárcsa csapágyazására.

Gördülőcsapágy beépítés szemléltető képét és összeállítási rajzát mutatja a **304. ábra**.

A gördülőcsapágyak beépítésének szabályai:

1. A tengely és a csapágyfészek központos legyen. Kis eltérés is feszülést okoz, s megrövidíti a csapágy élettartamát.
2. Osztott csapágyházak esetén a külső gyűrű ne deformálódjon. A csapágyház részeinek összecsavarozásakor az a veszély áll fenn, hogy a csavarokat nagyon meghúzzuk, és ez a gyűrű torzulását okozhatja.
3. Tárcsás csapágyak sugárirányú erővel nem terhelhetők!
4. Hengergörős csapágyak főleg sugárirányú terhelésre alkalmasak. Kismértékű radiális terheléssel csak azok a csapágyak terhelhetők, amelyek külső és belső élénél váll vagy azt helyettesítő gyűrű van.
5. Ha egy tengelyre két vagy több - tengelyirányú erő felvételére is alkalmas - csapágyat szerelünk, akkor tengelyirányban csak ezt szabad megfogni, ez a vezetőcsap.
6. Ha a csapágyfészek egytengelyűsége nem biztosítható, akkor önbeálló csapágyat alkalmazunk.
7. A csapágyak illesztésére a katalógusok utasításai az irányadóak. Forgó tengelyek csapágyazásakor a belső gyűrűt mindig szorosan illesztjük a tengelyre, de ezenkívül tengelyirányú megfogás is szükséges.
8. Ha a belső gyűrűt közvetlenül a tengelyre húzzuk fel, ezen a szakaszon a tengelyt köszörültni kell.
9. Túlfedéssel szerelt belső gyűrű esetén a csapágyat fel kell melegíteni (kb. 80°C-ra).
10. Ha a csapágyat kúpos hüvelyre húzzuk, a tengely finom megmunkálása (köszörülése) elmarad.
11. Kétrészes csapágyház esetén a fészek furatának köszörülése a csapágy behelyezése előtti utolsó művelet legyen.

A gördülőcsapágyak szerelése


A csapágyakat *tisztán és gondosan* kell szerelni! A munkához tiszta levegőjű és száraz helyiséget kell kiválasztanunk, hogy se por, se vízpára ne kerülhessen a csapágyba. A por rontja a kenőanyag minőségét, a nedvesség pedig rozsdásodást (korróziót) okoz.

Az új csapágyak beszereléskor csak a szerelés helyén közvetlenül a beépítés távolítsuk el a gyári csomagolást. A kicsomagolt csapágy rozsdavédő rétegét ne mossuk le. A konzerváló anyag jól vegyül a kenőanyaggal.


A szerelést a külső és a belső gyűrűkre, központosan kifejtett erővel végezzük.

A szerszámok tisztaságára is ügyelnünk kell.


Az *ütés* teljesen *kiküszöbölhető*, ha sajtolókészülékkel végezzük a szerelést.

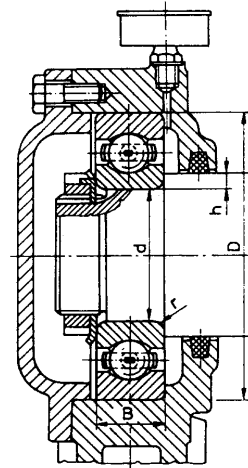


300. ábra Mélyhornyú golyóscsapágy beépítése

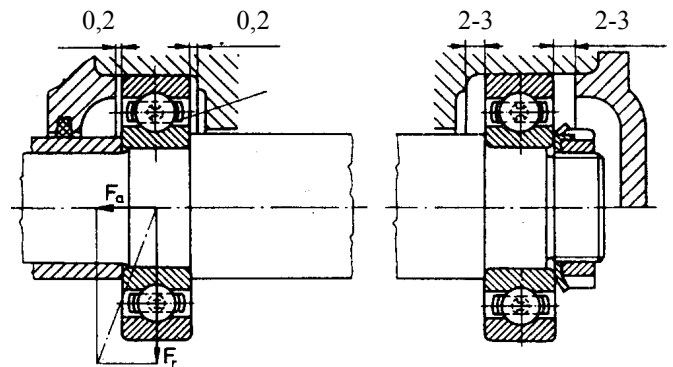

301. ábra

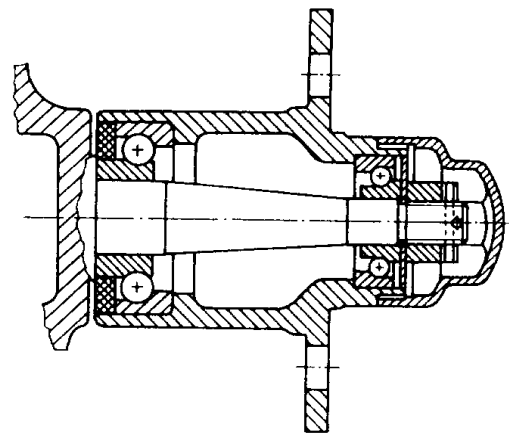

302. ábra

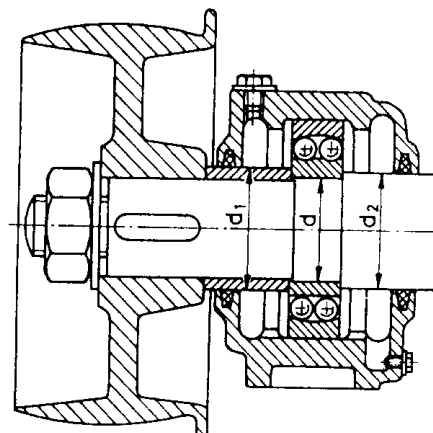

303. ábra

20. Csapágyak, csapágyazások



Gördülőcsapágyak jelképei

27. táblázat

Megnevezés		Ábra	Megnevezés		Ábra
Radiális golyócsapágy	egysoros mélyhornyú		Axiális golyócsapágy	kétfelé ható	
	egysoros beálló			egysoros hengergörgős	
Ferde hatásvonalú, radiális golyócsapágy	egysoros		Radiális görgőcsapágy	kétsoros hengergörgős	
	kétsoros			egy- és kétsoros beálló	
Axiális golyócsapágy	egyfelé ható		Axiális görgőcsapágy	egysoros hengergörgős	
Radiális kúpörgős csapágy	egysoros		A gördülőcsapágy szerkezeti kialakítására utaló kiegészítő jelképek		
	kétsoros		Megnevezés	Ábra	
Radiális tűgörgős csapágy	egysoros		Egyoldali porvédőlemezzel		
	kétsoros		Kétoldali porvédőlemezzel		
Axiális tűgörgős csapágy	egysoros		Egyoldali tömitőtárcsával		
	egysoros		Kétoldali tömitőtárcsával		
Beálló, axiális görgőcsapágy	egyfelé ható		Rögzítőgyűrűvel		

20. Csapágyak, csapágyazások




Csapágyak kinematikai ábrákon

28. táblázat


Csapágyak

megnevezés	sikló	gördülő
Radiális		
Egyfelé ható, nyomó		
Kétfelé ható, nyomó		
Egyfelé ható, ferde hatásvonalú		
Kétfelé ható, ferde hatásvonalú		
Ha a csapágyazás szerkezeti megoldása az ábrázolás szempontjából közömbös, akkor a csapágyazás jelképe:	radiális csapágyazáskor	axiális csapágyazáskor

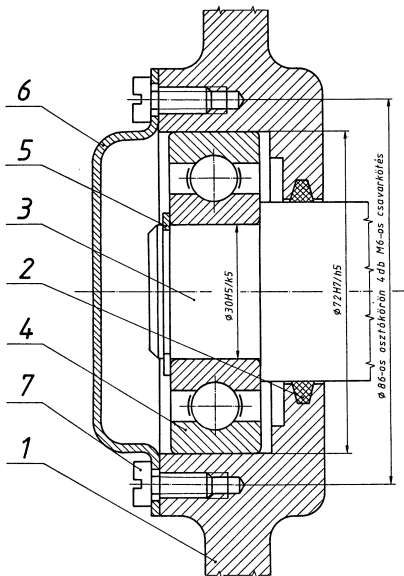

Gördülőcsapágy beépítés összeállítási rajza

Gördülőcsapágy beépítés szemléltető képe

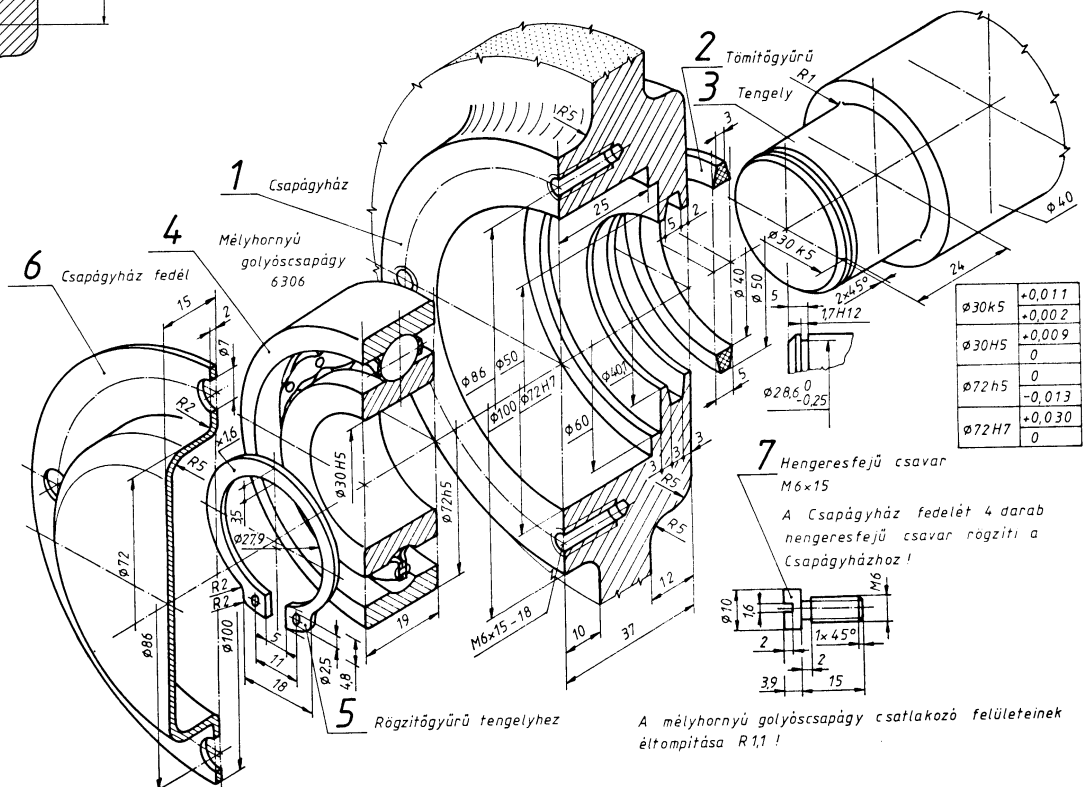

304. ábra

21. Rugók



21. Rugók

A rugók olyan gépelemek, amelyek terhelés hatására nagymértékű, rugalmas *alakváltozásra képesek*. Ennélfogva a járműrugók alkalmasak mozgásváltozások kiegyenlítésére, a rugalmas tengelykapcsolók rugói lengések és rezgések csökkentésére, a vasúti kocsi rugók ütközések erejének felfogására, a belsőégésű motorok rugói szelepek vezérlésére, a fékrugó erőátadására, ill. az órarugó erő tárolására.

A rugók - a sokféle felhasználásból eredően - különféle alakúak lehetnek. Anyaguk jó minőségű, ún. rugóacél, amely hidegen vagy melegen alakítható. A rugók szelvénye kör, négyzet, téglalap alakú, készülhet huzalból vagy lemezből is.


A rugóacél huzalt általában hengeres (esetenként kúpos vagy hordó alakú) testre tekerceslik fel, így állítva elő a szükséges rugóerőt, rugóutat és menetszámot.

A legáltalánosabban alkalmazott rugófajta a hengeres csavarrugó.

21.1. A hengeres csavarrugó fajtái

A hengeres csavarrugó lehet *nyomó* vagy *húzó* kialakítású.

A *nyomó csavarrugó* rugómenetei az egy menet rugózó útjával távolodnak el egymástól nyugalmi (terheletlen) állapotban. Ezeknek a rugóknak a terhelése a rugó összenyomására irányul **305. ábra**. A rugóvégek kialakítását a **306-310. ábra** szemlélteti. Megfigyelhető, hogy ezek a rugóvégek egyszerűbb kialakításúak, mert a beépítésnél kívül vagy belül a nyomó csavarrugókat megvezetik.

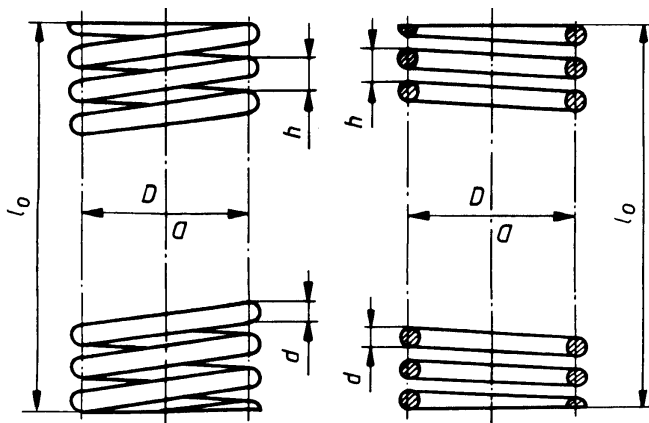

305. ábra Hengeres csavarrugó

Méretmegadás:

A hordozómenetek száma: i

A holtmenetek száma: 1-től 2-ig (behajlítva és köszörülve)

Közepes menetátmérő: D

Huzalátmérő: d

Menetemelkedés: h


A terheletlen rugóhossz: l_0

A kiindulási huzalhossz: l_s

ahol: $l_0 = (i h) + d$ és $l_s = D \pi(i + 2)$

A rugó végfelületét a rugótengelyre merőlegesre kell köszörülni.

Rugóvégek kialakítását

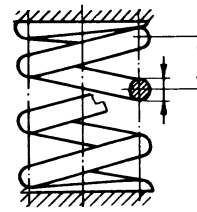

$$n_z = 2$$

$$n_0 = n_m + 2$$

$$n_k = 1,5$$


n_z = zárómenetek száma

n_0 = az összes menetek száma

n_m = a működő menetek száma

n_k = a síkra köszörült menetek száma

306. ábra Zárt végű rugó köszörült felfekvő felülettel

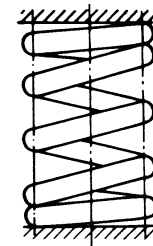

$$n_z = 2$$

$$n_0 = n_m + 2$$

$$n_k = 0$$


n_z = zárómenetek száma

n_0 = az összes menetek száma

n_m = a működő menetek száma

n_k = a síkra köszörült menetek száma

307. ábra Zárt végű rugó köszörületlen felfekvő felülettel

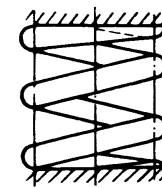

$$n_z = 2$$

$$n_0 = n_m + 1,5$$

$$n_k = 1,5$$


n_z = zárómenetek száma

n_0 = az összes menetek száma

n_m = a működő menetek száma

n_k = a síkra köszörült menetek száma

308. ábra Nyitott végű rugó köszörült felfekvő felülettel

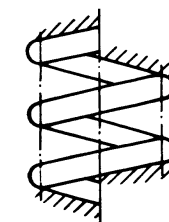

$$n_z = 0$$

$$n_0 = n_m + 1,5$$

$$n_k = 0$$


n_z = zárómenetek száma

n_0 = az összes menetek száma

n_m = a működő menetek száma

n_k = a síkra köszörült menetek száma

309. ábra Nyitott végű rugó köszörületlen felfekvő felülettel

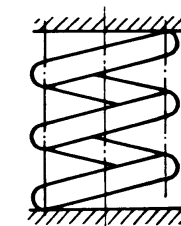

$$n_z = 0$$

$$n_0 = n_m$$

$$n_k = 0$$

n_z = zárómenetek száma

n_0 = az összes menetek száma

n_m = a működő menetek száma

n_k = a síkra köszörült menetek száma

310. ábra Nyitott végű rugó köszörületlen felfekvő felülettel

21. Rugók



A húzó csavarrugó rugómenetei nyugalmi (terheletlen) állapotban összeérnek (311. ábra).

Méretmegadás:

A hordozómenetek száma: i

A holtmenetek száma: 2 (a rögzítőszem kialakításához egy teljes menet szükséges)

Közepes menetátmérő: D

Huzalátmérő: d

Szemátmérő: D_0

Hajlítási sugár: R

A rugó terheletlen hossza: l_0

Rugóhossz a szemek nélkül: I_k

A rögzítőszem nyitottsága: m

A felhasznált huzalhossz: l_s

ahol:

$$I_k = (i+1)d$$

$$l_0 = (i+1)d + 2(D-d)$$

$$l_s = Dn(i+2) \quad 181. \text{ ábra}$$

A rögzítőszem irányát és az esetleges különleges kialakítást pótlólagosan meg kell adni.

21.2 Hengeres rugók ábrázolása

A rugókat ábrázolhatjuk *metszetben és nézetben, részletesen vagy jelképesen*. A részletes ábrázolás során is több egyszerűsítést alkalmazunk. Így pl. a csavarrugó menetének kontúrvonalát egyenes vonalakkal rajzoljuk, holott ez a valóságban nem egyenes hanem egy szinusz jellegű görbe.

A hossz tengelyük irányában terhelhető csavarrugók ábrázolási példáját mutatja a **29. táblázat**.

A vékony huzalból (lemezből) készült rugó szelvényét befekettíthetjük. *Befekettítéssel* a kb. 2 mm alatti huzalátmérőjű vagy lemezvastagságú rugószelvényt ábrázoljuk. A rugók menetemelkedését mérethelyesen rajzoljuk. A metszetben ábrázolt rugó rajzolásakor az egyik szelvényhez képest a kapcsolódó másik szelvényt fél menetesztással eltolva rajzoljuk meg (**312. ábra**).

A *részletesen kirajzolt* rugó metszetében a huzal-szelvényeket 45°-os vonalkázással látjuk el. A rugóvégződéseket a valóságnak megfelelően ábrázoljuk.


Összeállítási rajzokon általában elegendő, ha a rugót *jelképesen* ábrázoljuk. A metszetben ábrázolt összeállítási rajzon a rugót is metszetben, a nézeti képen ábrázolt összeállítási rajzon nézetben ábrázoljuk! Ha a rugómenetek száma meghaladja a négyet (azaz több mint négy), akkor nem szükséges valamennyi rugómenetet megrajzolni. Ekkor elegendő a csatlakozó menetvégek és még további egy-egy menet kirajzolása, a középrész rajzát elhagyhatjuk.

Jelképes ábrázolásakor a rugót jelképező vonalat folytonos vastag vonallal rajzoljuk.


16.1.2. Hengeres rugók műhelyrajza

A hengeres csavarrugót a gyártáshoz pontosan meg kell határozni. Az így meghatározott rugót műhelyrajzon ábrázolják (**313. ábra**). A műhelyrajzon kitérnek a rugó kialakítására, annak műszaki feltételeire (pl. tűrésre, hőkezelésre) és pontosan kiserkesztik a rugóvégek kialakítását, annak kapcsolatát a csatlakozó alkatrészhez.


Attól függően, hogy a beépítésre kerülő rugót a *belső* vagy a *külső átmérőjén* vezetik-e meg, a belső, ill. a külső átmérőjét kell beméretezni. A gyártás során ezt a méretet kell tartani.

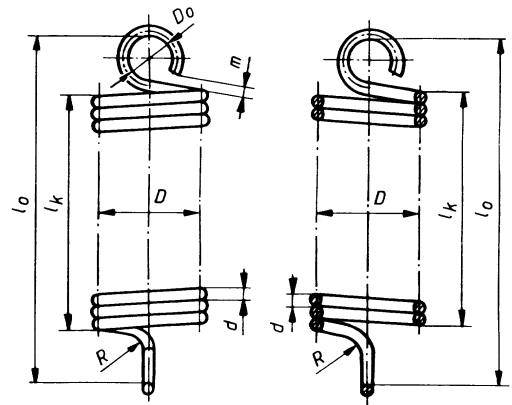

311. ábra

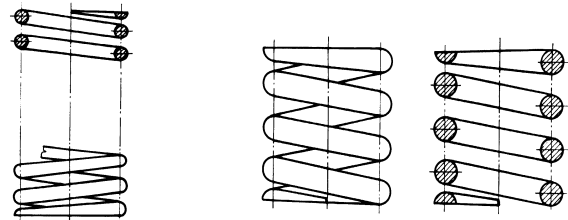

312. ábra

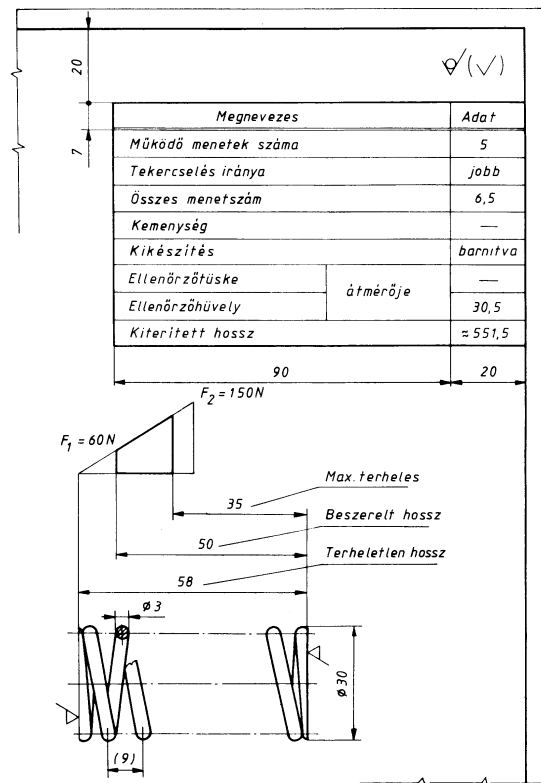

313. ábra

29. táblázat

Hossztengelyük irányában terhelhető csavarrugók ábrázolása

Hengeres csavarrugó nyomórugó	a rugó ábrázolása		
	részletesen		jelképesen
	nézetben	metszetben	

22. Hajtások



22. Hajtások

A gépjárműtechnikai gyakorlatban a tengelyek közötti kapcsolat megvalósítására, a nyomaték és a fordulat átvitelére, módosítására hajtásokat alkalmazunk.

A hajtások forgásátszarmaztatása létrejöhet a súrlódó erő (dörzshajtás, szíjhajtás) és kényszerkapcsolat (fogaskerék-, lánchajtás) segítségével.

22.1. Szíjhajtások

Távolabb fekvő tengelyek közötti forgatónyomaték átadására végtelenített szíjhajtást alkalmaznak. Szíjhajtásnál a forgatónyomatékot a hajtószíj és a szíjtárcsák érintkező felületein keletkező súrlódás viszi át. A végtelenített súrlódásos hajtásokat közös néven *hevederhajtásnak* is nevezik. Szerkezeti kialakításuk egyszerű. A tengelyekre egy nagy szíjtárcsát ékelnek, amely lehet sima vagy hornyolt. A tárcsákra feszítik ki a szíjat, amely tapadás útján viszi át a forgást. A tengelyek között nincs kényszerkapcsolat, a szíjak kismértékű csúszásával mindig számolni kell. A szíjhajtás előnye az egyszerű szerkezet, a kis zaj és biztonságos üzemelés. Hátránya, hogy nagy a szíjtárcsa tengelyén lévő csapágyak terhelése és nagyok a forgó tömegek.

22.1.1. Lapos bőr- és gumiszíj hajtás

A szíj anyaga legtöbbször természetes állati bőr. A bőrszíjakon kívül használatosak még a textilszíjak, amelyek kender, len, pamut, teveszőr, vagy selyem anyagból készülnek. A gumi hajtószíjak két, vagy többretegű szövetbetéttel készülnek. Rugalmasságuk és élettartamuk nagyobb, végtelenítésük könnyebb. Nagy teljesítmények átvitelére, nagy kerületi sebesség mellett is megfelelnek. Futásuk egyenletes és zajtalan, de olajtól, benzintől, gépszirtól óvni kell a gumit.

A szíjhajtás másik szerkezeti eleme a szíjtárcsa. A szíjtárcsát legtöbbször öntöttvasból készítik, de készülnek alumínium ötvözetből és acélból is (314. ábra).

22.1.2. Fogazottsíj hajtás


A fogazottsíj hajtás a szíjhajtás és a lánchajtás előnyeit egyesíti, vagyis a hajtás előfeszítés nélkül csúszásmentesen viszi át a mozgást, megfelelő csillapítású, csendes, karbantartást nem igényel.

A végtelenített fogasszíjak (MSZ-OS 24.4901-82) rugalmas, hajlékony, nagy szilárdságú műanyagba ágyazott sodrott acélhuzalból készült húzóelemekből épülnek fel, amelyek a hosszváltozást megakadályozzák.


22.1.3. Ékszíjhajtás

Ékszíjhajtásnál a forgatónyomatékot a két szíjtárcsa között trapézszelvényű ékszíjjal vesszük át. A szíjtárcsa megfelelő profilú hornyokkal ellátott tárcsa (315. ábra).


A lapos bőrszíjhajtással szembeni előnye, hogy a horonyhatás miatt kisebb előfeszítéssel érhető el ugyanakkora kerületi erő, zajtalanabb üzemű, könnyen beszerezhető és nagyobb szíjsebességnél is alkalmazható. Hátránya, hogy az ékszíj élettartama kisebb, a környezeti hatásokra, szennyeződésre érzékenyebb és az igényesebb szerkezeti elemek miatt drágább, mint a lapos szíjhajtás. Ékszíjakat villamos motoroknál, szerszámgépeken és finommechanikai berendezéseken egyaránt használnak. Az ékszíj szabványos méretekkkel készül.

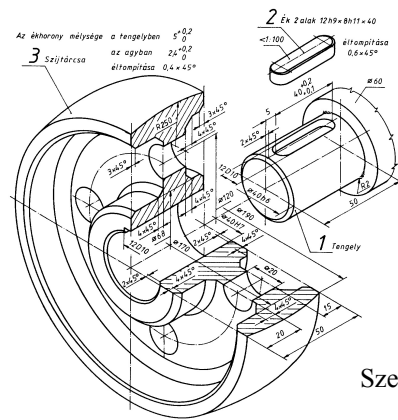


Szemléltető kép

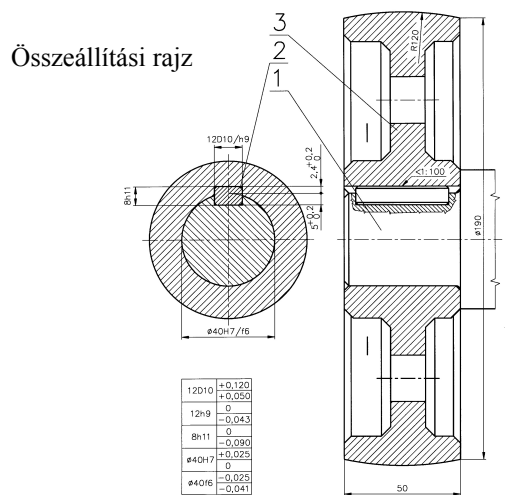

314. ábra

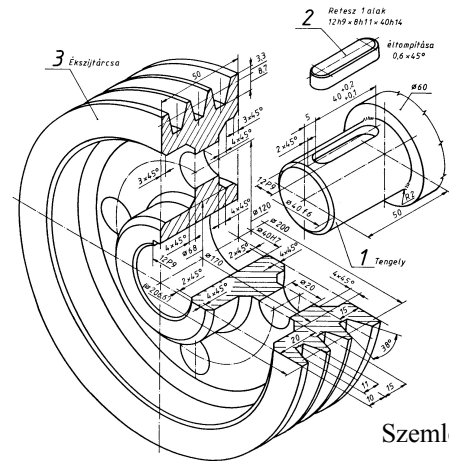

Szemléltető kép

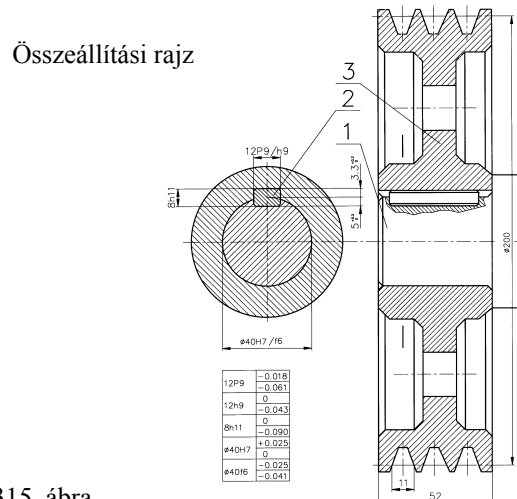


315. ábra

22. Hajtások



22.2. Fogaskerékajtás

A gépekben, berendezésekben a forgó mozgás és a nyomaték átvitelére gyakran létesítünk *fogaskerék kapcsolatot*. A kapcsolódó fogaskerékpár *kényszerkapcsolatban* van egymással. Az egyik kerék foga kapcsolódik a másik kerék fogárkába, az egyik fogfelület a másik fogfelületen elvileg csúszásmentesen gördül le. A kapcsolódó fogaskerekek kerületi sebessége egyenlő, ebből tehát következik, hogy a nagyobb átmérőjű fogaskerék fordulatszáma kisebb, mint a kisebb átmérőjű fogaskerék fordulatszáma (316. ábra).

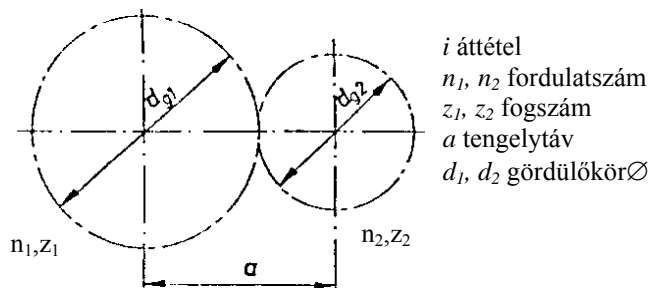

316. ábra

22.2.1. Fogazatok jellemzői és méretei

Ahhoz, hogy a kapcsolódó fogaskerekek megfelelően működjenek, számos műszaki feltételt kell teljesíteniük. Az egyik feltétel, hogy a kapcsolódó fogaskerekeken azonos méretű (vagyis azonos modulú) és azonos profilú fogakat kell alakítani.

A fogaskerekek adatainak meghatározásához ismerkedjünk meg a fogaskerekek jellemzőivel. Ezt a legegyszerűbben a párhuzamos tengelyű hengeres fogaskerekeken tehetjük.

Az elemi fogazás alapfogalmai: A kapcsolódó fogaskerekek a kényszerkapcsolat miatt egyenlő kerületi sebességgel forognak, az *i* áttétel állandó. A kerületi sebességek egyenlőségéből az áttétel:

$$i = \frac{n_1}{n_2} = \frac{z_2}{z_1} = \frac{d_2}{d_1}$$

Az összefüggésből látható, hogy a fordulatszámok fordítva arányosak a gördülőkörök átmérőivel, ill. a fogszámmal.


A fogaskerekek fogprofilja rendszerint köreвольvens. Evolvens akkor keletkezik, ha valamely körön (alapkör) egy egyenest csúszás nélkül gördítünk le, és ekközben az egyenes valamelyik pontjának pályáját a kör síkjában rögzítjük (317. ábra). Az előbb elmondottakat úgy is megvalósíthatjuk, hogy egy hengerre egyik végén rögzített zsinórt csavarunk, a zsinór másik végére ceruzát erősítünk. Ha a zsinórt a ceruzával állandóan feszítve lefejtjük a hengerről, a ceruza hegye a henger alá helyezett rajzlapon evolvens görbét rajzol.

Ugyanazon hengerről tetszőleges helyeken lefejtett evolvensek azonos alakúak, egybevágók. Ha az alapkörrel egyenlő távolságokban fejtjük le az evolvenseket, azok egymástól mért távolsága egyenlő, és megegyezik az alapköri osztással (318. ábra).


A fogaskerék részeinek és a fogazat jellemző adatainak szabványos megnevezését a 319. és 320. ábra szemlélteti. A fogaskerék homlokfelületén látjuk a *fogprofilt*, ennek két oldalát a foggörbe határolja. A foggörbe rendszerint *evolvens* ritkábban *ciklois*. A foggörbét kívülről a *da fejkör*, belülről a *df lábkör* határolja. A *h fogmagasság*ot a *do osztókör* (gördülőkör) két részre osztja. Az osztókörön kívül elhelyezkedő rész az *ha fejmagasság*, az osztókörön belül pedig az *hf lábmagasság* látható. A fogaskeréken azonos számú fog és fogárok van. A fog vastagságát az osztókörön *s* osztóköri *fogvastagságnak* nevezzük.

A fogárok és a fogvastagság együttes ívrésze a *p osztás*. A fogaskerék *fogszámát* *z*-vel jelöljük.


A fogat felülről a *fejsszalag* határolja, a fogárok alján pedig a *fenékszalag* helyezkedik el.

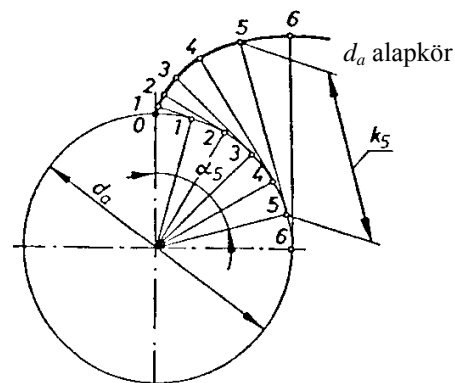


317. ábra

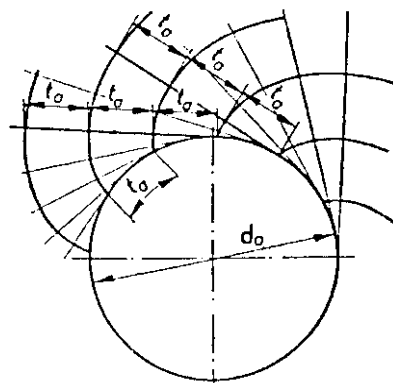

318. ábra

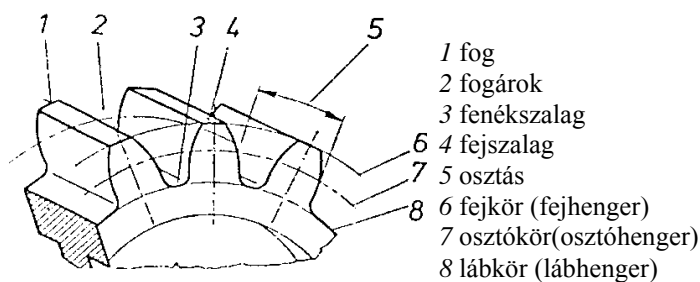

319. ábra

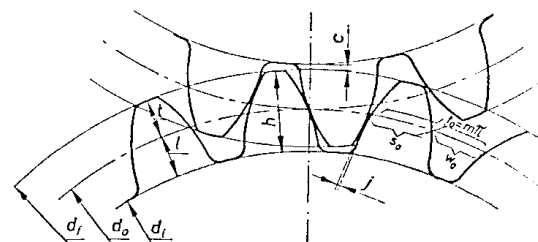

320. ábra

22. Hajtások



A fogaskerék kapcsolódására jellemző adatok az osztóköron található.

Kapcsolódó fogaskerékpár jellemző méreteit a **321. ábra** mutatja, az egyes értékek számítási módját a **33. táblázat** foglalja össze.

A kapcsolódó fogaskerék párok tengelyei lehetnek párhuzamosak, metsződik vagy kitérők. (**322. ábra**)

A párhuzamos tengelyű hajtást hengeres fogaskerekkel valósítjuk meg. A fogazat a hengeres kerek felületén alkotó irányban vagy ahhoz szög alatt hajolva alakítható ki, és ennek megfelelően beszélünk *egyenes-* vagy *ferdefogazatról*. Ha a fogazat két irányban ferde, akkor azt *nyílfogazatnak* nevezzük.

A metsződő tengelyű fogaskerék kapcsolatot *kúpkerékpárral* valósítjuk meg. A tengelyek leggyakrabban 90°-os szög alatt metszik egymást. A kúpkerék fogazatát kúpfelületen alakítjuk ki. Egyszerűbb esetben a fogak a kúp alkotója irányában helyezkednek el, de készülhetnek valamilyen ív mentén, esetleg ferdén.

Kitérő, de merőleges irányú tengelyek esetén rendszerint *csigahajtással* visszük át a mozgást egyik tengelyről a másikra. A csigahajtás előnye a nagy módosítás. A kis módosításokat csavarhajtással valósítjuk meg.

Ha forgó mozgást egyenes vonalú mozgássá vagy egyenes vonalú mozgást forgó mozgássá kell alakítani, azt gyakran hengeres kerékkel és *fogasléccel* oldjuk meg.

A fogasléc felfogható egy végtelen fogszámú fogaskerék darabjaként.

Fogaskerék-hajtás létesíthető még belső fogazatú kerékkel, fogasívekkel, esetleg fogasívvel és fogasléccel is.

22.2.2. Fogazatok ábrázolása

A fogazatot általában jelképesen ábrázoljuk. Ez azt jelenti, hogy a fogazatnak a valósághoz hű megrajzolása helyett a fogakat határoló jelképes vonalakat rajzoljuk meg. A fogazat képhatárát (fejhengert, fejkúpot stb.) vastag folytonos vonallal rajzoljuk. Az osztóhengert (osztókúpot) nézetben és metszetben egyaránt vékony pontvonallal kell rajzolni.

A *lábhengert* (*lábkúpot*) a fogaskerék hosszmetsetén vastag folytonos vonallal rajzoljuk, de nézetben általában nem jelöljük. Ha nézetben fel kell tüntetni a lábkört, azt vékony folytonos vonallal rajzoljuk.

A *fogat* még akkor is nézetben rajzoljuk, ha a metszősík egyébként keresztülhalad a fagon (pl. páratlan fogszámú fogaskerék esetén), tehát a fogaskerék koszorújának szelvényét csak a lábvonallig vonalkázzuk.

A *fogazat alakját* általában nem rajzoljuk meg, hanem táblázatba foglalva adjuk meg adatait. Ha a fog alakját ki kell rajzolni (pl. korlátozott terjedelmű fogazat esetén), akkor 1-2 fogat vastag folytonos vonallal rajzolunk meg. A kirajzolt profil a fejkörhöz kapcsolódik, de a lábkör vonalához, ha azt egyáltalában megrajzoljuk, nem.


Ferdefogazat esetén a fog hajlásának irányát rendszerint nem rajzoljuk meg, hanem a rajz adattáblázatában írjuk elő. Ha indokolt, a ferde- vagy nyílfogazás irányát a fogazat szimmetriatengelye közelében néhány vékony folytonos vonallal jelképesen ábrázoljuk.

Lánckerek fogalakjának megmutatására néhány fogat ki kell rajzolni, egyébként a fogaskerék ábrázolásra használatos egyszerűsítések alkalmazhatók.

Fogazatok jelképes ábrázolását mutatja a **30. táblázat**.





Fogaskerék-hajtás elemeinek rajzjeleit mutatja a **31. táblázat**.

Fogaskerék-beépítés szemléltető feladatkiírása és összeállítási rajza látható a **323. ábrán**.

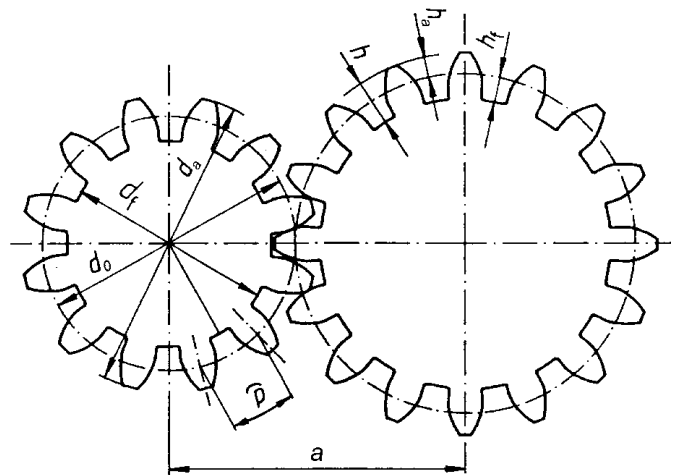

- m modul
- d_0 osztókörátmérő
- d_a fejkörátmérő
- d_f lábkörátmérő
- h fogmagasság
- h_a fejmagasság
- h_f lábmagasság
- p fogsztás
- a tengelytávolság
- b fogszélesség
- c fejhézag
- z fogszám

321. ábra A kapcsolódó fogaskerék párok

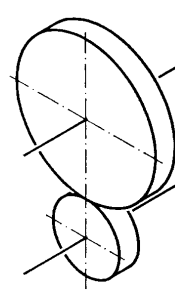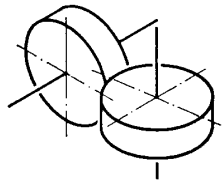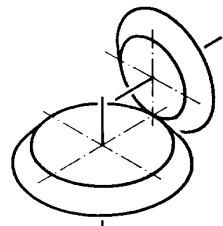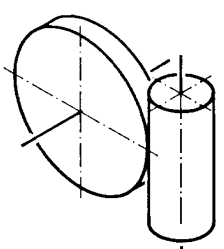A fogaskerék fajtája	Homlokkerék	Csavarkerék
A kerék alakja		
	Henger	Henger
A tengelyek helyzete	Párhuzamos	Kitérően egymást keresztező
A fogaskerék fajtája	Kúpkerék	Csiga és csigakerék
		
	Kúp	Henger
A tengelyek helyzete	Metszik egymást	Kitérően keresztezik egymást

322. ábra

22. Hajtások



Fogazott alkatrészek jelképes ábrázolása

30. táblázat

Egyenesfogazatú fogaskerék ábrázolása	Ferde- és nyílfogazatú fogaskerék ábrázolása	Kúp fogaskerék ábrázolása	Csigakerék ábrázolása
Fogasléc ábrázolása	Fogasív ábrázolása	Kilincskerék Ábrázolása	Lánckerék ábrázolása

31. táblázat

Fogazott alkatrészek rajzjelei kinematikai ábrákon

Fogaskerék-hajtás elemeinek rajzjelei

hengerkerék	kúpkerék	csigakerék	fogasléc	fogasív

Fogazási eljárások jelölésének rajzjelei

hengerkerék fogazásának rajzjelei			kúpkerék fogazásának rajzjelei		
egyenes	ferde	nyíl	egyenes	ferde	ívelt

Lánchajtás rajzjelei*

általában	szemes lánc	lemezes lánc	fogozott lánc

* Megjegyzés: A felülnézeti kép valamennyi rajzjelnél azonos.


22. Hajtások




	Szemléltető kép	Vetületi kép	Szemléltető kép	Vetületi kép
p á r h u z a m o s t e n g e l y ű h a j t á s o k				
	a) egyenes fogazású hengeres kerekek		b) ferde fogazású hengeres kerekek	
m e t s z ő d ő				
	c) egyenes fogazású kúpkerék		d) belső és külső fogazatú hengeres kerekek	
k i t é r ő t e n g e l y ű h a j t á s o k				
	e) egyenes fogazatú kúpkerék		f) egyenes fogazású síkkerék és kúpkerék	
	g) ferdefogazatú csavarkerékajtás		h) csigahajtás	
	i) lánc - lánckerék kapcsolat		j) fogaskerék - fogasléc kapcsolat	

Egyenes fogú, elemi fogazatú hengereskerék

Megnevezés	Kiskerék	Nagykerék	Megjegyzés
Osztókörátmérő	$d_1 = m z_1$	$d_2 = m z_2$	c^* értéke:
Fejkörátmérő	$d_{a1} = m(z_1 + 2)$	$d_{a2} = m(z_2 + 2)$	fésűs késeknél
Lábkörátmérő	$d_{f1} = m(z_1 - 2 - 2c^*)$	$d_{f2} = m(z_2 - 2 - 2c^*)$	$\frac{1}{6} = 0.167$
Alapkörátmérő	$d_{b1} = m z_1 \cos\alpha$	$d_{b2} = m z_2 \cos\alpha$	
Közös fogmagasság	$h_w = 2h_a = 2m$, ahol $h_a = m$		lefejtőmarónál
Fogvastagság az osztókörön	$s_1 = s_2 = \frac{m \cdot \pi}{2}$		$\frac{1}{5} \dots \frac{1}{4} = 0,2 \dots 0,35$
Tengelytáv	$a = m \cdot \frac{z_1 + z_2}{2}$		metszőkerekeknél 0,25 ... 0,35 száras metszőkerekeknél 0,1.
Áttétel, módosítás	$i = \frac{n_{\text{hajtó}}}{n_{\text{hajtott}}} = \frac{n_1}{n_2} = \frac{d_1}{d_2} = \frac{z_2}{z_1}$	Fogszámarány	$u = \frac{z_2}{z_1}$
Kiskerék fogszám	z_1	Nagykerék fog száma	z_2
Osztás	$p = m \cdot \pi = \frac{d \cdot \pi}{z}$	Modul	$m = \frac{p}{\pi} = \frac{d}{z}$
Fejmagasság	$h_a = m$	Lábmagasság	$h_f = h_a + c = m(1 + c^*)$
Lábhézag	$c = m c^*$	Fogmagasság	$h = h_a + h_f$

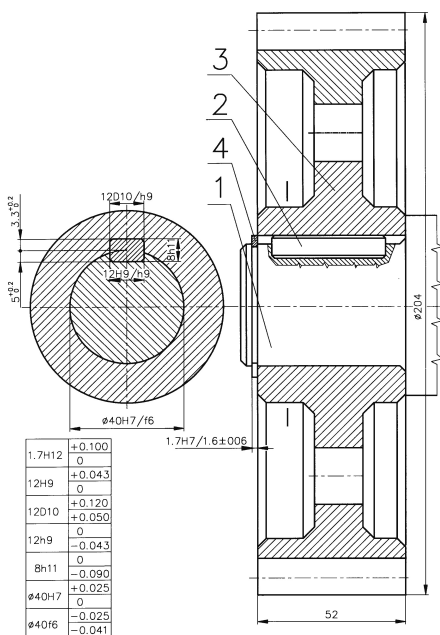


Összeállítási rajz

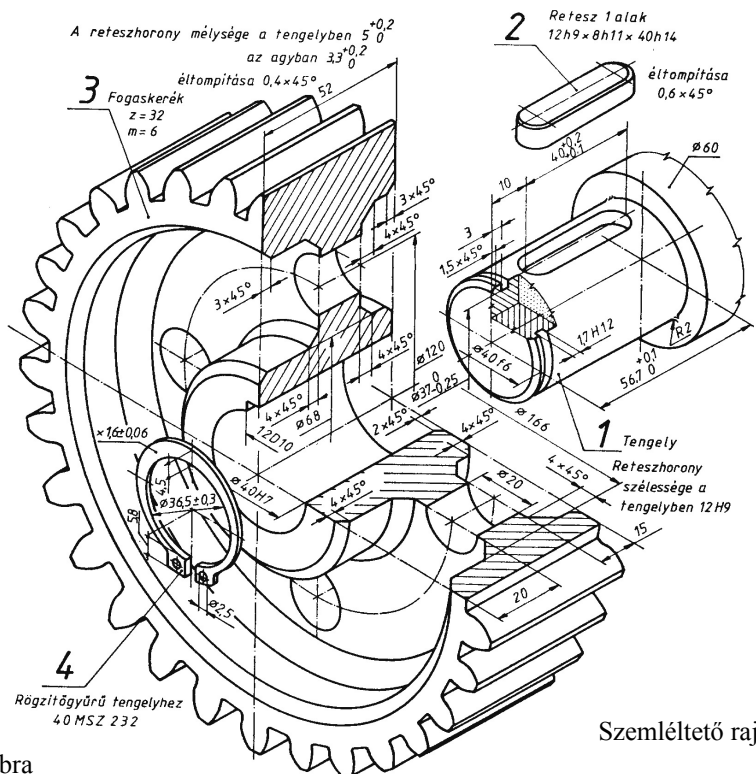

Szemléltető rajz


323. ábra

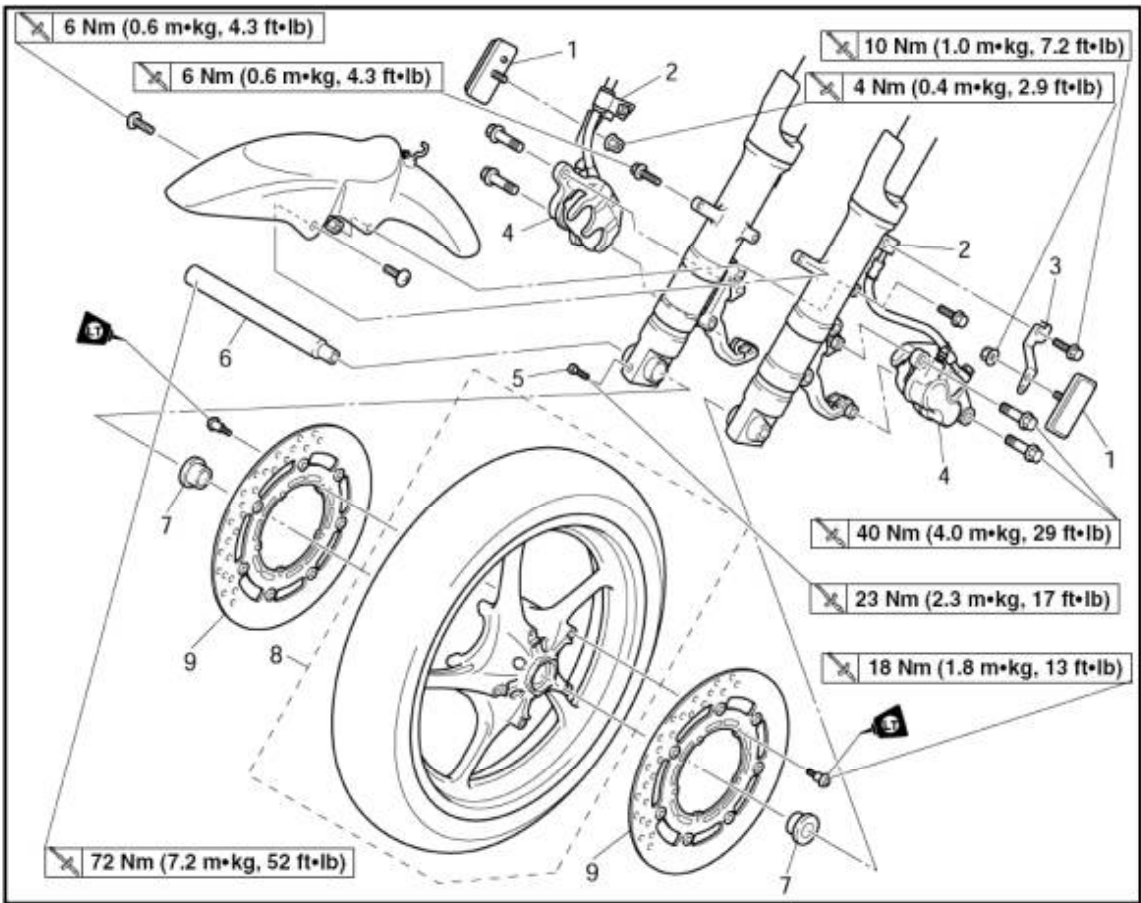


Név:	OCSKÓ GYULA
Méretarány: M1:1	Anyag: Összeállítási rajz

Tárgy:	YAMAHA FZ-S ELSŐ KERÉKAGY
--------	----------------------------------


Rajzszám:	SZAKRAJZ
Fájlnev:	SZAKRAJZ

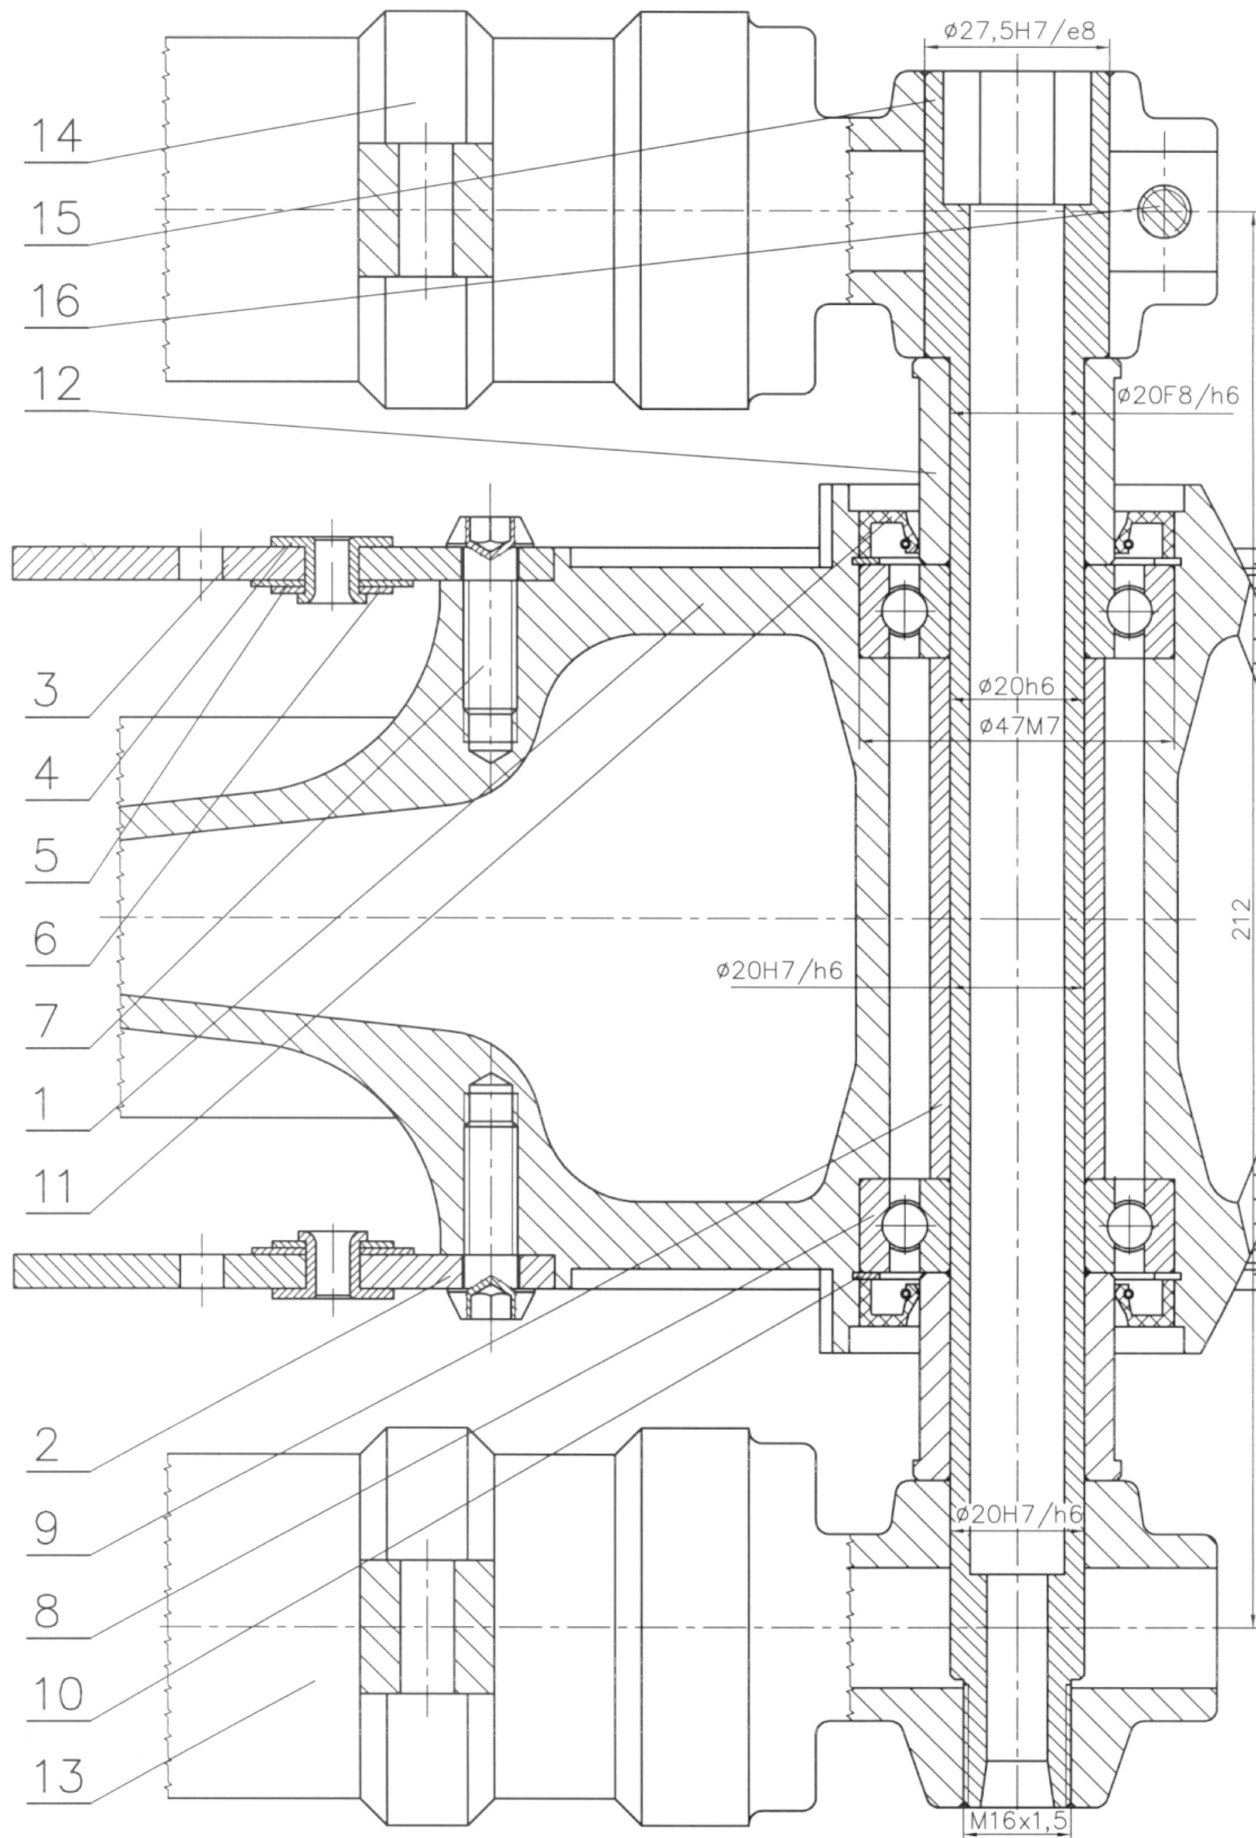


Név: OCSKÓ GYULA		Tárgy: YAMAHA FZ-S ELSŐ KERÉKAGY	Rajzszám: SZAKRAJZ
Méretarány: M1:1	Anyag: Összeállítási rajz		Fájlnev: SZAKRAJZ

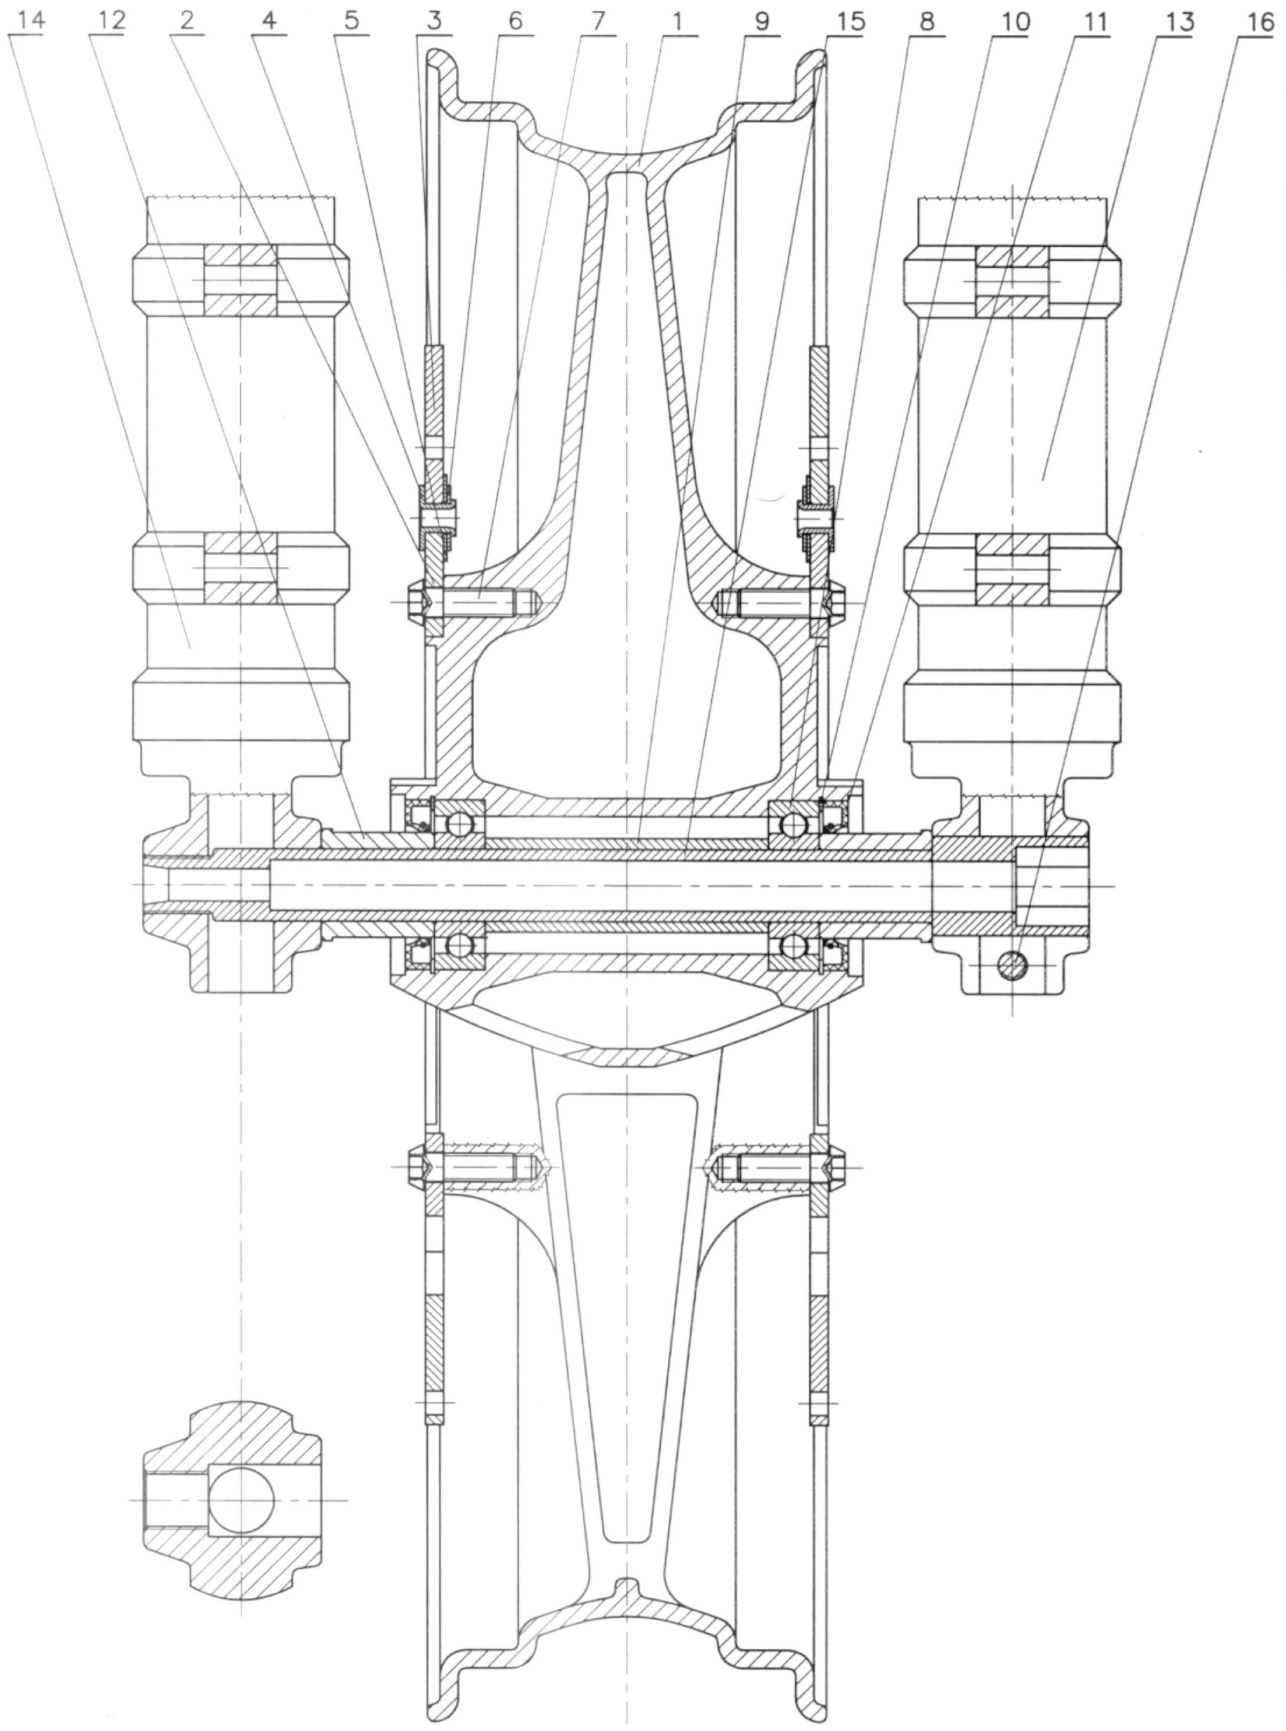

Név: ÖCSKÓ GYULA		Tárgy: YAMAHA FZ-S ELSŐ KERÉKAGY	Rajzszám: SZAKRAJZ
Méretarány: M1:1	Anyag: Összeállítási rajz		Fájlnev: SZAKRAJZ

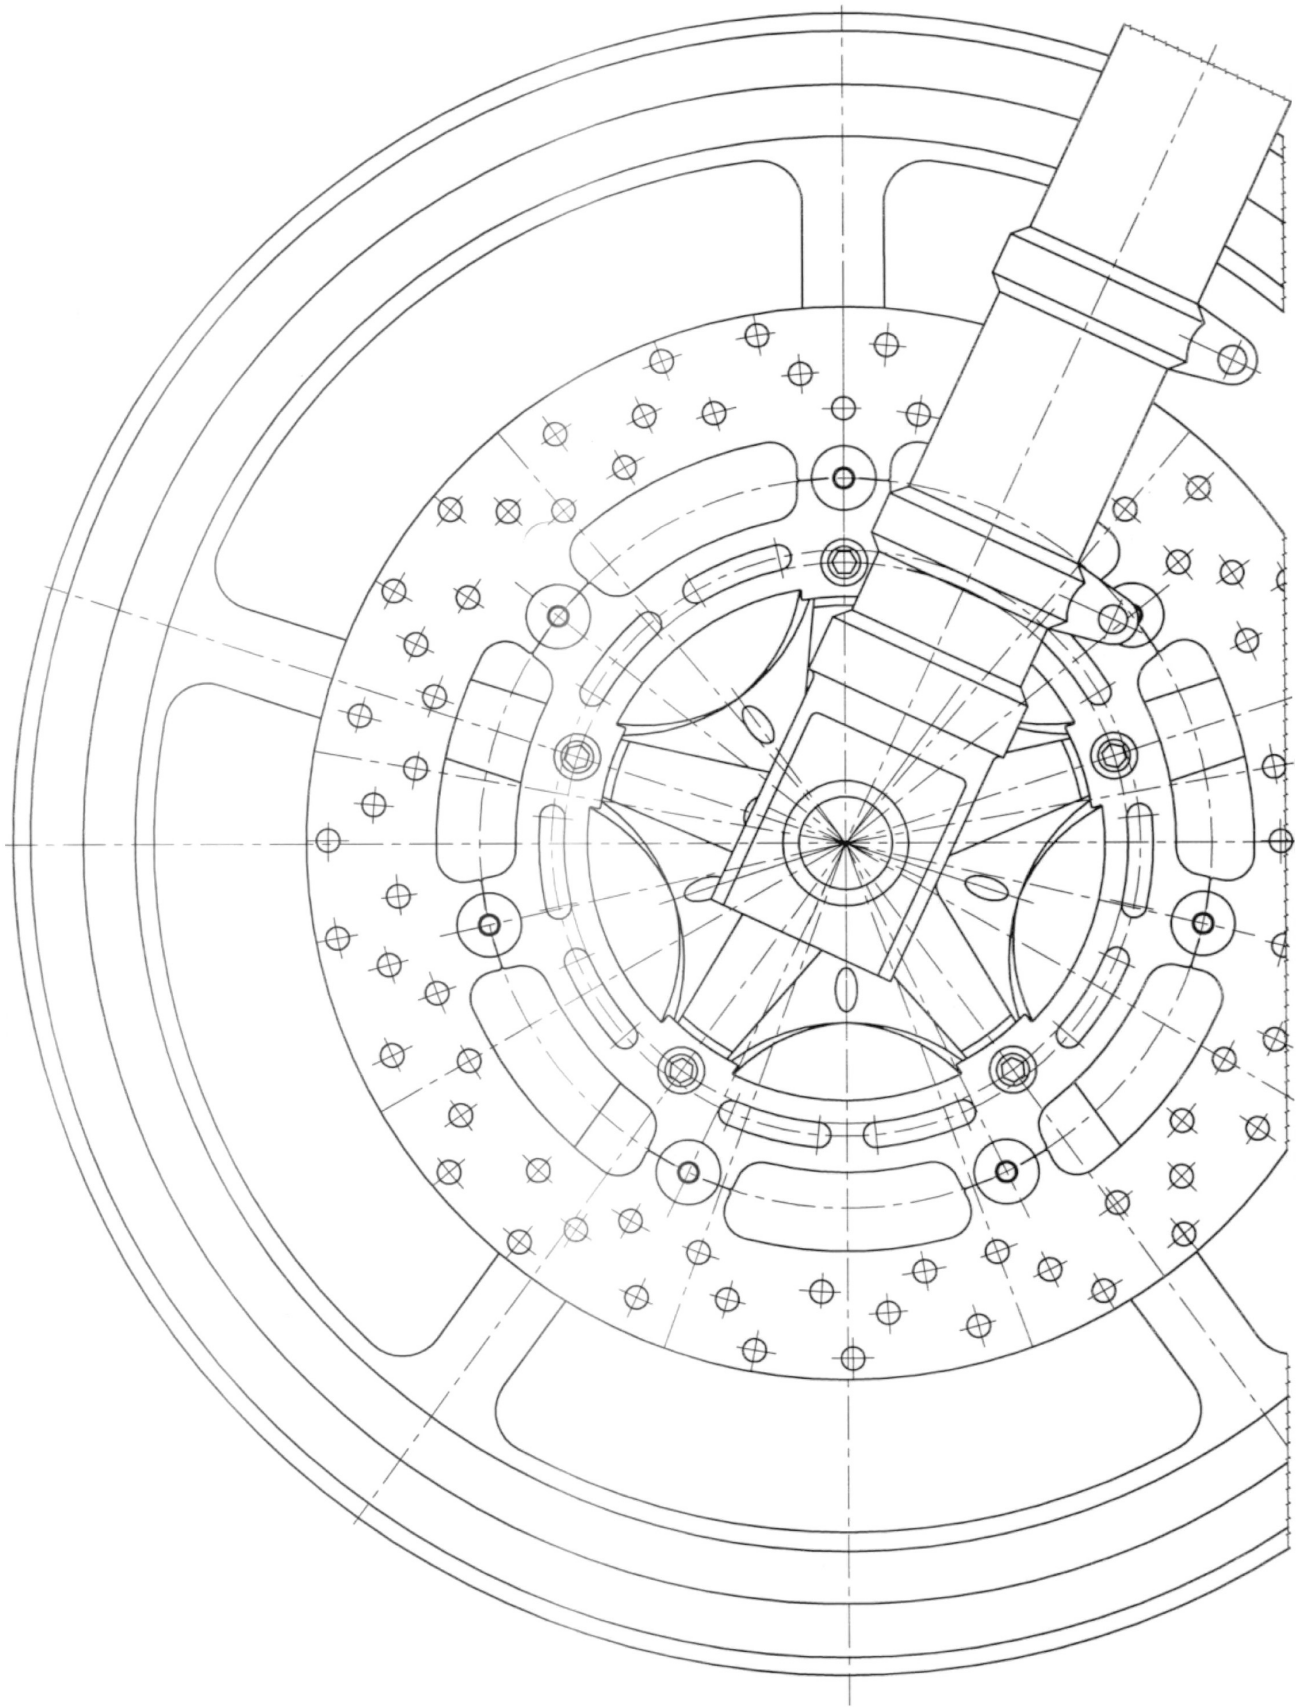


Név:	OCSKÓ GYULA	Tárgy:	YAMAHA FZ-S ELSŐ KERÉKAGY	Rajzszám:	SZAKRAJZ
Méretarány: M1:1	Anyag: Összeállítási rajz			Fájlnev:	SZAKRAJZ

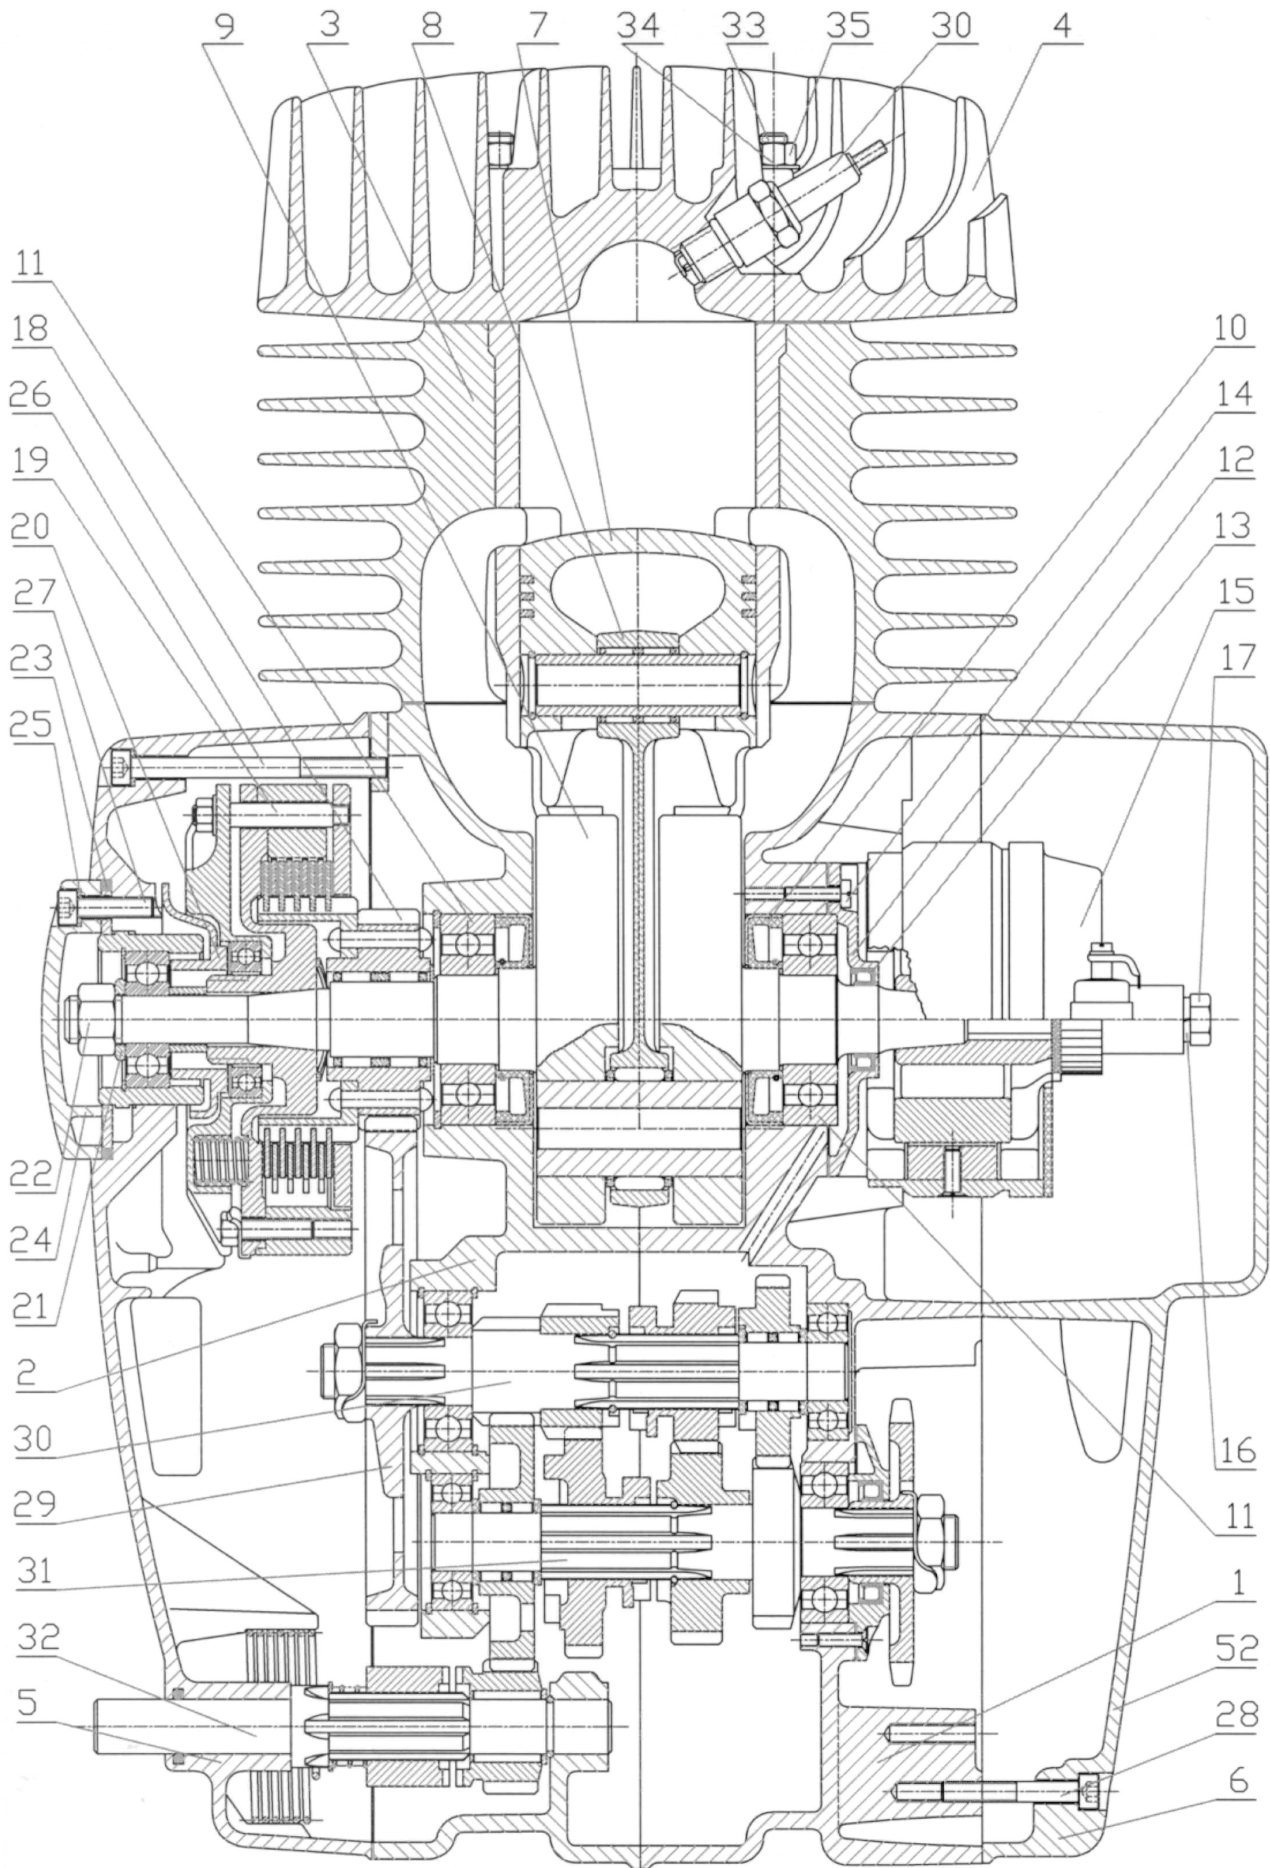


Név: ÖCSKÓ GYULA		Tárgy: MOTORKERÉKPÁR MOTOR	Rajzszám: SZAKRAJZ
Méretarány: M1:1	Anyag: Összeállítási rajz		Fájlnev: SZAKRAJZ


36		Gyújtógyertya		
35		Rugós alátét		
34		Hatlapú anya		
33		Hengerfejcsavar		
32		Szerelt berugószerkezet		
31		Szerelt kihajtótengely		
30		Szerelt behajtótengely		
29		Váltó behajtófogaskerék		
28		Belsőkulcsnyílású csavar		
27		Belsőkulcsnyílású csavar		
26		Belsőkulcsnyílású csavar		
25		Rugós alátét		
24		Fedél		
23		Tömítés		
22		Hatlapú anya		
21		Alátét		
20		Szerelt kiemelőszerkezet		
19		Szerelt tengelykapcsoló		
18		Primerhajtás fogaskerék		
17		Hatlapfejű csavar		
16		Rugós alátét		
15		Dinamó		
14		Hengeresfejű csavar		
13		Radiális tömítőgyűrű		
12		Csapágpajzs		
11		Főtengelycsapágó		
10		Szimmering		
9		Főtengely		
8		Hajtórúd szerelvény		
7		Szerelt dugattyú		
6		Dinamófedél		
5		Tengelykapcsoló fedél		
4		Hengerfej öntvény		
3		Hengeröntvény		
2		Blokköntvény – bal fél		
1		Blokköntvény – jobb fél		
T. szám	Rajzszám, szabványszám	Megnevezés	Darabszám	Megjegyzés
Név:	OCSKÓ GYULA		Tárgy:	Rajzszám: SZAKRAJZ
Méretarány: M1:1	Anyag: Összeállítási rajz	MOTORKERÉKPÁR MOTOR		Fájlnev: SZAKRAJZ

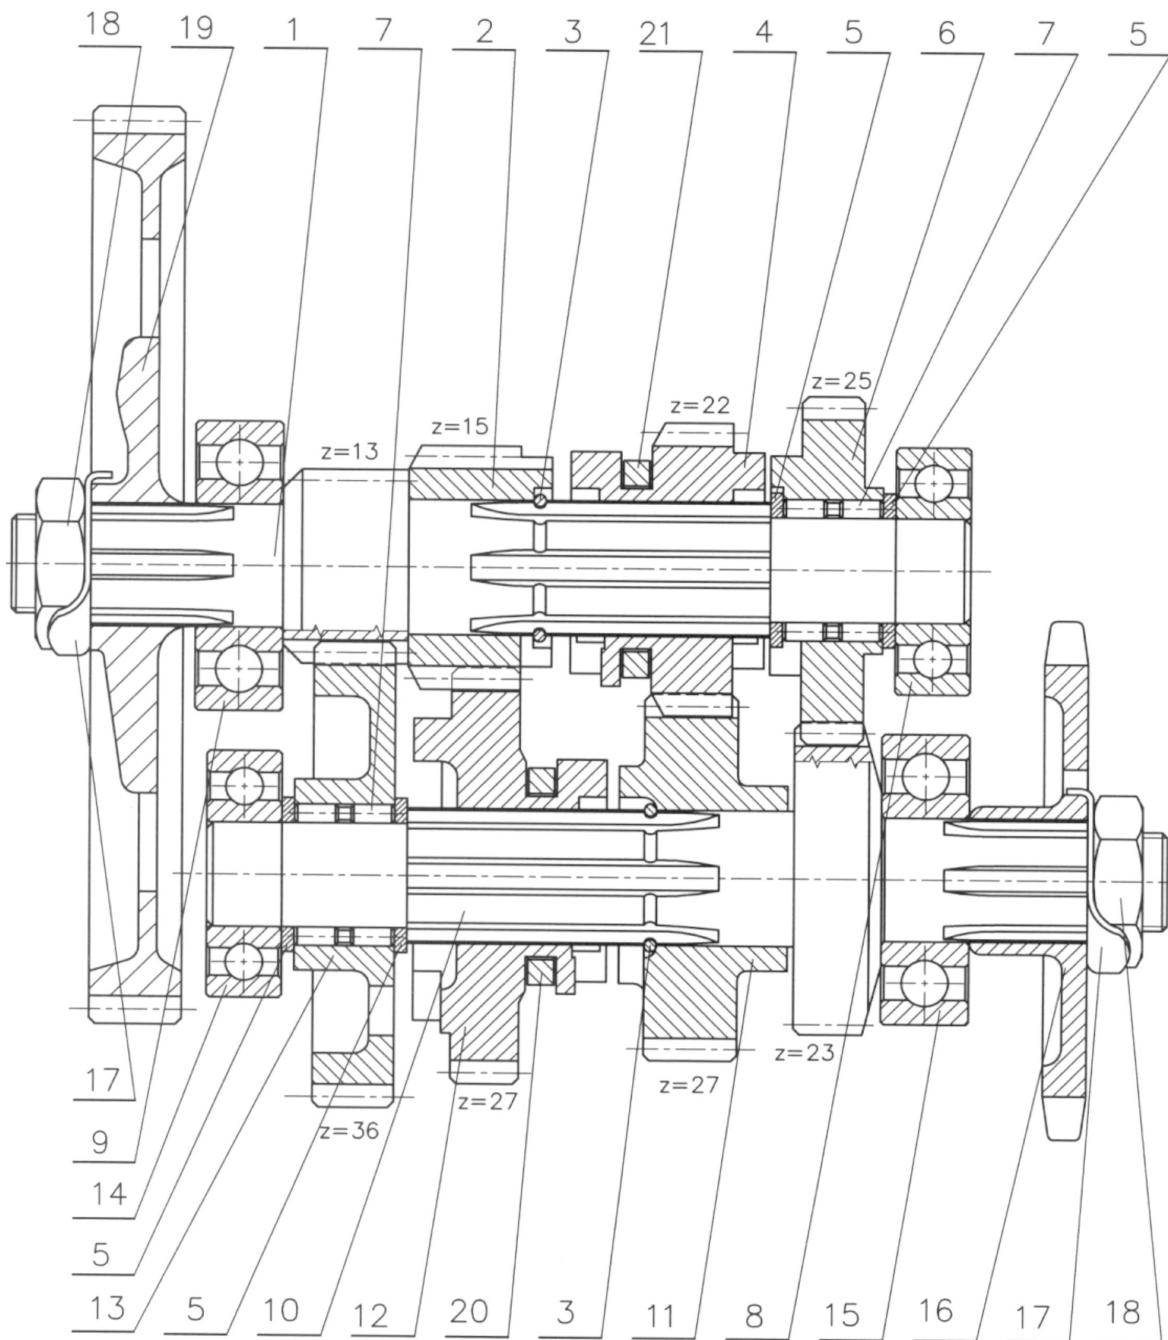


Név: OCSKÓ GYULA		Tárgy: NÉGYFOKOZATÚ SZEKVENCIAI VÁLTÓ	Rajzszám: SZAKRAJZ
Méretarány: M1:1	Anyag: Összeállítási rajz		Fájlnev: SZAKRAJZ

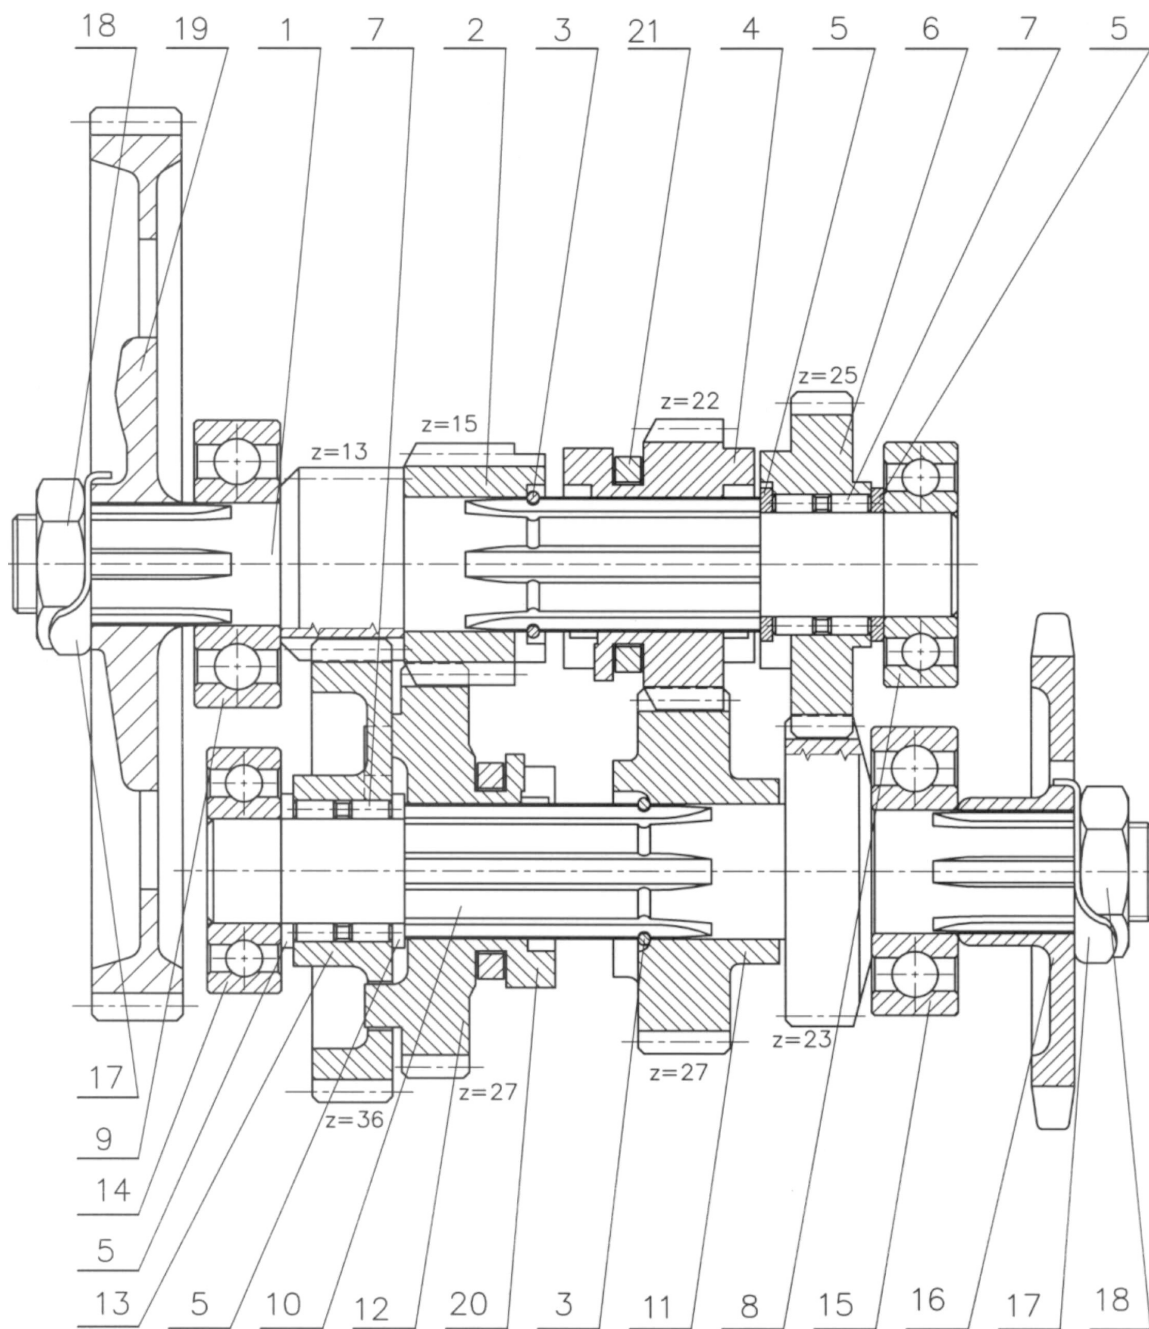

Név: OCSKÓ GYULA		Tárgy: NÉGYFOKOZATÚ SZEKVENCIAÁL VÁLTÓ	Rajzszám: SZAKRAJZ
Méretarány: M1:1	Anyag: Összeállítási rajz		Fájlnev: SZAKRAJZ

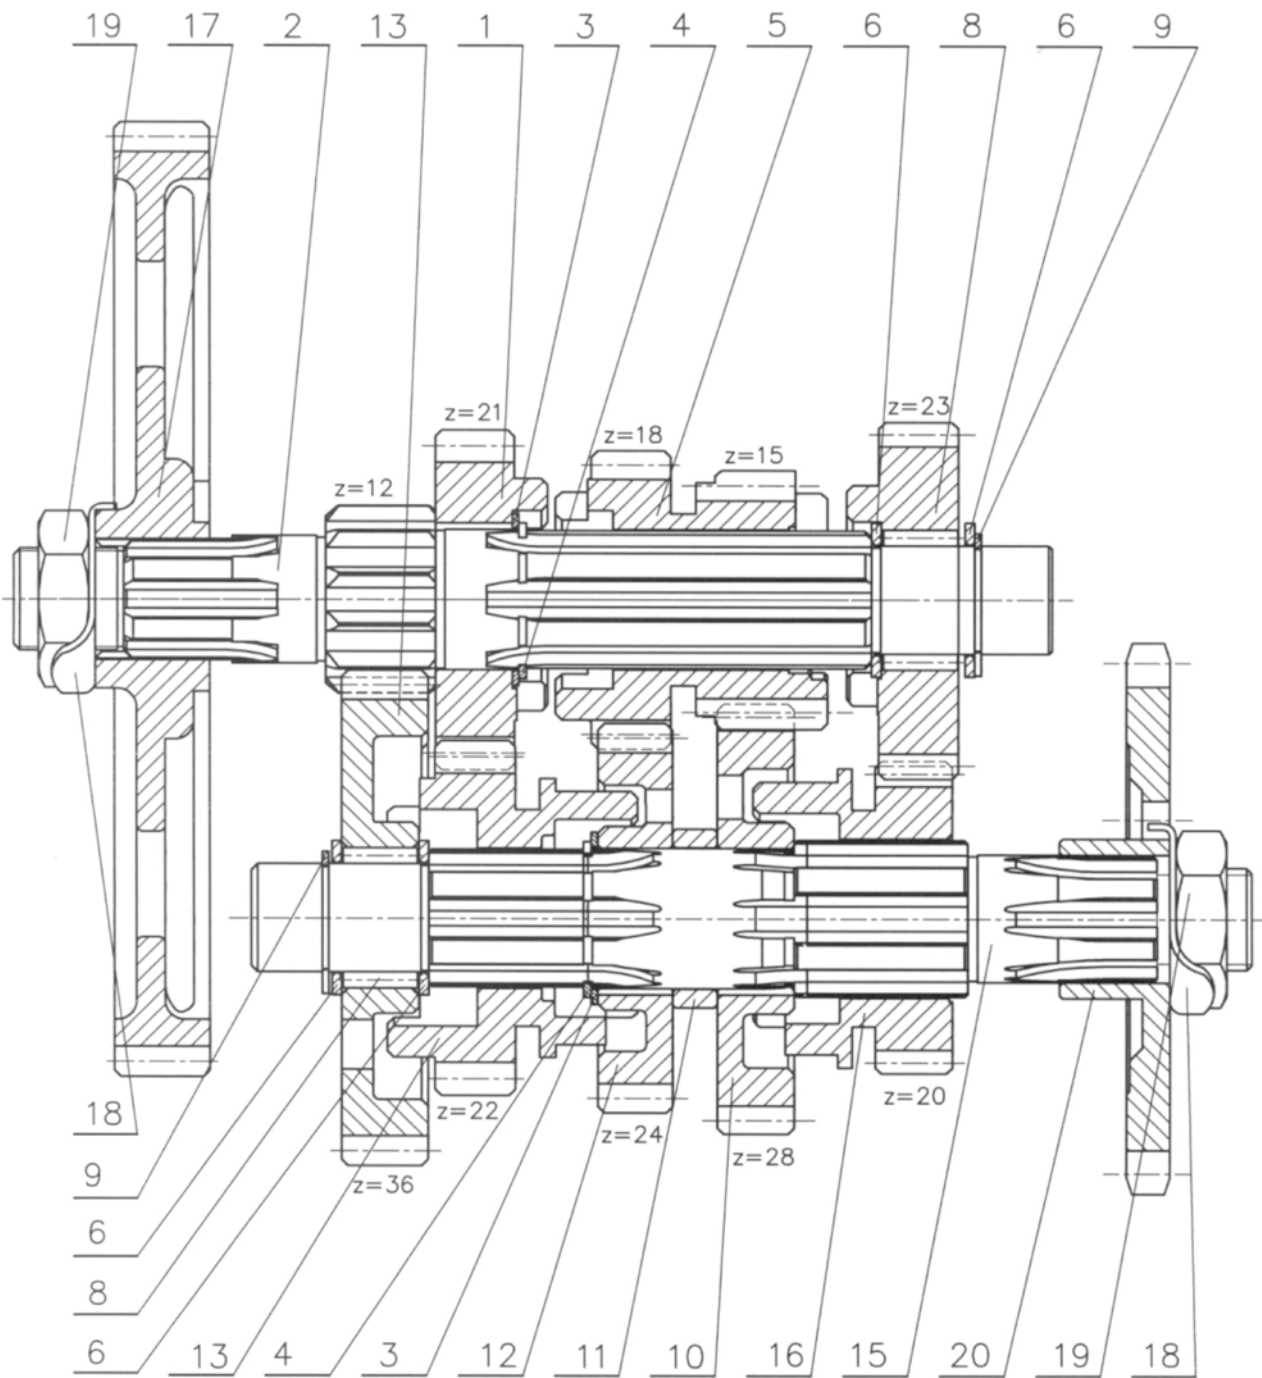

Név: OCSKÓ GYULA		Tárgy: ÖTFOKOZATÚ SEKVENCIÁL VÁLTÓ	Rajzszám: SZAKRAJZ
Méretarány: M1:1	Anyag: Összeállítási rajz		Fájlnev: SZAKRAJZ

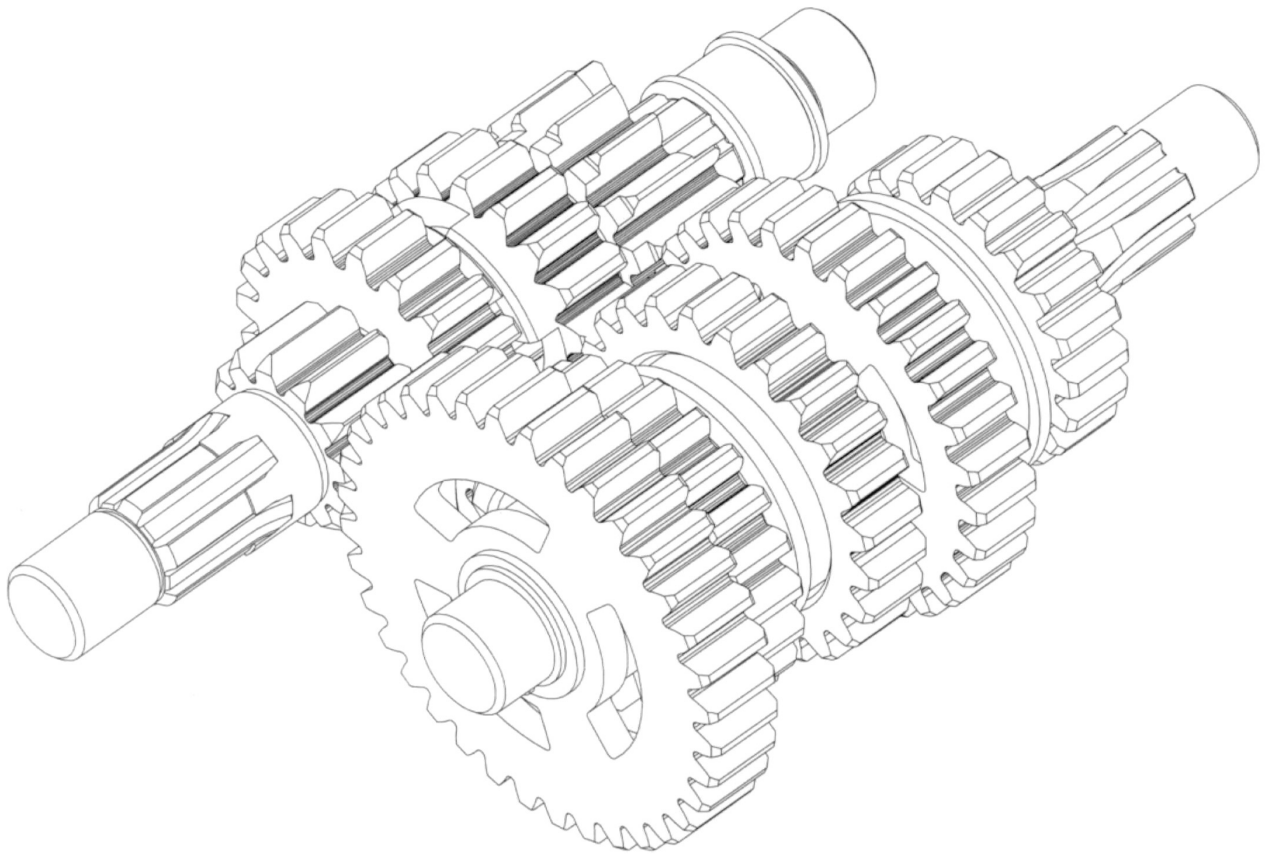

Név: OCKÓ GYULA	Tárgy: ÖTFOKOZATÚ SEKVENCIÁL VÁLTÓ	Rajzszám: SZAKRAJZ
Méretarány: M1:1	Anyag: Összeállítási rajz	Fájlnev: SZAKRAJZ

MOTÚRA

OKTATÁSI, SPORT és
TURISZTIKAI ALAPÍTVÁNY

Számlaszám: CA 10900059-00000008-70520002
Tel.: 208-1187 /telephely/, 06-20/9337-665, 06-30/919-3639
e-mail: motura@mail.mata.v.hu

**Írta:
Ocskó Gyula**



**Szerkesztette:
Ocskó Gábor**

